

Б.О. ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ

Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва

Затверджено
Міністерством освіти України
як навчальний посібник
для студентів вузів,
що навчаються за спеціальністю
«Технологія машинобудування»

Л В І В
ВИДАВНИЦТВО «СВІТ»

1994

ББК 34.5—5я7

П14

УДК 658.52.011:621.9.02.06

У навчальному посібнику описана методика проектування технологічного процесу механічної обробки деталей машин в умовах багатономенклатурного автоматизованого виробництва, що реалізується на базі верстатів із числовим програмним керуванням. Викладені питання вибору баз, визначення послідовності обробки поверхонь за допомогою матриць передування, технологічного розмірного аналізу, складання керуючих програм для основних типів верстатів з числовим програмним керуванням, оперативно-календарного планування, проектування роботизованих технологічних комплексів тощо. Уміщена значна кількість прикладів, що полегшує використання матеріалу в курсовому та дипломному проектуванні з технології автоматизованого виробництва.

Для студентів машинобудівного фаху вузів. Може бути корисна для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями технології автоматизованого виробництва.

Р е ц е н з е н т и:

д-р техн. наук, проф. *Є. С. Пуховський*
(Київський політехнічний інститут),
канд. техн. наук, доц. *О. В. Дерібо*
(Вінницький політехнічний інститут)

П 2402000000—007 БЗ-9-7-93
225—94

ISBN 5-7773-0138-X

© Пальчевський Б. О., 1994

ВСТУП

Головним завданням машинобудівного виробництва є виготовлення машини належної якості з мінімальною собівартістю та забезпеченням високої продуктивності виробничого процесу. Один із найважливіших шляхів розв'язання цієї проблеми — технічне переозброєння машинобудівного виробництва на основі його комплексної автоматизації.

Скорочення життєвого циклу виробів машинобудування характеризується зростанням обсягів продукції, що виробляється в умовах багатономенклатурного (одиничного, дрібносерійного, серійного) виробництва, частка якого становить 80...85% загального обсягу продукції машинобудування.

Комплексна автоматизація багатономенклатурного виробництва, для якого характерна части змінюваність виробів, сприяла розвитку гнучкого автоматизованого виробництва.

Технічні засоби автоматизації гнучкого автоматизованого виробництва, які мають властивості автоматично виконувати свої функції та швидко переналагоджуватися при заміні об'єкта виробництва, утворюють гнучкі виробничі системи. Останні характеризуються використанням сучасного обладнання з широкими технологічними можливостями, оснащеного системами числового програмного керування, промисловими роботами та засобами автоматизації транспортних, нагромаджувальних, контрольних та обслуговуючих операцій. Ця зміна технічної бази машинобудівного виробництва безпосередньо впливає на його організацію і технологію.

ГЛАВА 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ГНУЧКОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСОБІВ ЙОГО АВТОМАТИЗАЦІЇ

1.1. ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Для сучасних машин характерні швидкодія та надійність, що досягаються підвищеннем точності та інших характеристик деталей і вузлів. Процес виготовлення таких машин стає все складнішим і трудомістким, а потреба швидкого оновлення продукції машинобудування вимагає скорочення термінів освоєння її виробництва. Дія цих чинників дещо змінює сучасне машинобудівне виробництво, характер якого визначається мобільністю, тобто спроможністю швидко перейти на новий вид продукції, та ефективністю, що залежить від ряду виробничих показників, зокрема, від ступеня використання обладнання.

Мобільність властива також неавтоматизованому дрібносерійному та серійному виробництву, яке, однак, при відсутності авт-



Рис. 1.1. Розподіл часу завантаження верстата.

матизації стає малоекспективним. Ступінь використання обладнання в дрібносерійному виробництві, наприклад, становить усього 6% річного фонду часу, у серійному — 8%, тоді як у великосерійному та масовому — 22% (рис. 1.1). Для неавтоматизованого

виробництва характерний також тривалий виробничий цикл, осікльки лише 5% загального часу перебування деталі в цеху припадає на її обробку на верстаті, решта витрачається на міжоперацийне очікування.

Автоматизацію дрібносерійного та серійного виробництва не можна здійснювати тими ж методами, що й масового. В умовах масового виробництва металообробку розділяють на прості операції, кожна з яких виконується швидко та простими технічними засобами. Однак при цьому ускладнюється автоматизація завантаження виробів на кожній робочій позиції, контролю якості їхньої обробки та міжопераційного транспортування. Можна вважати, що складність автоматизації зростає пропорційно до ступеня дроблення обробки.

У зв'язку з цим при автоматизації дрібносерійного та серійного виробництва широко застосовують концентрацію операцій, що дає змогу підвищити якість виробів, скоротити час їхньої обробки шляхом зменшення кількості допоміжних операцій, поліпшити умови керування виробництвом. Технічною базою підвищення концентрації обробки є обладнання з числовим програмним керуванням (ЧПК), що забезпечує автоматичне переміщення робочих органів верстата по складних траекторіях, застосування великої кількості автоматично замінюваних інструментів та можливість швидкої заміни керуючих програм.

Нові технологічні можливості механічної обробки на основі використання верстатів з ЧПК безпосередньо впливають на вимоги до конструкції виробу і технології його виготовлення. При розчленуванні вузла на деталі замість принципу «деталі прості, їх кількість у виробі несуттєва» доцільно використовувати принцип «складність деталей несуттєва», їх кількість у виробі мінімальна». У цьому випадку повніше використовуються технологічні можливості верстатів з ЧПК, знижується як вартість механічної обробки за рахунок зменшення витрат часу на допоміжні та обслуговуючі операції, так і вартість наступного складання завдяки точнішому взаємному розташуванню поверхонь у складних деталях та зменшенню загальної кількості складальних одиниць.

Інша важлива перевага обладнання з ЧПК — нескладність переналагодження — забезпечує мобільність виробництва, що сприяє підвищенню ступеня використання обладнання та скороченню термінів освоєння нових виробів.

Проблеми автоматизації багатономенклатурного виробництва вирішує гнучке автоматизоване виробництво (ГАВ). Однією з основних характеристик ГАВ є гнучкість. Під гнучкістю виробничої системи розуміють її властивість адаптуватися до виготовлення виробів довільної номенклатури з певними обмеженнями їхніх характеристик.

Гнучкість визначається:

1) універсальністю, що характеризує потенційні можливості адаптації виробничої системи, тобто її технологічні можливості (для системи, що випускає стабільну номенклатуру, універсальність визначається як кількість типорозмірів виробів, що їх можна виготовити);

2) мобільністю, що характеризує час адаптації виробничої системи при переході на виготовлення виробу іншого типорозміру.

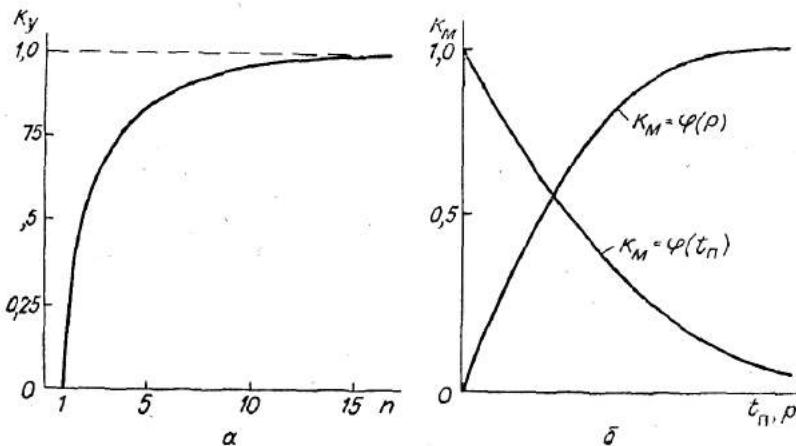


Рис. 1.2. Залежності коефіцієнта універсальності виробничої системи від кількості типорозмірів оброблюваних деталей (а) та коефіцієнта мобільності від тривалості переналагодження та обсягу виробничої партії (б).

Кількісну характеристику гнучкості виробничої системи обчислюють за допомогою виразу

$$G = K_y K_m,$$

де K_y — коефіцієнт універсальності виробничої системи; K_m — коефіцієнт її мобільності.

Коефіцієнт універсальності K_y залежить від кількості різних функціональних станів гнучкої виробничої системи (ГВС), кожен з яких відповідає працездатному стану для обробки одного з типорозмірів деталей, закріплених за системою. Враховуючи, що граничні значення K_y дорівнюють 0 і 1 при коливанні кількості типорозмірів деталей від 1 до ∞ , отримаємо формулу для визначення коефіцієнта універсальності:

$$K_y = 1 - \frac{1}{n},$$

де n — кількість типорозмірів деталей, що обробляються на ГВС (рис. 1.2, а).

Універсальність виробничої системи залежить від універсальності кожного функціонально самостійного її елемента та характеру взаємодії між цими елементами. Наприклад, роботизований технологічний комплекс для токарної обробки деталей включає такі функціонально самостійні елементи: верстат з ЧПК, затискний пристрій верстата, завантажувальний промисловий робот (ПР) із захватом та магазин-нагромаджувач деталей. Можна вважати, що верстат з ЧПК має достатню кількість технологічних рухів та широкий діапазон регулювання швидкостей і подач, щоб обробляти велику номенклатуру виробів. Кожен з інших функціонально самостійних елементів відповідно зменшує універсальність виробничої системи. Тільки певні деталі можна закріплювати одним затискним пристроєм, деякі поверхні можна обробляти тільки спеціальним інструментом, деякі деталі не можна вставляти в магазин-нагромаджувач або вони не взаємодіють із захватом ПР.

Таким чином, чим більше функціонально самостійних елементів містить виробнича система, тим нижча її універсальність. Універсальність виробничої системи, що складається з M функціонально самостійних елементів, які послідовно взаємодіють з оброблюваною деталлю, можна визначати з формули

$$K_y = \prod_{j=1}^M K_{y_j},$$

де K_{y_j} — коефіцієнт універсальності j -го елемента виробничої системи.

Коефіцієнт мобільності характеризує витрати часу на адаптацію верстатної системи до обробки нового виробу. Його обчислюють з виразу

$$K_m = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n T_{pi} / \sum_{i=1}^n t_i P_i},$$

де T_{pi} , t_i — час переналагодження верстатної системи для обробки деталі i -го типорозміру; t_i — час обробки деталі i -го типорозміру; P_i — величина партії запуску деталі i -го типорозміру; n — кількість типорозмірів деталей, що обробляються верстатною системою.

Для підвищення коефіцієнта мобільності потрібно забезпечити швидке переналагодження всіх основних і допоміжних пристрійів верстатної системи, що взаємодіють із деталлю. Крім цього, як бачимо з аналізу виразу для K_m , мобільність верстатної системи зросте при збільшенні величини партії запуску деталей (див. рис. 1.2, б).

Коефіцієнт гнучкості верстатної системи

$$G = \left(1 - \frac{1}{n} \right) \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n T_{ni} / \sum_{i=1}^n t_i P_i}.$$

Надання автоматизованому машинобудівному виробництву гнучкості поліпшило його ефективність у таких основних напрямах.

1. Скорочення часу освоєння нового виробу.
2. Підвищення якості виробів, що забезпечується більшою точністю та шорсткістю верстатів з ЧПК, високою концентрацією обробки на кожному верстаті, та усунення впливу суб'єктивного чинника на процес обробки. Підвищення якості деталей спрощує та здешевлює автоматичне складання виробів. На IV Міжнародній конференції з автоматизації виробництва (травень 1987 р., м. Бірмінгем, Англія) було зауважено, що на сучасному етапі розвитку автоматизації виробництва головним завданням є поліпшення якості продукції та скорочення часу освоєння нового виробу.

3. Підвищення продуктивності, що при гнучкій автоматизації досягають не так інтенсифікацією режимів обробки, як шляхом використання резервів часу. Справді, в автоматизованих гнучких верстатних системах застосовують одноінструментальну обробку з режимами різання, подібними до режимів традиційного виробництва. Отже, тільки раціональне використання резервів часу дає змогу значно підвищити завантаження верстата. Найперше відчутно скороочується час виконання допоміжних і контрольних операцій, оскільки концентрація обробки приводить до вкорочення технологічних маршрутів. Крім цього, зменшуються простота верстата, зумовлені технічними (відмова обладнання та інструментів) та організаційними (відсутність персоналу, матеріалів, інструментів, оснастки, енергії тощо) причинами та потребою переналагодження обладнання. Верстат також простоює у вихідні та святкові дні, під час третьої зміни. Інша організація роботи верстата з ЧПК, наприклад, функціонування в складі ГВС, дає змогу використовувати його протягом 6 год у третій зміні без обслуговування, що становить 14 % фонду часу (рис. 1.3). Верстат може працювати під час обідніх перерв (3 % фонду часу), можна поліпшити його постачання інструментами, заготовками, оснасткою (4 %). Усе це дає змогу підвищити, згідно з даними іноземних авторів, час роботи верстата до 48 % календарного фонду часу.

4. Зниження собівартості продукції, що досягають за рахунок дешевого обслуговування ПР порівняно з оплатою замінених ним робітників та зменшення витрат на зберігання міжопераційних

запасів деталей. За даними японських авторів, один ПР коштує 10 млн ієн, що дорівнює заробітній платі робітника за 5 років при його роботі по 8 год на день. Зважаючи на те, що ПР може працювати більше 8 год на добу, а строк його служби перевищує 5 років, то очевидно, що його застосування знижує собівартість продукції. Ще одним джерелом зниження собівартості продукції є зменшення обсягу незавершеного виробництва на 30...60%, ско-

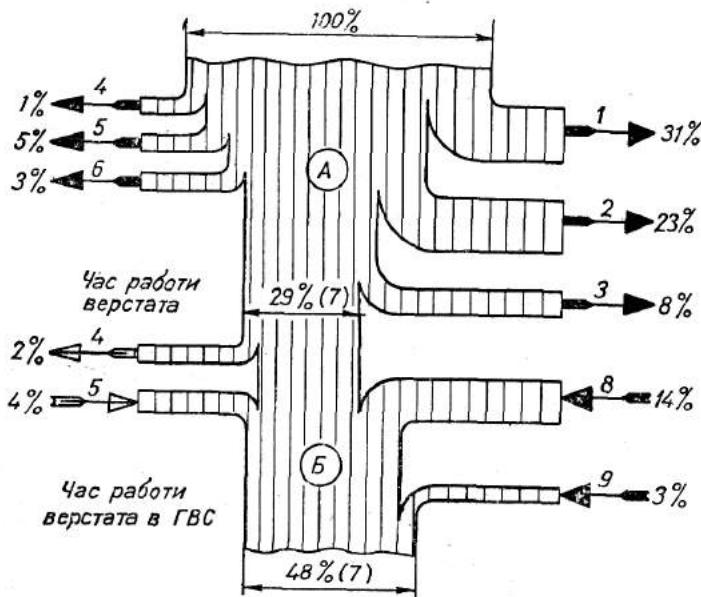


Рис. 1.3. Баланс часу верстата з ЧПК, що працює окремо (А) та в складі ГВС (Б):

1 — вихідні та свяtkові дні; 2 — третя зміна; 3 — відсутність матеріалів, інструменту тощо; 4 — відмови обладнання; 5 — заміна інструменту; 6 — переналагодження; 7 — безперервна робота верстата; 8 — робота без персоналу протягом 6 год у третю зміну; 9 — робота під час обідньої перерви.

рочення міжопераційних запасів матеріалів та комплектувальних виробів. Якщо в традиційному серійному виробництві деталь, яка є в цеху, тільки 5% часу перебуває на верстатах, із яких лише 30% часу її обробляють, то в умовах ГАВ деталь перебуває на верстатах 75% часу, із яких 60% часу витрачається на її обробку.

5. Зменшення кількості працюючих, що досягають використанням автоматичних верстатних систем, підвищенням автономності їх функціонування, застосуванням допоміжних автоматичних систем для забезпечення функціонування основного технологічного обладнання, впровадженням у виробництво систем автоматизації технологічної підготовки виробництва.

1.2. ГНУЧКІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

Технічні засоби ГВС, об'єднані загальним виробничим призначенням, утворюють гнучкі виробничі системи (ГВС). Їх створюють у всіх основних галузях промисловості, передусім у машинобудівному виробництві як найбільш динамічному. Із діючих у світі ГВС більше 50% належить до металообробки різанням. Перехід від дільниць універсальних верстатів до ГВС механообробки дає змогу підвищити якість продукції, збільшити продуктивність праці у дрібносерійному та серійному виробництві, поліпшити завантаженість технологічного обладнання, зменшити виробничу площину та кількість обслуговуючого персоналу, знизити обсяг незавершеного виробництва.

Згідно з ГОСТ 26228—85 гнучка виробнича система — сукупність по-різному об'єднаного обладнання з ЧПК, роботизованих технологічних комплексів (РТК), гнучких виробничих модулів (ГВМ), окремих одиниць технологічного обладнання та системи забезпечення їхнього функціонування в автоматичному режимі протягом заданого проміжку часу, якій властиве автоматизоване переналагодження при виготовленні виробів довільної номенклатури у визначених межах значень їхніх характеристик.

До функцій ГВС належать: планування, облік, диспетчеризація та контроль ходу виробництва; забезпечення технологічного обладнання заготовками, інструментами та оснасткою; приймання, зберігання та використання керуючих програм; автоматичне керування всіма технічними засобами; контроль якості обробки; діагностування стану інструментів та обладнання; видалення відходів виробництва; технічне обслуговування, ремонт та очистка технологічного обладнання. Залежно від того, які з перелічених функцій економічно виконують автоматизовані засоби, змінюється структура ГВС. Обладнання ГВС поділяють на основне, що утворює технологічну підсистему, та обслуговуюче, що входить у систему забезпечення його функціонування.

Технологічна підсистема ГВС може складатися з верстатів із ЧПК, РТК, ГВМ та окремих одиниць технологічного обладнання для забезпечення завершеності обробки виробу. Вона може містити неавтоматизоване обладнання, наприклад, верстати для виконання фінішних операцій, обладнання для термічної обробки, фрезерні та фрезерно-центральні верстати для підготовки технологічних баз тощо.

Система забезпечення функціонування ГВС — сукупність взаємопов'язаних автоматизованих систем, що забезпечують проектування виробів, технологічну підготовку їхнього виготовлення, керування ГВС за допомогою ЕОМ та автоматичне переміщення предметів виробництва, оснастки й інструментів. Загалом вона

включає автоматизовану транспортно-складську систему (АТСС); автоматизовану систему інструментального обслуговування (АСІО), систему автоматизованого контролю (САК), автоматизовану систему видалення відходів (АСВВ), автоматизовану систему керування технологічними процесами (АСКТП), автоматизовану систему наукових досліджень (АСНД), автоматизовану систему технологічної підготовки виробництва (АСТПВ) тощо.

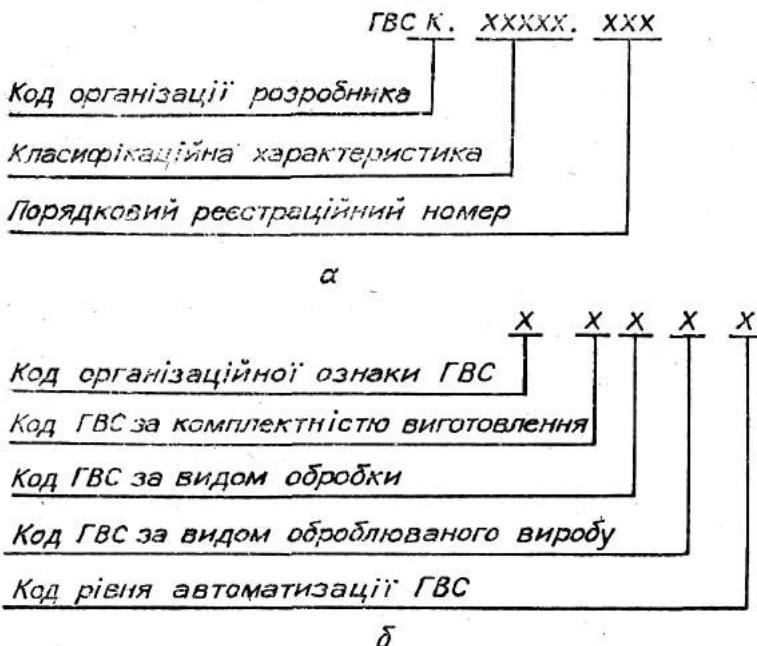


Рис. 1.4. Структура позначення (а) та класифікаційного шифру (б) ГВС.

ГВС класифікують за такими ознаками (рис. 1.4): організаційною; комплексністю виготовлення виробу; видом обробки; різновидом оброблюваних виробів; рівнем автоматизації.

Згідно з організаційною ознакою розрізняють (ГОСТ 26228—85) три види ГВС: гнучку автоматизовану лінію (ГАЛ); гнучку автоматизовану дільницю (ГАД); гнучкий автоматизований цех (ГАЦ).

Гнучка автоматизована лінія — ГВС, що складається з ГВМ, РТК та іншого технологічного обладнання, розташованого відповідно до прийнятої послідовності технологічних операцій уздовж основного транспортного шляху (рис. 1.5, а). Гнучкість ГАЛ залежить від можливості обробити на кожному робочому місці будь-яку деталь із заданої номенклатури.

Гнучка автоматизована дільниця — це ГВС, в якій передбачена можливість зміни послідовності використання технологічного обладнання (див. рис. 1.5, б). Гнучкість такої виробничої системи вища, ніж у попередньої, оскільки вона дає змогу застосувати для кожного виду виробу індивідуальний технологічний маршрут.

Гнучкий автоматизований цех — це ГВС, що об'єднує ГАЛ, ГАД та окремі одиниці технологічного обладнання, потрібні для виготовлення виробів заданої номенклатури.

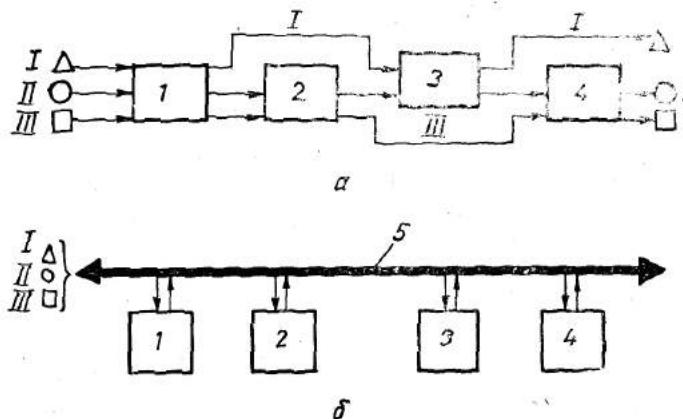


Рис. 1.5. Схема транспортних зв'язків у ГАЛ (а) та ГАД (б):

1—4 — технологічне обладнання; 5 — основний транспортний шлях; I, II, III — деталі різних типорозмірів.

Згідно з ГОСТ 26962—86 ці організаційні види ГВС кодуються таким чином: 1 — ГАЛ; 2 — ГАД; 3 — ГАЦ; 4—9 — резерв.

Вибір форми організації ГВС залежить від цілого ряду чинників, основними з яких є номенклатура виробів та обсяг випуску. ГАЛ використовують при виробництві деталей 20—30 найменувань, а ГАД — декількох сотень найменувань (рис. 1.6).

За комплексністю виготовлення виробів розрізняють: операційні, предметні, комплексні та вузлові ГВС.

Операційні ГВС виконують однорідні технологічні операції, наприклад, ГВС обробки тиском, ГВС ливарних робіт, ГВС складання тощо.

Предметна ГВС виконує повну обробку певної групи деталей, наприклад, ГВС обробки валів, ГВС виготовлення корпусів тощо.

Продуктом комплексної ГВС є комплект деталей певних типорозмірів.

Вузлова ГВС забезпечує виробництво вузлів певних типорозмірів. Для отримання готового вузла комплекти виготовлених деталей доповнюють зі складу потрібними комплектувальними ви-

робами. Прикладами вузлових ГВС є система виробництва пневмоциліндрів декількох типорозмірів, система виробництва запірних вентилів та іншо.

Ці види ГВС кодуються таким чином: 1 — операційна ГВС; 2 — предметна ГВС; 3 — комплексна ГВС; 4 — вузлова ГВС; 5—9 — резерв.

Кодування видів обробки, видів оброблюваних виробів та рівня автоматизації наведені в табл. 1.1—1.3.

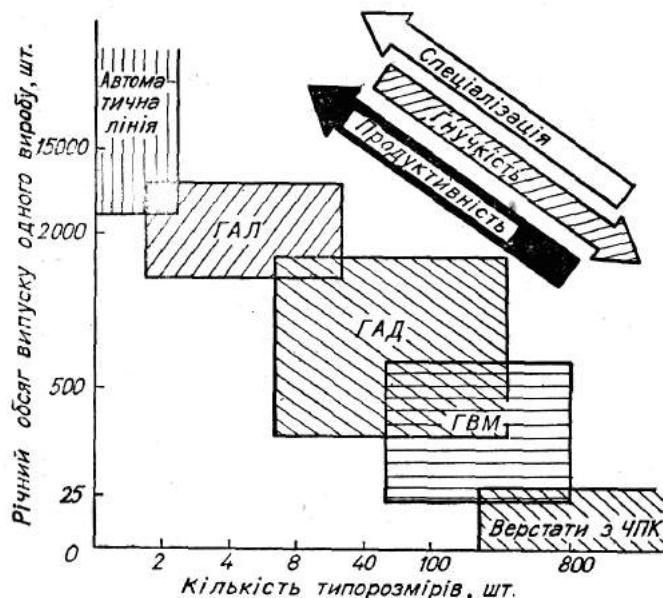


Рис. 1.6. Залежність організаційної форми ГВС від кількості типорозмірів та річного обсягу випуску деталей.

Таблиця 1.1
Кодування видів обробки

Вид обробки	Код
Лиття	1
Обробка тиском	2
Зварювання та паяння	3
Обробка різанням	4
Термообробка	5
Покривання	6
Складання	7
Контроль та випробування	8
Багатоцільова та інша обробка	9

Таблиця 1.2
Кодування видів оброблюваних виробів

Вид оброблюваного виробу	Код
Корпусні деталі	1
Плоскі деталі	2
Деталі, що є тілами обертання	3
Інші деталі	4
Універсальні деталі	5
Складні одиниці	6
Резерв	7—9

Таким чином, кожну ГВС можна описати п'ятизначним кодом. Наприклад, шифром ГВС.К.22411.001 позначають ГАД обробки різанням корпусних деталей.

Т а б л и ц я 1.3
Кодування рівнів автоматизації ГВС

Перелік функцій ГВС	К од		
	1	2	3
Нагромадження матеріалів, заготовок, оснастки, інструменту на складі	+	+	-
Транспортування матеріалів, заготовок, оснастки, інструменту між складом та робочим місцем	+	+	+
Керування технологічним процесом	+	+	+
Аварійний захист	+	+	+
Заміна керуючих програм	+	+	+
Завантаження-розвантаження матеріалів, заготовок, виробів	-	+	+
Подавання допоміжних матеріалів до робочих місць	-	+	+
Видалення відходів	-	+	+
Встановлення та затискання заготовок у супутниках	-	-	(+)
Контроль якості виготовлення	-	-	+
Інші функції	-	-	(+)

П р и м і т к а . + автоматичне виконання; (+) напівавтоматичне виконання; - виконання вручну.

1.3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ З ЧПК

Придатність технологічного обладнання для роботи в складі ГВС визначається його здатністю автономно функціонувати в автоматичному режимі та гнучкістю, тобто властивістю швидко переналагоджуватися на інший вид об'єкта виробництва. Найповніше ці вимоги задовольняються обладнанням із ЧПК. Верстати з ЧПК мають значну шорсткість, що дає змогу суміщати чистову та чорнову обробки; широку універсальність, якої досягають застосуванням інструментальних магазинів; високу мобільність, що забезпечується швидкою заміною керуючої програми. На основі верстатів із ЧПК створюють автоматичні верстатні системи, що, крім верстата з ЧПК, включають пристрой для нагромадження заготовок та інструментів, заміни інструментів, завантаження та розвантаження заготовок, контролю оброблюваних деталей, діагностування стану обладнання та інструменту і т. ін.

Для того щоб обробити деталь на верстаті, керуюча програма повинна містити: інформацію про зміст циклу обробки (послідовність дій робочих органів верстата); інформацію про режими об-

робки, тобто про швидкості переміщень робочих органів; геометричну інформацію про величини переміщень робочих органів.

Система циклового програмного керування (ЦПК) дає змогу задати частину інформації (зміст циклу та режими обробки) в числовому вигляді на пульті за допомогою клавіатури або штекерів, а іншу частину (геометрична інформація довжин переміщень робочих органів) — за допомогою шляхових упорів, розміщених на спеціальних лінійках або барабанах. Переналагодження верстатів з ЦПК вимагає багато часу, є трудомістким, тому такі верстати мають низьку мобільність.

Система ЧПК дає змогу програмувати зміст робочого циклу, режими обробки та величини переміщень робочих органів за допомогою букв та цифр, нанесених на програмоносій.

Системи ЧПК класифікують за такими ознаками:

- функціональна спроможність;
- вид керування рухом робочих органів;
- вид потоку інформації в системі ЧПК.

За функціональними можливостями розрізняють чотири системи ЧПК.

Система *NC* (*Numerical Control*) забезпечує обробку за програмою, заданою в алфавітно-цифровій формі на перфострічці, наприклад пристрій ЧПК типу Н221М токарного верстата 16К20Ф3С5.

Система *HNC* (*Hand Numerical Control*) дає змогу задавати програму з пульта. Її різновидом є система *TNC* (*Total Numerical Control*), яка містить зовнішню пам'ять для зберігання керуючих програм.

У технічній літературі системи цього типу часто називають оперативними системами керування. Оперативна система керування типу «Електроника-НЦ31» встановлена на токарних верстатах моделей 16К20Т1.02, 16Б16Т1 тощо.

Автономна система *CNC* (*Computer Numerical Control*) базується на застосуванні міні-або мікроЕОМ, наприклад, пристрій ЧПК 2С42 для керування багатоцільовим верстатом моделі 2254ВМФ4.

Для колективного керування групою верстатів за допомогою ЕОМ застосовують систему *DNC* (*Direct Numerical Control*).

За видом керування рухом робочих органів розрізняють позиційну, контурну та комбіновану системи ЧПК. Позиційна система ЧПК забезпечує встановлення робочого органу в позицію, що задана керуючою програмою, але не забезпечує виконання цього переміщення по певній траекторії. Її застосовують для керування свердлильними та розточувальними верстатами, ПР, тобто там, де швидкість і траекторія переміщення робочих органів не пов'язані з точністю обробки.

За допомогою контурної системи ЧПК здійснюється переміщення робочого органу верстата по заданій траекторії із заданою контурною швидкістю. При цьому забезпечується безперервне керування інструментом по кожній із координат послідовно або одночасно по декількох координатах. Ця система використовується для керування токарними та фрезерними верстатами, дає змогу обробляти криволінійні контурні поверхні деталей.

Комбінована система ЧПК є комбінацією контурної та пози-

Таблиця 1.4
Позначення виду системи керування верстатом

Код системи керування	Ц	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4
Вид керування	Циклова	Числова з індикацією переміщень робочих органів	Позиційна система ЧПК	Контурна система ЧПК	Комбінована система ЧПК
Модель верстата	1A341Ц	2455АФ1	2Р135Ф2	16К20Ф3	ИР500МФ4

ційної систем. Її застосовують, як правило, для керування багатоцільовими верстатами.

Вид системи керування вказують у позначеннях моделей верстатів із ЧПК (табл. 1.4).

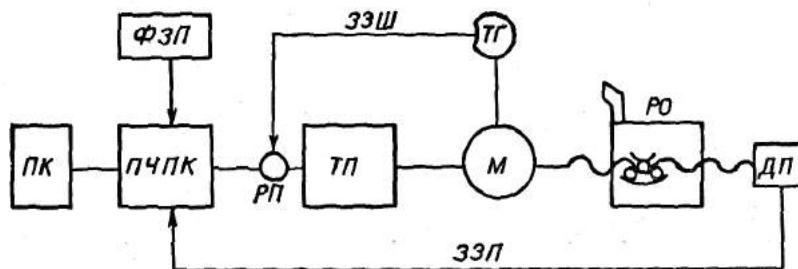


Рис. 1.7. Схема керування переміщенням різця на токарному верстаті з оперативною системою ЧПК:

ТП — тиристорний перетворювач; ФЗП — фотозчитувальний пристрій; М — електродвигун; ЗЗШ — зворотний зв'язок за швидкістю; ЗЗП — зворотний зв'язок за положенням; ПК — пульт керування; ТГ — тахогенератор; РО — суппорт; ДП — датчик положення; РП — регулюючий пристрій; ПЧПК — пристрій ЧПК.

За видом потоку інформації системи ЧПК поділяють на розмкнені, замкнені та самонастроювальні.

На рис. 1.7 зображена схема керування переміщенням різця на токарному верстаті 16К20Т1.02 з контурною замкнutoю системою керування, що має два зворотних зв'язки: за положенням (ЗЗП) та за швидкістю (ЗЗШ).

1.4. ГНУЧКІ ВИРОБНИЧІ МОДУЛІ, ІХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Гнучкий виробничий модуль (ГВМ) — одиниця технологічного обладнання для виробництва виробів довільної номенклатури у встановлених межах значень їхніх характеристик, з програмним керуванням, яка автономно функціонує та автоматично виконує функції, пов'язані з їх виготовленням, може бути вмонтована в гнучку виробничу систему. Для забезпечення автономності роботи верстатів із ЧПК, які є основою ГВМ, їх оснащують допоміжними пристроями. ГВМ для обробки корпусних деталей на основі багатоцільового верстата з ЧПК, наприклад, включає нагромаджувач заготовок на пластих-супутниках, пристрій для заміни супутників, магазин інструментів та автооператор для їх автоматичної заміни. Комплект цих допоміжних пристроїв дає змогу ГВМ автономно функціонувати протягом декількох годин.

Багатоцільові верстати з ЧПК, обладнані магазином інструментів та пристроєм для їх автоматичної заміни, виконують фрезерні, токарні, розточувальні, свердлильні та інші види робіт. За призначенням багатоцільові верстати розділяють на дві групи: 1) для обробки корпусних та плоских деталей; 2) для обробки деталей, що є тілами обертання.

Багатоцільові верстати, що застосовують для обробки корпусних і плоских деталей, поділяють залежно від компоновки на: 1) горизонтальні, в яких вісь обертання шпинделя розташована горизонтально (верстати моделей ИР500МФ4, ИР320ПМФ4, 2204ВМФ4); 2) вертикальні з вертикальною віссю обертання шпинделя (верстат моделі 2254ВМФ4); 3) поздовжньо-оброблювані, які мають декілька шпинделів (верстат моделі 6М610МФ4).

Багатоцільові верстати забезпечують реалізацію на одному робочому місці різноманітних видів обробки (токарна, розточувальна, фрезерна, свердлильна, різенарізна тощо) завдяки значній місткості інструментальних магазинів (до 120 інструментів). Висока шорсткість цих верстатів дає змогу поєднувати чорнову та чистову обробки, досягаючи точності відповідно до 6—7 квалітетів. Багатоцільові верстати оснащують комбінованою системою ЧПК. Вони мають безступінчасте регулювання частот обертання шпинделя та робочих подач.

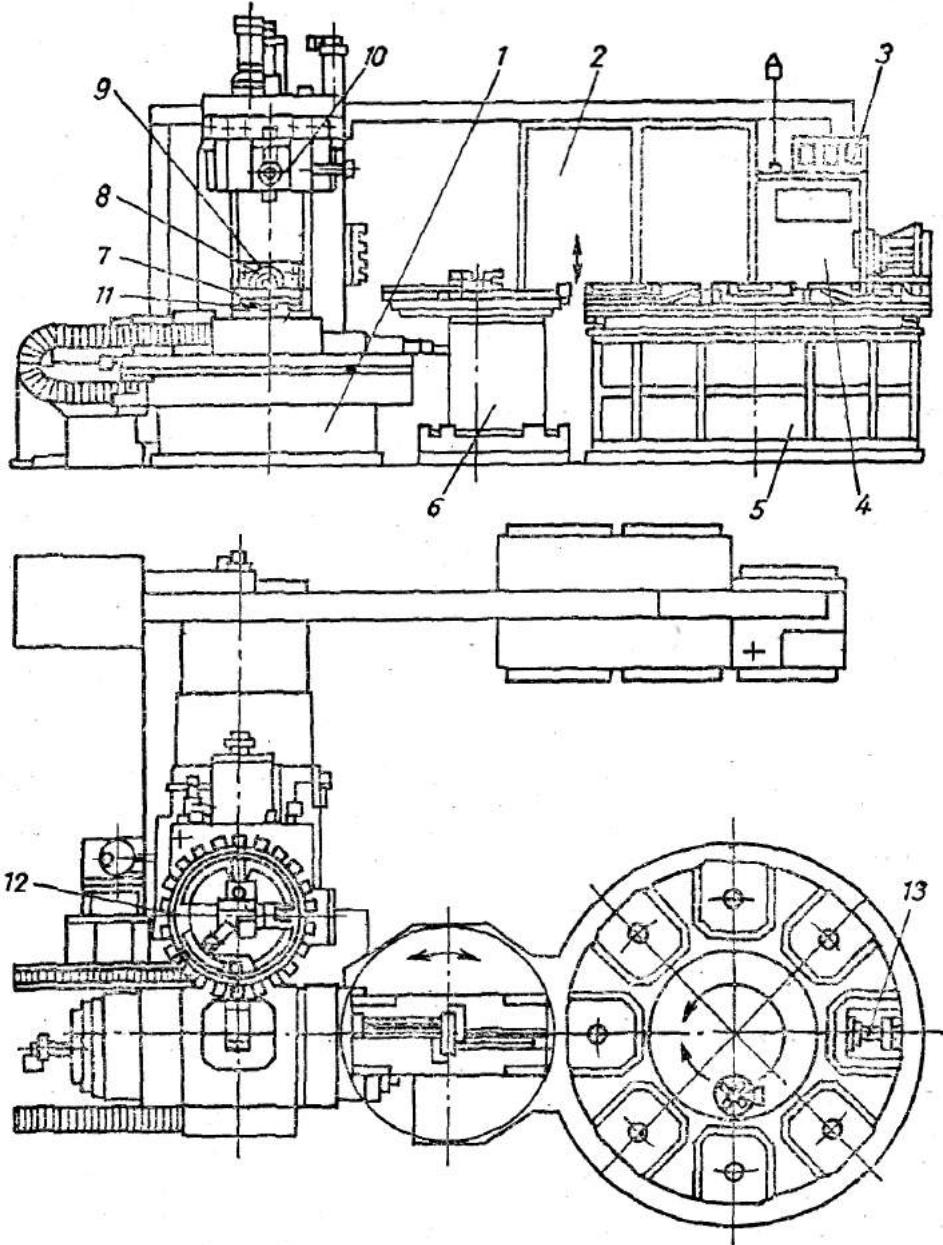


Рис. 1.8. ГВМ на основі багатоцільового верстата моделі ИР500МФ4:
 1 — верстат; 2 — електрообладнання; 3 — система керування; 4 — пристрій ЧПК;
 5 — нагромаджувач супутників; 6 — пристрій заміни супутників; 7 — супутник;
 8 — шпиндельна бафка; 9 — шпиндель; 10 — автооператор; 11 — поворотний стіл;
 12 — магазин інструментів; 13 — касета з інструментом.

Горизонтальний багатоцільовий верстат, наприклад, моделі ИР500МФ4, призначений для обробки корпусних деталей. Він має шпиндельну бабку 8 (рис. 1.8) зі шпинделем 9, поворотний стіл 11. На верхньому кінці стояка змонтований магазин 2 для інструментів, а біля станини розташована поворотна платформа 6, на якій встановлені два супутники 7 для оброблюваних деталей. На стояку також розміщений автооператор 10 для заміни інструмента. Технічна характеристика верстата моделі ИР5000МФ4:


Розміри робочої поверхні стола, мм	500×500
Частота обертання шпинделя, хв ⁻¹	2—3000
Потужність головного привода, кВт	14
Найбільше переміщення, мм:	
стола (вісь X)	800
шпиндельної бабки (вісь Y)	500
стяка (вісь Z)	500
Швидкість прискорених переміщень, мм/хв	10000
Подача, мм/хв	1—2000
Кількість інструментів у магазині, шт	30
Точність позиціонування, мм	0,025
Найбільша довжина інструмента від торця шпинделя, мм	300

Автономність функціонування верстата забезпечується допоміжними автоматичними пристроями, основними з яких є автооператор для заміни інструментів та пристрій для автоматичної заміни супутників.

Автооператор включає два захвати з губками 9 та 10, що повертаються відносно осей 11 і 12 (рис. 1.9). Захвати змонтовані в корпусі 20, з'єднаним гільзою 18. Під час руху поршня 22 гідроциліндра 21 разом із штоком 15 рухається гільза 18. Цим рухом інструмент виймається із магазина або шпинделя. Гідроциліндр 8, з'єднаний з рейкою 3, повертає на 180° корпус 20 із захватами за допомогою зубчастого вінця 2 стакана 1. Права частина стакана з'єднана шпонками 14 і 19 з гільзою 18. При захваті інструмента з магазина корпус автооператора 4 піднімається гідроциліндром 6 в граничне верхнє положення по напрямних 5 та 7. Оправка з інструментом утримується в захваті пружинами 13.

Пристрій автоматичної заміни супутників застосовують для з'єднання багатоцільового верстата з нагромаджувачем заготовок, закріплених на супутниках. Конструкція супутника подана на рис. 1.10, а пристрій для заміни — на рис. 1.11. Супутник 11 встановлюють на плиту 7, що має гідроцилінди 10 та 13, на штоках яких закріплені два Т-подібні захвати 6 і 14, що з'єднуються при встановленні на плиту супутника з його фігурним пазом 12. Ролики 8 центрують супутник, що котиться по роликах 9 до поворотного стола багатоцільового верстата. Там супутник опускається на два фіксатори, а захват 6 виходить із зачеплення зі супутни-

ком. Стіл прискорено переміщується в зону обробки. Після завершення обробки стіл переміщується до пристрою заміни супутників, поки його фігурний паз не опиниться під захватом 6, який, захопивши супутник, перемістить його в крайнє праве положення, де перебуває в очікуванні супутник, на якому закріплена нова заготовка. Щоб помінати супутники місцями, гідроциліндри 5 та 16 повертають плиту 7 на 180° за допомогою зубчастих колеса 3

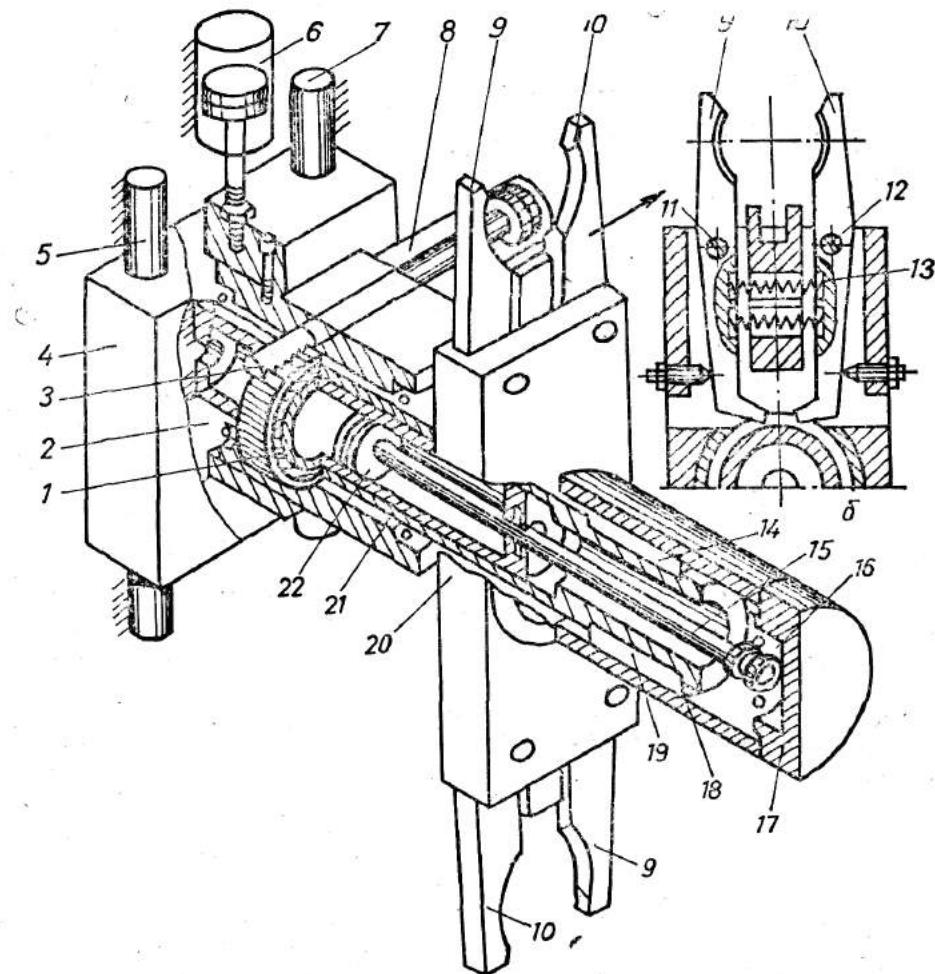

та рейки 4. Болти 2 та 17 використовують для вивіряння положення пристрою.

Супутники, що застосовують у ГВМ, мають два основних конструктивних виконання: з одним Т-подібним напрямним пазом та різьбовими кріпильними отворами; з двома Т-подібними напрямними пазами та системою Т-подібних кріпильних пазів. Для базування супутників на столі багатоцільового верстата використовують одну зі схем базування: за площиною та двома отворами

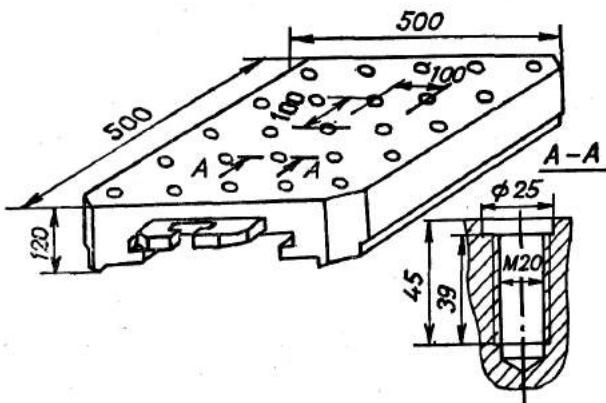


Рис. 1.10. Супутник.

(рис. 1.12) або в координатний кут (рис. 1.13). При базуванні супутника за площиною та двома отворами поршень 8 гідроциліндра 6, рухаючись під дією тарілчастих пружин 7, висуває важелями 9 фіксатори 2, які входять в отвори супутника 1. Супутник затискається двома планками під дією пружин 4, встановлених у чотирьох гідроциліндрах 5. Розтискання супутника здійснюється при подаванні мастила під тиском у порожнину 12 гідроциліндрів 5.

При базуванні супутника у координатний кут (див. рис. 1.13, а) робоча порожнина гідроциліндра 3 з'єднується зі зливом, тарілчасті пружини за допомогою байонетного механізму та зубчасто-рейкової передачі висувають ексцентриковий палець 4 і розвертують його, притискаючи супутник до поверхонь базуючих планок 2 та 5. Затискання супутника виконується так само, як в по-передньому випадку. Базування супутника в координатний кут може також здійснюватись клиновим механізмом (див. рис. 1.13, б). Супутник подають ланцюговим механізмом в робочу зону, не доволячи близько 2 мм до напрямної та 5 мм до опорної планок. Бічна поверхня супутника має зріз під кутом $\alpha=38^\circ$, із яким взаємодіє клин 6 базуючого механізму. Спочатку під дією зусилля F

супутник досидається до напрямної планки, потім ковзанням по клину — до опорної планки.

Для виробництва деталей, що є тілами обертання, також використовують ГВМ. Їх основою є багатоцільові токарні верстати з ЧПК. Інструментальна головка включає інструмент, що має привід обертання. Це дає змогу крім токарної обробки фрезерувати лиски, свердлити нецентральні отвори, виконувати в них різенарі-

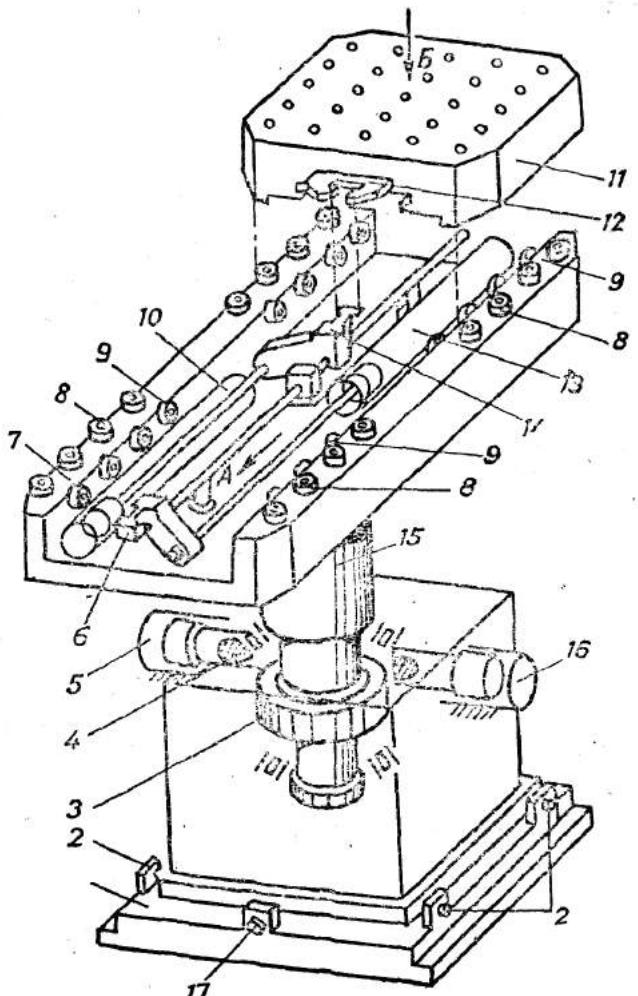


Рис. 1.11. Пристрій для автоматичної заміни супутників:

1 — основа; 2, 17 — болти; 3 — зубчасте колесо; 4 — рейка; 5, 10, 13, 16 — гідроциліндри; 6, 14 — захвати; 7 — плинта; 8, 9 — ролики; 11 — супутник; 12 — паз; 15 — гільза.

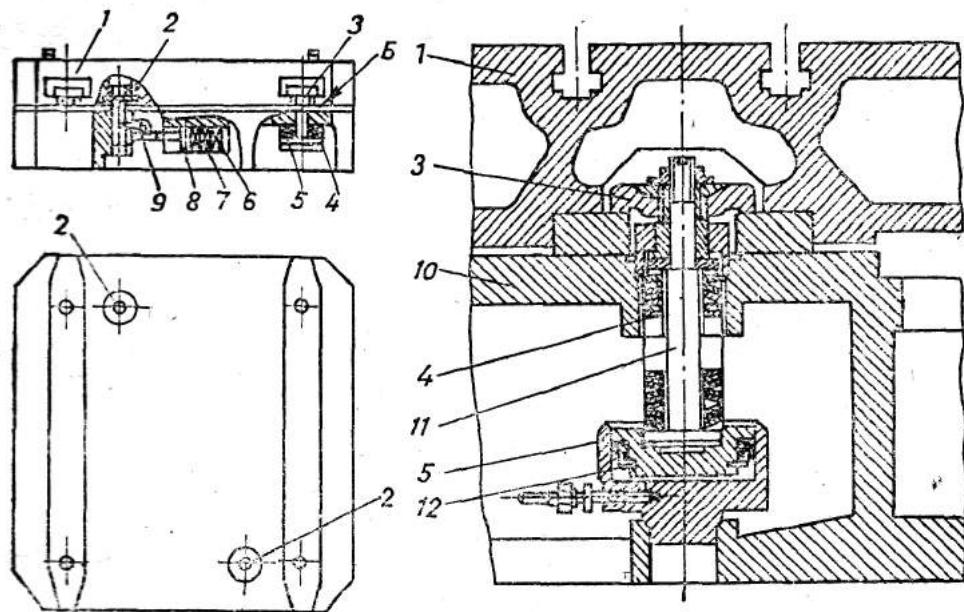


Рис. 1.12. Пристрій для закріплення супутників (а) та його механізм затискання (б):

1 — супутник; 2 — фіксаціонний пристрій; 3 — затискні планки; 4, 7 — пружини; 5, 6 — гідроциліндри; 8 — поршень; 9 — важіль; 10 — стіл верстата; 11 — шток; 12 — порожнина від дії тиску.

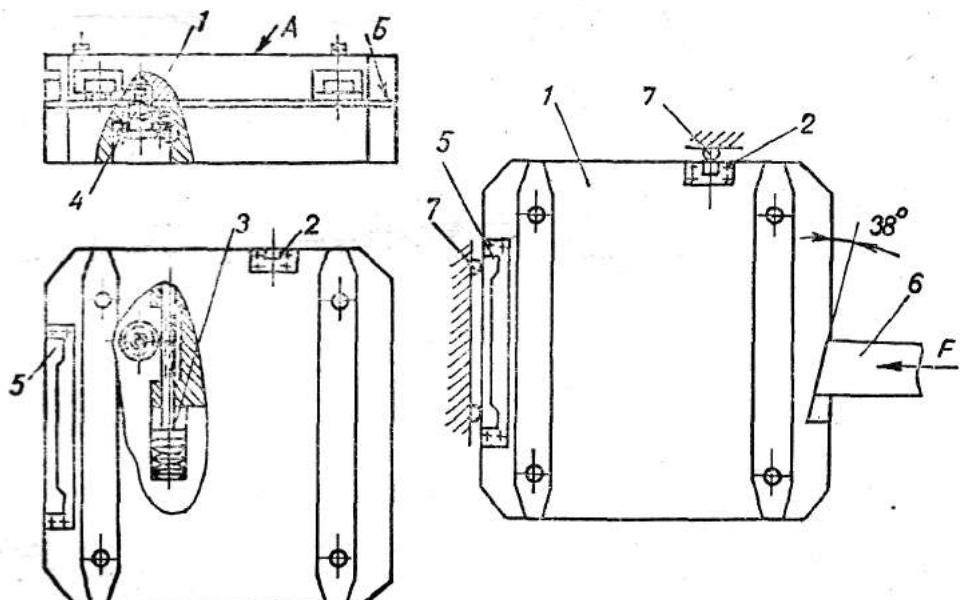


Рис. 1.13. Ексцентриковий (а) та клиновий (б) пристрой для закріплення супутника:

1 — супутник; 2, 5 — планки; 3 — гідроциліндр; 4 — палець; 6 — клиновий шток; 7 — упор.

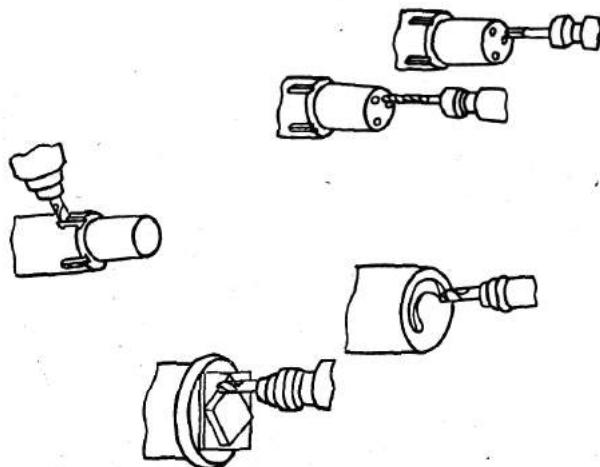


Рис. 1.14. Технологічні можливості токарного багатоцільового верстата.

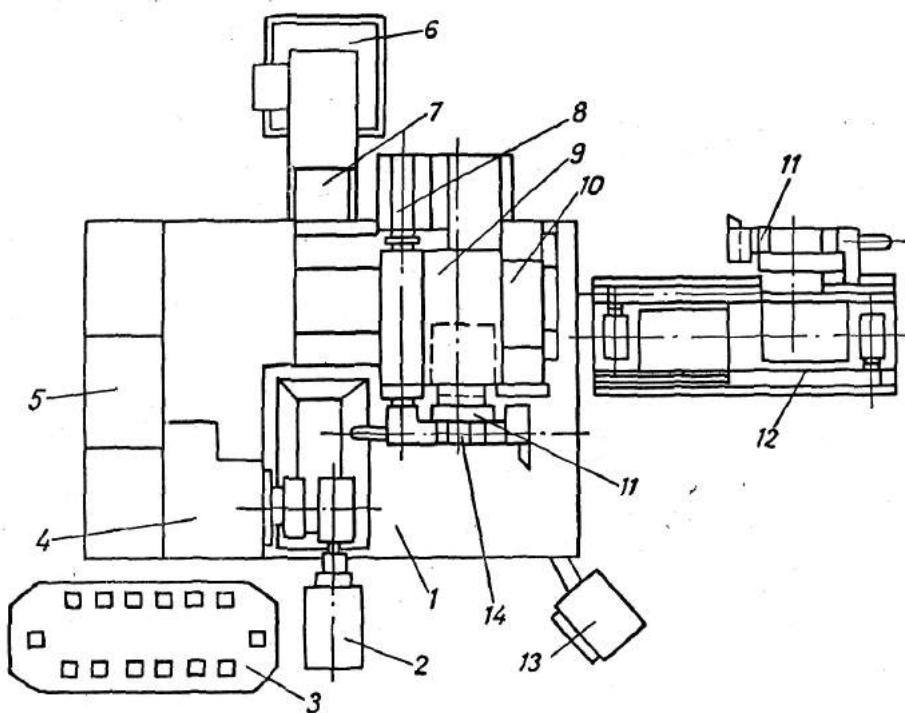


Рис. 1.15. Токарний ГВМ моделі ИРТ 180ПМФ4:

1 — станиця; 2 — промисловий робот; 3 — тактовий стіл; 4 — передня бабка; 5 — шафа керування; 6 — тара для стружки; 7 — пристрій для видалення стружки; 8 — привод обертання інструмента; 9 — поперечний повзун; 10 — полозки поздовжнього переміщення; 11 — револьверна головка; 12 — двомісний нагромаджувач револьверних головок; 13 — шафа живлення; 14 — гнізда для інструментів.

зання і т. ін. (рис. 1.14). ГВМ на основі токарного верстата моделі ИРТ180ПМФ4, наприклад, включає магазин інструментів та на-
громаджувач заготовок (рис. 1.15). У револьверній головці роз-
міщені 12 інструментів, що забезпечує високу концентрацію тех-
нологічних переходів. Точність діаметральних розмірів, одержаних
на верстаті, коливається в межах $\pm 0,012$ мм.

Класифікують ГВМ, згідно ГОСТ 26962—86, за такими озна-
ками: видом обробки, видом виробу та рівнем автоматизації.
Структура шифру ГВМ та його класифікаційних ознак подана на

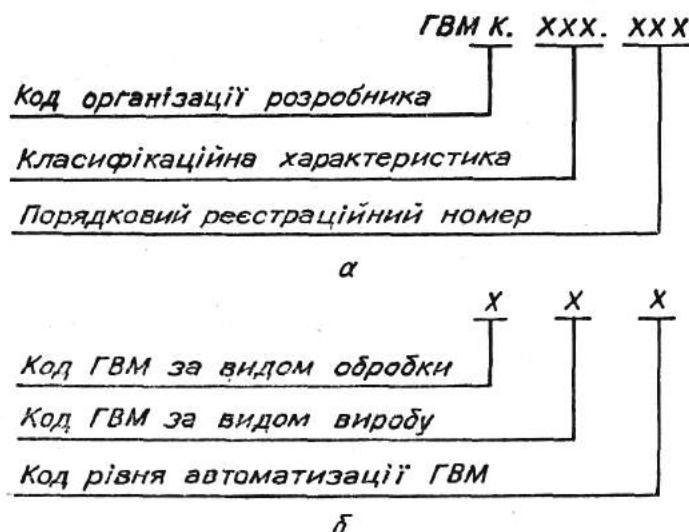


Рис. 1.16. Структура позначення (а) та класифікацій-
ного шифру (б) ГВМ.

Т а б л и ц я 1.5
Код рівня автоматизації ГВМ

Перелік функцій ГВМ	Код		
	1	2	3
Обробка	+	+	+
Завантаження та зняття виробу	+	+	+
Заміна інструментів	+	+	+
Очистка робочої зони та пристрою	+	+	+
Заміна керуючої програмами	+	+	+
Контроль інструменту та його підналагоджування	-	+	+
Контроль якості обробки	-	+	+
Заміна комплектів інструментів	-	-	+
Заміна комплектів пристрой	-	-	+
Адаптація режимів роботи	-	-	+

рис. 1.16. Код виду обробки та виду виробу відповідає кодові ГВС (див. табл. 1.1, 1.2). Код рівня автоматизації наведений в табл. 1.5.

ГВМ на основі багатоцільового верстата моделі ИР500МФ4, що призначений для обробки корпусних деталей, позначають тризначним шифром: ГВМ.И.411.001.

1.5. РОБОТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ

Автоматичні верстатні системи, до складу яких входить промисловий робот (ПР), називають роботизованими технологічними комплексами (РТК). РТК визначається як сукупність одиниці технологічного обладнання, ПР та засобів оснащення, яка автономно функціонує і здійснює багаторазові цикли. Як засоби оснащен-

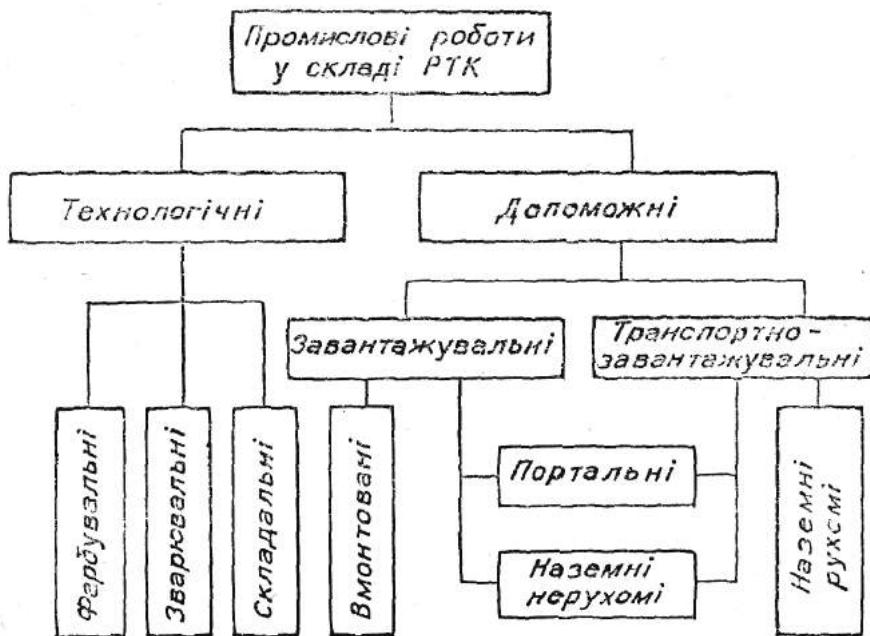


Рис. 1.17. Класифікація промислових роботів за технологічною ознакою.

ня РТК використовують пристрої для нагромадження, орієнтації, поштучної видачі виробів тощо. Для функціонування у складі ГВС РТК повинен автоматично переналагоджуватися та бути зв'язаним із ГВС.

ПР, що входять до складу РТК, поділяють на технологічні та допоміжні (рис. 1.17). Технологічні ПР є базою РТК, вони

виконують основні технологічні операції, наприклад фарбування, зварювання, складання тощо. Допоміжні ПР виконують завантажувальні та транспортні операції. За зв'язком з основним технологічним обладнанням розрізняють вмонтовані, наземні та порталальні ПР. Створення РТК відбувається у двох напрямках:

— створення однопозиційних РТК, в яких завантажувальний ПР обслуговує один верстат;

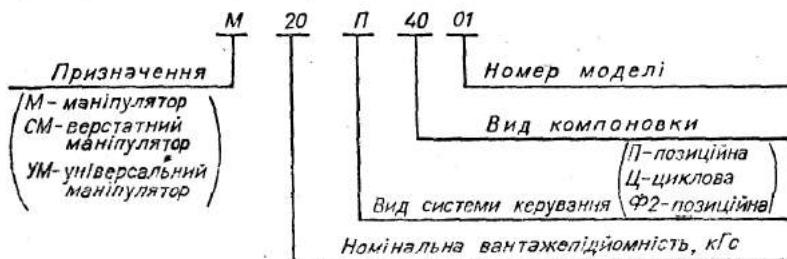


Рис. 1.18. Структура позначення промислового робота.

— створення багатопозиційних РТК, в яких транспортно-завантажувальний ПР обслуговує декілька верстатів.

ПР складається з виконавчого механізму, який має декілька ступенів рухомості, та пристрою програмного керування. Виконавчий механізм називається маніпулятором. Пристрій програмного керування керує рухами робочих органів маніпулятора. **Маніпулятор**, що не піддається перепрограмуванню, називається атооператором. Для керування ПР здебільшого застосовують системи циклового програмного керування (ЦПК) та позиційні системи ЧПК. У системах ЦПК команди задаються буквенно-цифровим кодом, а величини переміщень та поворотів робочих органів ПР — за допомогою упорів та кінцевих вимикачів. У позиційних системах ЧПК вся інформація задається літеро-цифровим кодом. Основними показниками ПР є номінальна вантажопідйомність, розміри зони обслуговування, число ступенів рухомості, швидкості переміщень, похибка позиціонування. Деякі з цих характеристик вказують у моделі ПР (рис. 1.18).

У механооброблювальній промисловості поширені РТК на базі токарних верстатів з ЧПК, що пояснюється відносно малим циклом обробки деталей, що є тілами обертання. Із токарних верстатів з ЧПК у складі РТК найчастіше застосовують верстат моделі 16К20Т1 з оперативним пристроєм ЧПК «Електроника НЦ-31» (рис. 1.19). Його технічна характеристика:

Найбільший діаметр виробу, встановленого над станією, мм
Найбільший діаметр виробу, встановленого над супортом, мм

500

215

Висота різця, встановленого у різцетримач, мм	25
Найбільша довжина виробу, мм	
Діапазон частот обертання шпинделля, хв ⁻¹	22,4—2240
Діапазон подач, мм/об	
поздовжніх	0,01—2,8
поперечних	0,005—1,4
Швидкість прискорених переміщень, мм/хв	
поздовжніх	7500
поперечних	5000
Дискретність системи керування, мм	
поздовжні переміщення по осі Z	0,01
поперечні переміщення по осі X	0,005
Число позицій поворотного різцетримача	6
Потужність електродвигуна, кВт	11
Габаритні розміри верстата, мм	3760×1770× ×1700
Маса верстата без ПЧПК, кг	3800

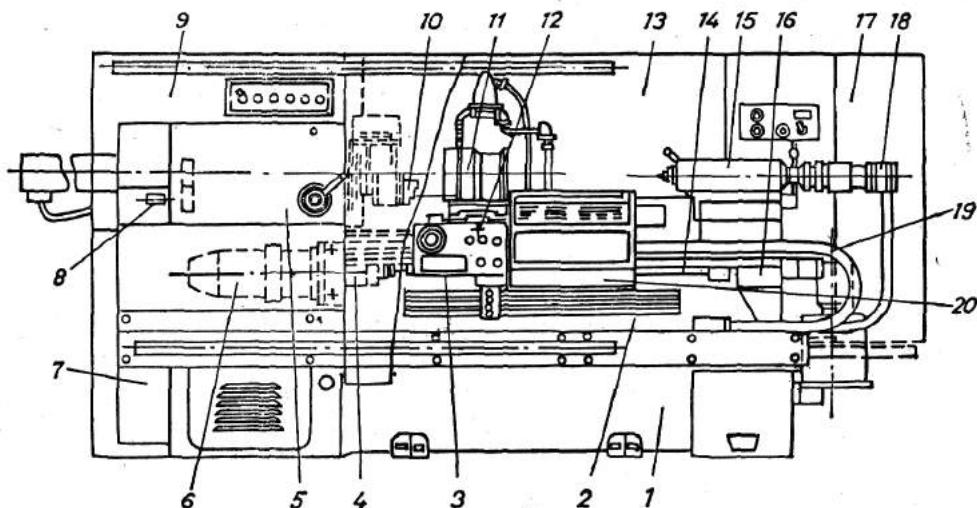


Рис. 1.19. Токарний верстат з оперативною системою ЧПК моделі 16K20T1:
 1 — основа; 2 — станиця; 3 — каретка; 4 — ліва опора поздовжнього гвинта; 5 — шпиндельна бабка; 6 — привод поздовжнього переміщення; 7 — передня бабка; 8 — датчик різенарізання; 9 — шафа керування; 10 — шпиндельний вузол; 11 — поворотна револьверна головка; 12 — пульт керування; 13 — нерухома огорожа; 14 — гвинтова кулькова пара; 15 — задня бабка; 16 — права опора поздовжнього гвинта; 17 — електромеханічний привід пінолі задньої бабки; 19 — каретка; 20 — рухома огорожа.

Окрім верстата моделі 16K20T1 промисловість випускає ще ряд токарних верстатів з оперативною системою ЧПК, придатних для створення на їх основі РТК (табл. 1.6).

Допоміжне обладнання РТК складається передусім із нагромаджувачів заготовок, які дають змогу створити запас, необхідний для автономної роботи верстата протягом декількох годин. Для нагромадження заготовок використовують, як правило, магазинні пристрої двох типів:

— з переміщенням заготовок у зону їх захвату ПР;

— без переміщення, коли заготовки розташовують у магазині з певним кроком, величину якого вводять у програму керування ПР.

До магазинних пристрій першого типу належать тактові столи, сковзала, вібраційні та гравітаційні площасти (рис. 1.20). Магазинними пристроями другого типу є різні піддони та касети, в яких певним чином розташовують заготовки. При застосуванні

Таблиця 1.6

Токарні верстати з оперативною системою керування «Електроника НЦ-31»

Назва та модель	Найбільший діаметр виробу, мм	Довжина виробу, мм	Частота обертання шпинделля, хв ⁻¹	Потужність головного привода, кВт	Габаритні розміри, мм	Маса, кг
Токарно-гвинторізний 16Б16Т1	320	750	40—2000	7,1	3100×1390×1870	2350
Токарно-гвинторізний 16К30Ф323	630	1400	6,3—1250	22	5500×2530×2150	7850
Токарно-гвинторізний 1А660Ф3	1250	8000	1,6—200	110	12875×2120×2090	43800
Токарно-револьверний 1325Ф3	25	80	90—4000	6	2250×1122×1700	7000

магазинів другого типу відпадає потреба у перекладанні заготовок із складської тари у приверстатний магазин-нагромаджуваць, оскільки піддони і касети із заготовками зберігаються на складі.

Тактові столи, наприклад моделей СТ220, СТ220.1, застосовують для нагромадження певної кількості заготовок та їх поштучного транспортування у зону дії захвату ПР (див. рис. 1.20, а). Кожна із заготовок встановлюється або безпосередньо на пластину тактового стола, якщо її форма дає змогу це зробити, або ж на супутник, закріплений на пластині. Після завершення обробки деталь може укладатися назад на тактовий стіл, або ж в окрему тару для готових виробів. Супутники, які кріпляться на пластині тактового стола, проектирують відповідно до конструкції деталі або комплексної деталі (заготовки групи) (рис. 1.21).

Касети, які застосовуються для нагромадження заготовок у РТК (рис. 1.22), складаються з корпуса 1, переставного дна 2 та сепаратора 3, який дає змогу розташувати заготовки 4 у довільному порядку. Уникнути переналагодження магазина для підви-

щення мобільності РТК можна, використовуючи касети з універсальними базуючими елементами (рис. 1.23).

Основною деталлю такої касети є корпус 1, який встановлюється на центрючі пальці стола-нагромаджувача верстата за допомогою базуючих елементів 3 і 7. Втулка 7 має паз, поздовжня вісь якого розташована на діагоналі, що з'єднує її центр із центром пальця, що забезпечує точне положення корпуса касети на столі та виключає зайдання при заміні касети. Встановлення ка-

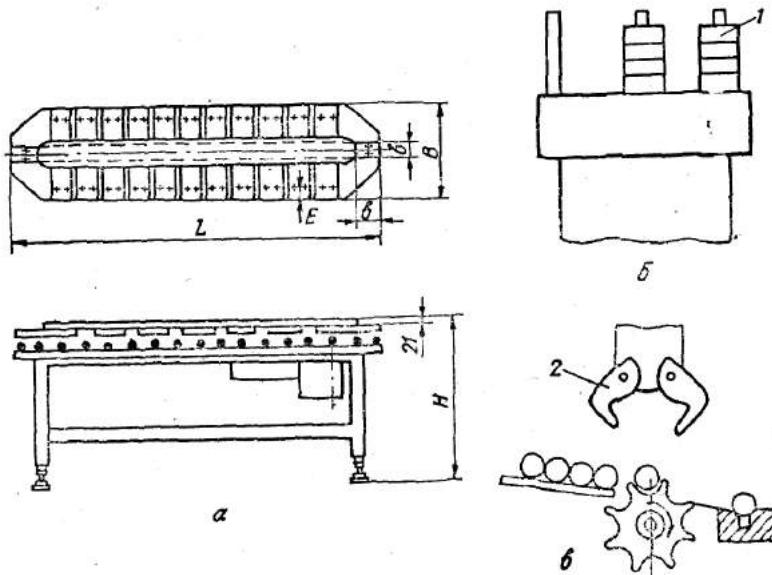


Рис. 1.20. Магазини, які забезпечують подавання заготовки 1 в точку захоплення 2 промисловим роботом:
а — тактовий стіл; б — поворотний стіл; в — лотік.

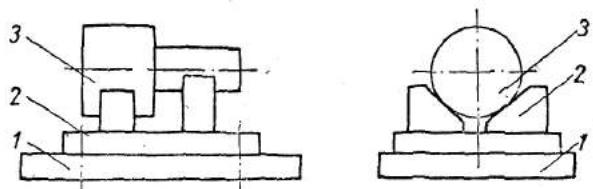


Рис. 1.21. Приклад розміщення заготовки на тактовому столі:

1 — пластина тактового стола; 2 — супутник; 3 — заготовка.

сети здійснюється транспортним роботом, захват якого утримує її за прямокутні пази, розташовані на чотирьох бічних стінках корпуса. До корпуса прикріплені змінні елементи касети: плита

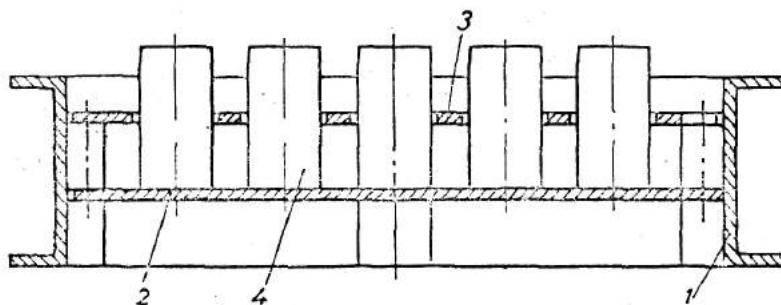


Рис. 1.22. Касета:
1 — корпус; 2 — дно; 3 — сепаратор; 4 — заготовка.

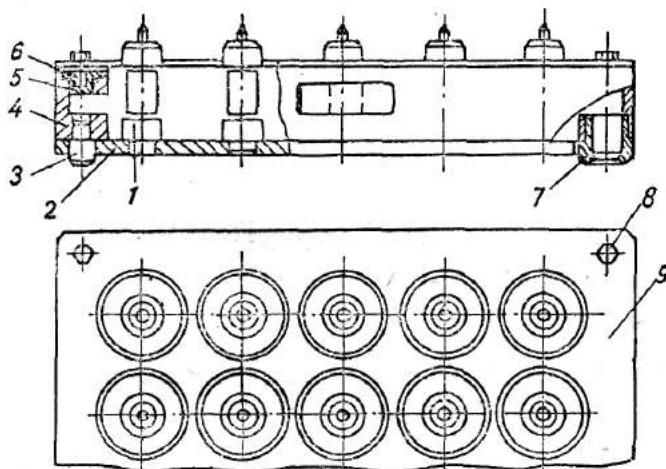


Рис. 1.23. Універсальна базуюча касета:
1 — корпус; 2 — дно; 3, 7 — сепаратори; 4 — базуючий
елемент; 5, 6 — елементи для встановлення сепараторів;
8 — закріплювальний болт; 9 — основа.

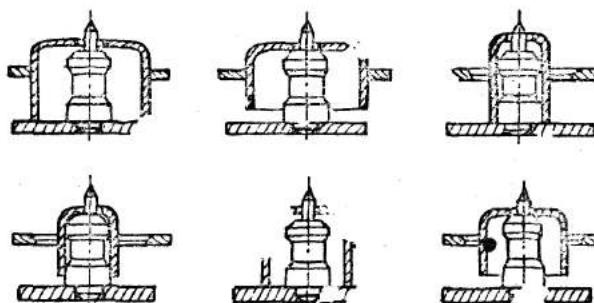


Рис. 1.24. Приклади базування деталей різних
конструкцій.

2 з робочими пальцями 1 і сепаратор 8. Закріплення плити та сепаратора відносно базуючих елементів корпуса здійснюється по пальцях 3, 6 та втулці 5. Варіанти розташування різних типів деталей на універсальному базуючому елементі касети зображені на рис. 1.24.

Подальше підвищення універсальності касет досягають застосуванням адаптивних базуючих елементів. Для базування деталей типу стаканів (рис. 1.25) використовують касету, базові елементи якої мають вигляд підпружиненого штиря 4 з конічним наконечником. Деталь 7 центрується конусом наконечника в радіальному

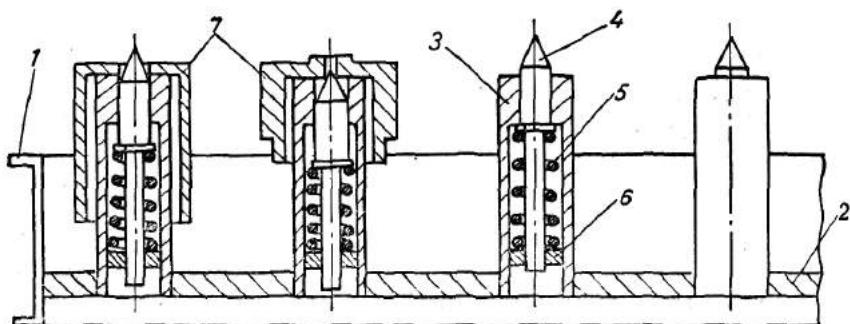


Рис. 1.25. Касета з рухомими базуючими елементами для завантаження деталлями типу стаканів:

1 — корпус; 2 — дно; 3 — корпус базуючого елемента; 4 — рухомий штир; 5 — пружина; 6 — гайка; 7 — заготовка.

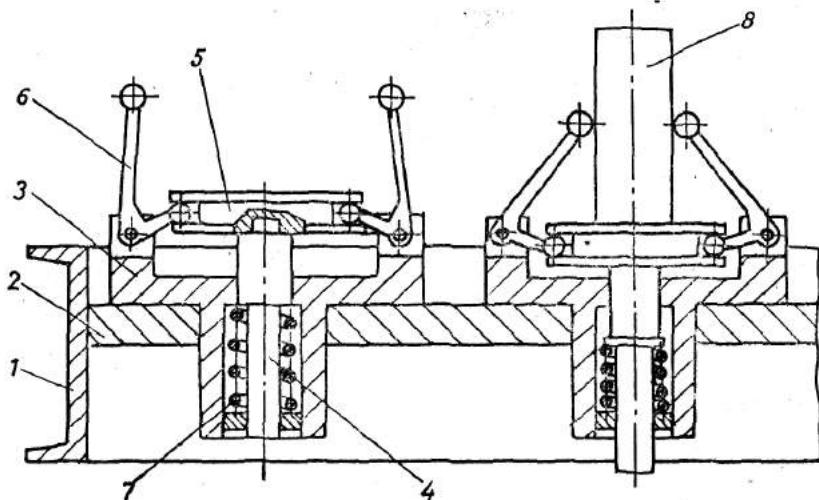


Рис. 1.26. Касета з рухомими базуючими елементами:

1 — корпус; 2 — основа; 3 — корпус базуючого елемента; 4 — штир; 5 — площастика; 6 — центрувальні важелі; 7 — пружина; 8 — заготовка.

напрямку, втоплює своєю вагою штир 4 і розташовується денцем на торці базуючого елемента 3, чим і виконується базування деталі в основному напрямку. При базуванні деталі по зовнішній поверхні (рис. 1.26) застосовують базуючі елементи у вигляді рухомих важелів 6, кінематично зв'язаних з підпружиненою площею 5, на яку встановлюють деталь 8. Під дією ваги деталі площа опускається, а важелі центрують деталь відносно центра площа (а. с. СРСР 1564056, 1722961).

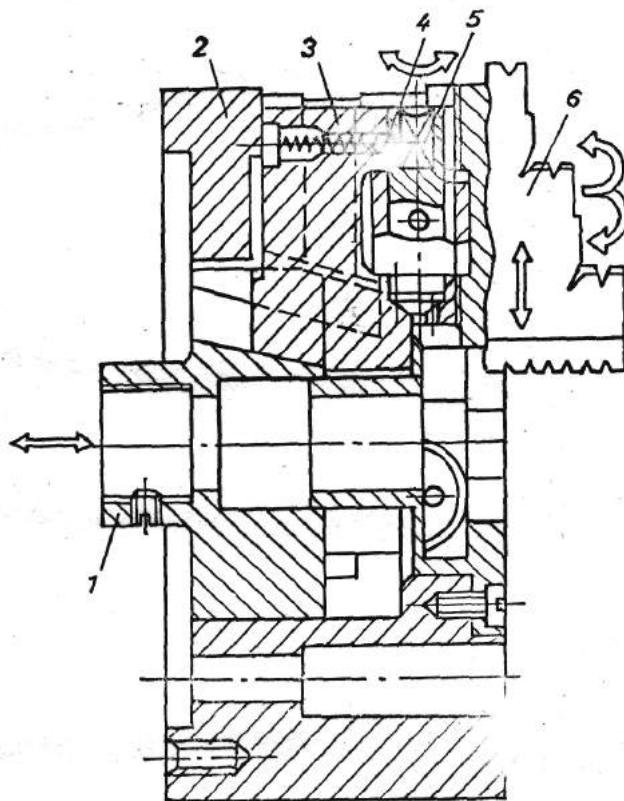


Рис. 1.27. Клиновий швидкопереналагоджувальний патрон:

1 — втулка клиновая; 2 — корпус; 3 — основа кулачка;
4 — фікатор кульковий; 5 — гвинт; 6 — кулачок.

Технологічна оснастка верстата з ЧПК повинна сприяти його автономному функціонуванню та підвищенню гнучкості. Затискний патрон, наприклад, має виконувати автоматичне затискання заготовок та бути придатним для затискання будь-якої з деталей групи без суттєвих витрат часу на переналагодження. Для затискан-

ня деталей обертання часто використовують трикулачковий клиновий швидкопереналагоджуваний патрон (рис. 1.27).

Затискання заготовки здійснюється переміщенням втулки 1 із клиновими замками відносно корпуса 2 патрона. Заміна або регулювання положення кулачків 6 відносно основи 3 здійснюється поворотом на 90° гвинта 5 із зрізаною різьбою в позицію, що фіксується кулькою 4. При цьому кулачок 6 виймають із напрямних для заміни іншим або переміщують в потрібне положення, після

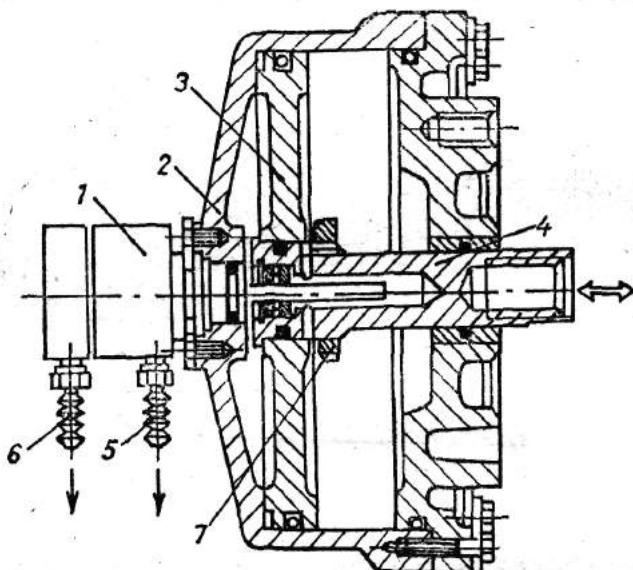


Рис. 1.28. Пневмоциліндр обертовий:

1 — муфта; 2 — циліндр; 3 — поршень; 4 — шток; 5 — гвинт; 6 — кіпелі; 7 — стержень.

чого поворотом гвинта 5 вводять його різьбу в зачеплення з різьбою кулачка 6, при цьому фіксатор 4 входить у лунку гвинта 5.

Пневмоциліндр механізованого затискання складається з муфти 1 (рис. 1.28), циліндра 2, штока 4, зв'язаного з поршнем 3. Стиснуте повітря подається через штуцер 6, центрний отвір 7 у порожнину циліндра, поршень рухається вліво, створюючи на штоці 4 тягове зусилля.

При обробці труб, втулок, стаканів, коли необхідно здійснити їх закрілення по внутрішній поверхні і забезпечити точне осьове положення деталі в системі координат верстата з ЧПК, використовують цангові патрони спеціальних конструкцій. Цанговий патрон (рис. 1.29) містить конічний елемент 3, виступи якого контактиють із лівою конічною поверхнею двобічної цанги 1. Під час ру-

ху штока 6 вліво конічний елемент діє на ліву конічну поверхню цанги і розсувава її пелюстки, затискаючи при цьому ліву частину деталі. Одночасно рухається конічна втулка 4, що зменшує її зазор із виступами правої конічної поверхні. Після затиску лівої частини деталі конічний елемент 3 зупиняється, але шток продовжує рухатися вліво, пересуваючи конічну втулку 4, яка стискає тарілчасті пружини аж до повного затиску правої частини деталі. Задане під час завантаження деталі її осьове положення зберігається при затиску, оскільки деталь уздовж осі не переміщується, (а. с. CPCP 1646702).

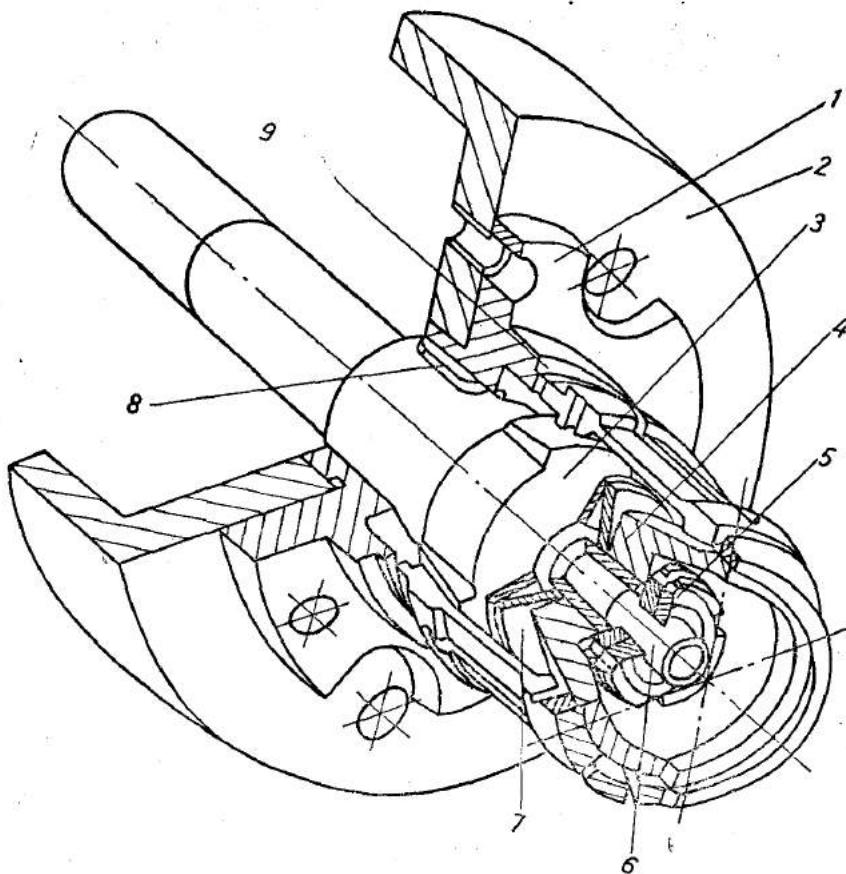


Рис. 1.29. Цанговий патрон:

1 — цанга; 2 — корпус; 3 — конічний елемент; 4 — конічна втулка; 5 — гайка; 6 — шток; 7 — тарілчаста пружина; 8 — шпонка; 9 — упор.

1.6. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ГВС

Удосконалення технологічного обладнання ГВС спрямоване на підвищення автономності його функціонування та гнучкості. Багатоцільові верстати з ЧПК і ГВМ на їх основі, наприклад, забезпечують поворотними шпиндельними вузлами, що дає змогу обробляти корпусні деталі з п'яти боків, а також здійснювати обробку похилих поверхонь (рис. 1.30).

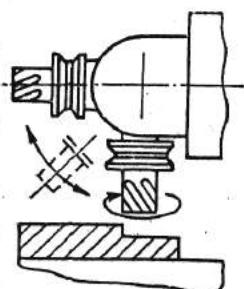


Рис. 1.30. Шпиндель поворотний.

За допомогою поворотних столів можна обробляти деталь із чотирьох боків, здійснювати розточування й точіння на багатоцільових верстатах (рис. 1.31). Поворотний стіл (рис. 1.32) складається з платформи 5 із двома фіксаторами 6 і 12 для базування супутника 7, яка спирається на гільзу гідроциліндра 11. Вона встановлена на осі 1, яка обертається від черв'ячної пари 14, 15. Перед поворотом платформа 5 трохи піднімається поршнем 10 гідроциліндра 11, напівмуфти 2 і 3 розчеплюються, а черв'ячне колесо 14 повертає гільзу гідроциліндра 11 та зв'язану з

нею шпонкою 4 платформу 5 на потрібний кут. У верхній частині супутника 7 на поворотному столі.

При необхідності обробити корпусну деталь з п'яти боків використовують так звані глобусні столи, які мають дві взаємноперпендикулярні осі обертання.

Застосовують також верстатні пристрої з ЧПК, які виконують переміщення та перебазування заготовок під час обробки за керуючою програмою. Заготовки з зубчастих коліс обробляють, наприклад, за допомогою токарного пристрою, що складається з патрона, в порожнині якого розміщена розтискна оправка, яка може здійснювати осьове переміщення за командою з системи керування верстатом (рис. 1.33). Застосування цього пристрою дає змогу підвищити концентрацію обробки, оскільки деталь обробляється за одну операцію. Спочатку заготовку затискають у патроні 2 і обробляють частину зовнішнього контуру та внутрішню поверхню, потім, за командою системи керування верстатом, висувається оправка 3, яка затискає заготовку 6 за оброблену внутрішню поверхню, патрон розтискається і оправка, рухаючись уздовж осі шпинделя, виносить заготовку у зону доступу

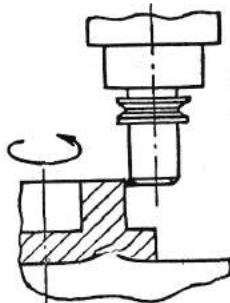


Рис. 1.31. Схема поворотного стола.

інструменту для обробки лівого торця заготовки (пат. ФРН 1192027).

Для підрізання торців та обробки конічних і фасонних отворів у корпусних деталях застосовують розточувальний інструмент, який переміщується в радіальному напрямку за програмою (рис. 1.34). Таку розточувальну головку встановлюють у шпиндель 1 і через вузол 19 з'єднують із блоком привода 17. Останній змонтований на шпиндельній бабці 7, а його вхідний

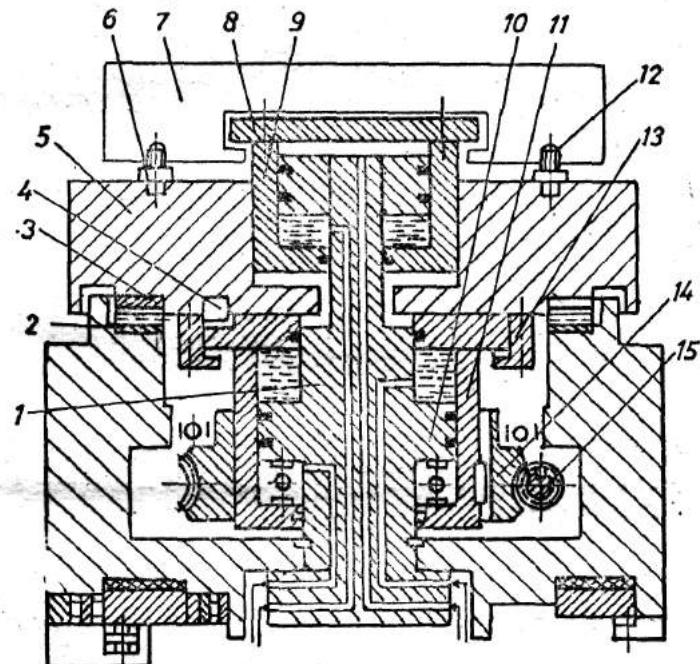


Рис. 1.32. Поворотний стіл:
1 — вісь обертання; 2, 3 — напівмуфти; 4 — шпонка; 5 — платформа; 6, 12 — фіксатори для базування супутника; 7 — супутник; 8 — покришка; 9, 11 — гідроциліндри; 10 — поршень; 13 — упор; 14, 15 — черв'ячна пара.

вал 10 з'єднаний муфтою 9 з первинним валом 8 головки. Обмежувальні кінцеві вимикачі 11 та 15 і вимикач вихідної точки 12 взаємодіють з упором 13, який пересувається гвинтом 14. Блок привода 17 має серводвигун 18 та вимірювальний перетворювач 16. У корпусі 2 розташований диференціальний механізм 3, вихідна шестерня якого зв'язана з ходовим гвинтом 4 повзуна 5 із різцетримачем 6.

Одним із напрямів розвитку верстатів із ЧПК та автоматичних верстатних систем на їх основі є створення умов для багатоінструментальної обробки. Токарний багатоцільовий верстат, на-

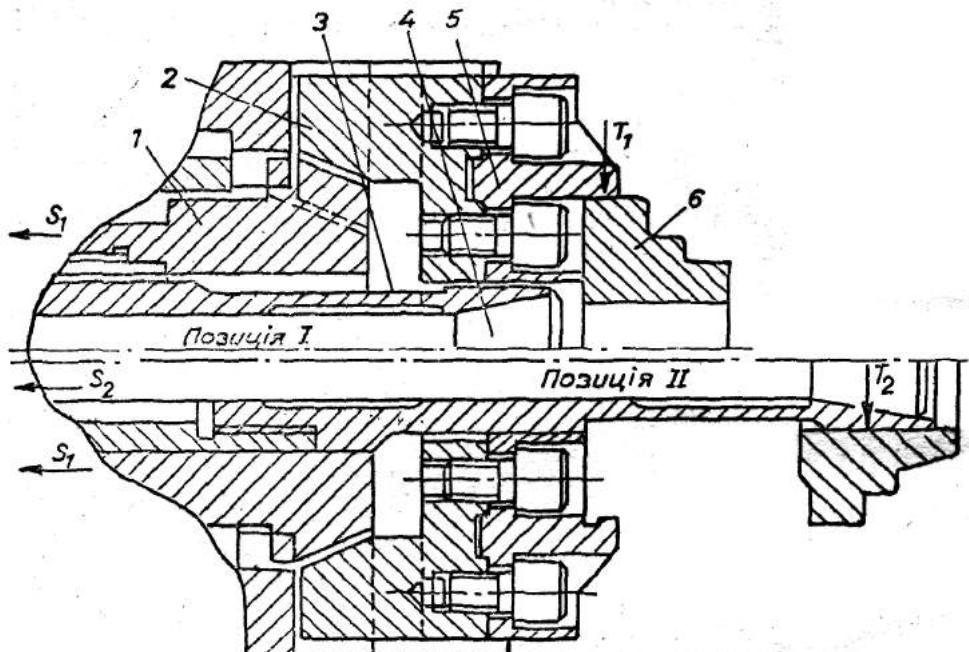


Рис. 1.33. Введення додаткового вузла у затискний пристрій токарного верстата з ЧПК:
1 — шпиндель; 2 — клиновий патрон; 3 — цанга; 4 — шток; 5 — кулачок; 6 — заготовка.

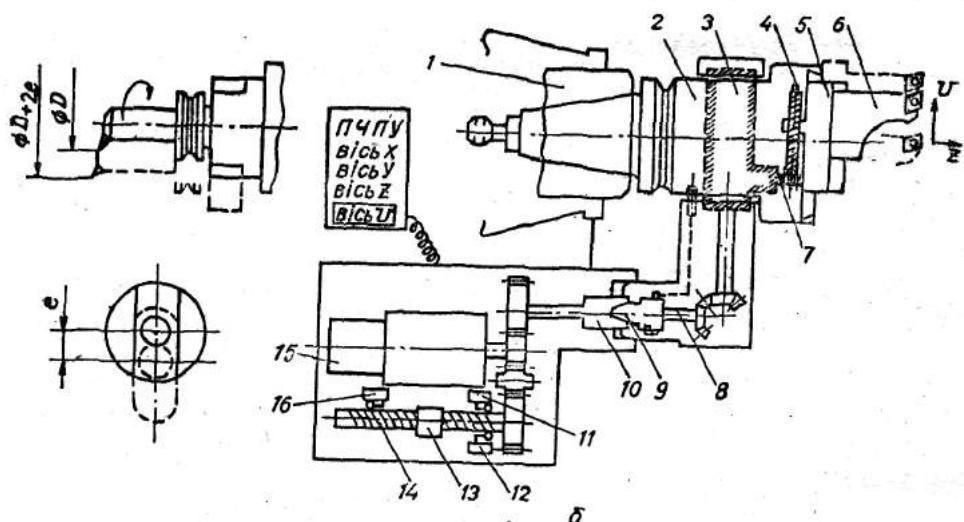


Рис. 1.34. Схема план-супортної головки (а) та її конструкція (б):
1 — шпиндель; 2 — корпус; 3 — диференціальний механізм; 4 — ходовий гвинт; 5 — повзун; 6 — різцетримач; 7 — шпиндельна бабка; 8 — первинний вал; 9 — муфта; 10 — входний вал; 11, 16 — кінцеві вимикачі; 12 — вимикач вхідної точки; 13 — упор; 14 — гвинт; 15 — вимірювальний перетворювач.

приклад моделі 12А90П-4КФ30, має чотири шпинделі, встановлені у поворотному барабані. Барабан періодично повертається на 90°, що забезпечує проходження кожним зі шпинделів послідовно чотирьох позицій, із яких одна — завантажувальна, дві — токарні, а одна забезпечує виконання фрезерувальних і свердлильних робіт: фрезерування лисок, свердління нецентральних отворів та різенарізання в них тощо. У трьох револьверних головках верстата встановлюють до 20 різноманітних інструментів. Система керування забезпечує зупинку шпинделя у певному кутовому положенні.

Технічна характеристика токарного багацільового верстата моделі 12А90П-4КФ30:

Кількість робочих шпинделів, шт.	4
Найбільший діаметр затисного патрона, мм	250
Найбільший діаметр заготовки, мм	250
Найбільші розміри обробки, мм	
довжина обточування	230
довжина розточування	180
діаметр розточування	250
діаметр різенарізання	250
крок різенарізання	40
діаметр свердління у третьій позиції	17
глибина свердління осьовим нецентральним свердлом	100
глибина свердління радіальних отворів	75
Найбільший діаметр кінцевої фрези, мм	20
Частота обертання робочих шпинделів у першій і другій позиціях, хв ⁻¹	50—1600
Кількість незалежних хрестових супортів, шт.	3
Кількість інструментальних револьверних головок, шт.	3
Потужність головного привода у першій і другій позиціях, кВт	2×26
Кількість керованих координат, шт.	7
Габаритні розміри, мм	4300×2420×2000

1.7. АВТОМАТИЗОВАНА ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКА СИСТЕМА

Найважливішим елементом ГВС, який забезпечує її ефективне функціонування, є автоматизована транспортно-складська система (АТСС). Автоматизована транспортно-складська система — система взаємозв'язаних транспортних та складських пристрій для складання, зберігання, тимчасового нагромадження, розвантаження та доставляння предметів праці, інструменту і технологічної оснастки. Її створюють для поліпшення завантаження технологічного обладнання. АТСС виконує дві основні функції:

нагромадження та зберігання заготовок, оснащення і деталей на різних етапах їхньої обробки й транспортування як між технологічним обладнанням і складом, так і поміж різними одиницями технологічного обладнання. Згідно з цим АТСС часто називають транспортно-нагромаджувальними системами (ТНС).

На відміну від транспортних систем масового виробництва ТНСГВС мають інтенсивність деталепотоків у десятки разів нижчу, що пов'язане з високою автономністю функціонування автоматичних верстатних систем, які входять до складу ГВС. Дійсно,

ГВМ на основі багатоцільового верстата з ЧПК обробляє корпусну деталь середньої складності протягом 1,5—2,0 год. Токарний РТК обробляє партію деталей, що перебувають у приверстатному магазині-нагромаджувачі, також протягом 2,0—2,5 год. Отже, транспортна система ГВС, що включає 5—10 автоматичних верстатних систем, переміщуватиме протягом одної години дві-чотири корпусні деталі або піддони з деталями. Очевидно, що для таких умов роботи головною характеристикою ТНС буде не її швидкодія, а нескладність технічного розв'язання.

Загалом АТСС складається з двох підсистем: нагромаджувальної і транспортної. Нагромаджувальна підсистема крім автоматизованого складу у вигляді стелажів, уздовж яких рухається робот (кран)-шабелер, включає:

- тару у вигляді піддонів, касет, ящиків;
- приймально-передавальні пристрій для розмінювання, завантаження та видачі тари;
- пристрій для контролю габаритів та маси завантаженої тари;
- систему керування.

Автоматизований склад може складатися з однорядного стелажа 1 (рис. 1.35, а), який обслуговується одним роботом-шабелером 2. Вантаж встановлюється з будь-якого боку стелажа. Один робот-шабелер може обслуговувати і два стелажі, переміщуючись між ними (рис. 1.35, б). У цьому випадку зростає вантажомісткість складу. Стелажі виготовляють зі сталевого профілю. Кожний стелаж складається із рам 1, полиць 2; гвинтових розтягувачів 3 та

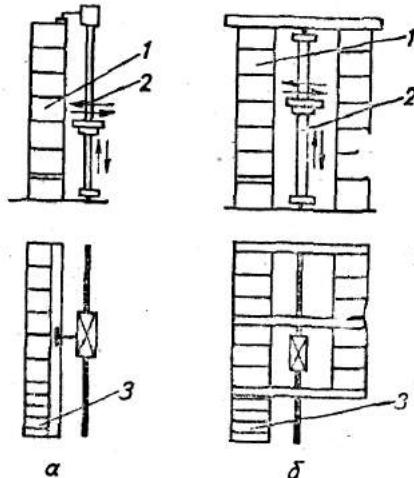


Рис. 1.35. Однорядний (а) та дво-рядний (б) автоматизовані скла-ди:

1 — стелаж; 2 — робот-шабелер;
3 — приймально-передавальний при-
стрій.

белер, включає:

— тару у вигляді піддонів, касет, ящиків;

— приймально-передавальні пристрій для розмінювання, заван-
таження та видачі тари;

— пристрій для контролю габаритів та маси завантаженої
тари;

— систему керування.

Автоматизований склад може складатися з однорядного стелажа 1 (рис. 1.35, а), який обслуговується одним роботом-шабелером 2. Вантаж встановлюється з будь-якого боку стелажа. Один робот-шабелер може обслуговувати і два стелажі, переміщуючись між ними (рис. 1.35, б). У цьому випадку зростає вантажомісткість складу. Стелажі виготовляють зі сталевого профілю. Кожний стелаж складається із рам 1, полиць 2; гвинтових розтягувачів 3 та

фундаментних болтів 4 (рис. 1.36). Нормалізовані розміри комірок стелажа, мм: 400×600 , 600×800 , 800×1200 .

Роботи-штабелери виконують завантаження, розвантаження та переміщення у межах складу тари із заготовками, а також супутників із закріпленими на них заготовками. Вони здійснюють переміщення по трьох координатних осіях: горизонтальне по рейкових напрямних уздовж стелажа, вертикальне по напрямній рамі уздовж стелажа, горизонтальне у напрямку, перпендикулярному площині стелажа. Робот-штабелер, наприклад вантажопідйомністю 500 кг, складається (рис. 1.37) з рами 2, візка 8 з приводом

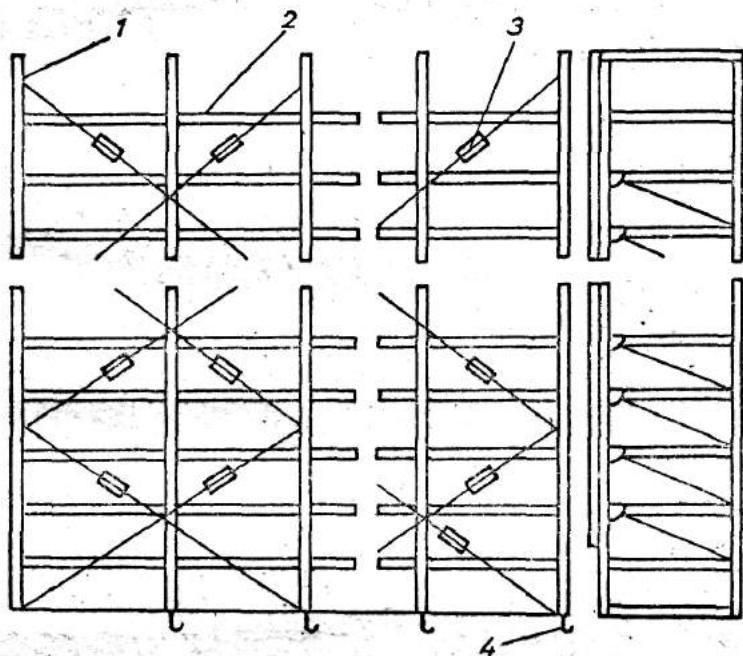


Рис. 1.36. Уніфікований стелаж:
1 — рама; 2 — полиця; 3 — гвинтовий розтягувач; 4 — фундаментний болт.

горизонтального руху по рейці 6 і верхній напрямній балці 1. Картка 3 з телескопічним захватом 4 рухається вертикально по рамі 2 від приводу 5. Гальмо 7 забезпечує точну зупинку. Швидкість горизонтального переміщення 2—65 м/хв, вертикального — 2—18 м/хв, руху телескопічного захвата — 10 м/хв.

Транспортна підсистема АТСС базується на наземних або підземних транспортних роботах чи візках. Наземні транспортні засоби можуть бути рейкові та безрейкові (робокари). Відповідно до розташування транспортного шляху відносно робочих зон технологічного обладнання розрізняють крізну та некрізну АТСС.

У крізній АТСС транспортування виробів з однієї операції на іншу виконується через робочі зони технологічного обладнання, а в некрізній — у два етапи: спочатку за межами робочої зони вздовж транспортного шляху, потім поперек транспортного шляху в робочу зону верстата за допомогою приймально-передавального пристрою.

Розрізняють також розімкнуту (часто лінійну) та замкнуту компоновки АТСС. Перевагою замкнutoї компоновки є можливість поєднання завантажувальної позиції з розвантажувальною і ви-

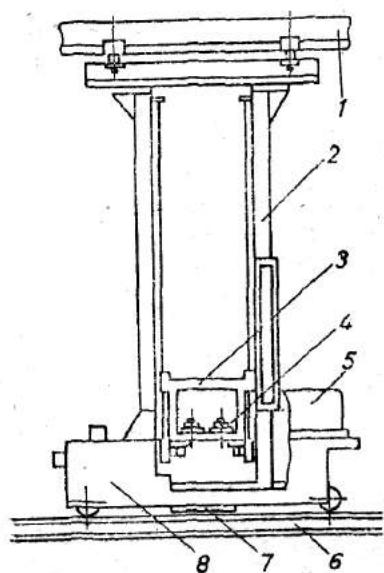


Рис. 1.37. Кран-шлабелер моделі РШ-500:

1 — верхня напрямна балка; 2 — рама; 3 — каретка; 4 — телескопічний захват; 5 — привод; 6 — рейка; 7 — гальмо; 8 — візок.

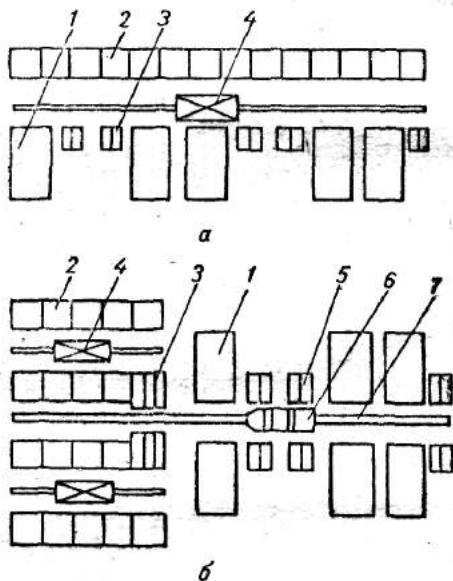


Рис. 1.38. Поєднана (а) та розділена (б) АТСС:

1 — верстат; 2 — стелаж; 3 — приймально-передавальний пристрій; 4 — робот-штабелер; 5 — нагромаджувач; 6 — рейковий візок; 7 — рейкова колія.

ключення цим необхідності створення додаткових транспортних шляхів для зворотного транспортування супутників.

Існує два варіанти АТСС залежно від поєднання її накопичувальної і транспортної підсистем (рис. 1.38):

— з поєднаними транспортною та складовою підсистемами, в яких транспортним засобом є робот-штабелер (застосовують у ГВС з невеликою кількістю технологічного обладнання);

— з розділеними транспортною та складовою підсистемами.

1.8. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автоматизована система інструментального обслуговування (ACIO) — система взаємозв'язаних елементів, яка включає дільниці підготовки інструменту, його нагромадження і зберігання, засоби транспортування, пристрой для його автоматичного встановлення, заміни та контролю якості. Загалом ACIO включає:

— різальний і контрольний інструмент, номенклатура і кількість якого достатні для обробки різних груп деталей;

— дільницю налагодження інструменту поза верстатом і комплектації змінних інструментальних магазинів, інших нагромаджувачів змінного інструменту, включаючи автоматизовані склади інструменту;

— автоматизовану систему діагностування стану інструменту (затуплення, полом), врахування відпрацьованого ресурсу і заміни інструментом-дублером;

— пристрой для автоматичної заміни інструменту.

Стан інструменту суттєво впливає на надійність і продуктивність ГВС, визначає якість обробки.

1.9. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ

Система автоматизованого контролю (САК) включає вхідний, функціональний та вихідний контроль.

Під час вхідного контролю визначають розміри заго-

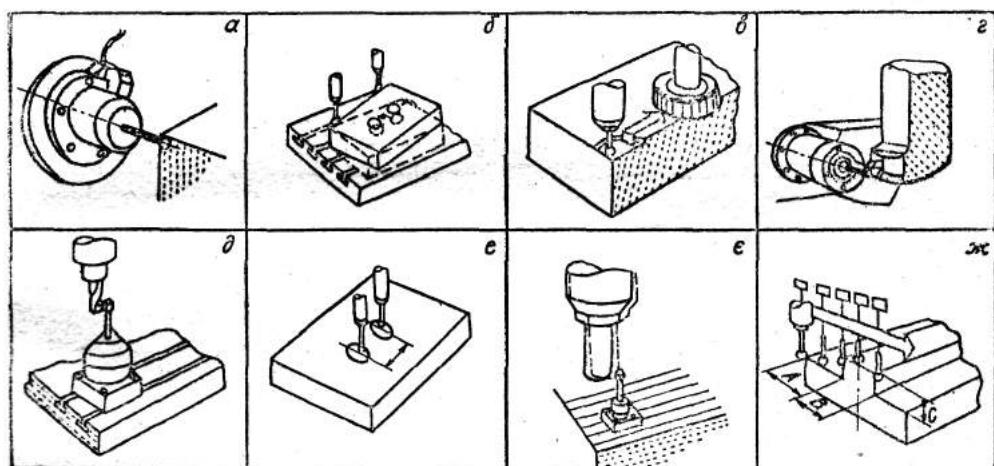


Рис. 1.39. Автоматизований контроль:

а — розмірів заготовки; б — розташування в робочій зоні верстата; в — припуску на обробку; г — процесу різання; д — стану інструмента; е — проміжний контроль деталі; ф — контроль стану механізмів; ж — відповідності розмірів і форми деталі заданим.

товки (рис. 1.39, а), її розташування в робочій зоні верстата (рис. 1.39, б), припуск на обробку (рис. 1.39, в).

Функціональний контроль передбачає перевірку процесу різання, стану інструменту (рис. 1.39, г, д), проміжний контроль деталі (рис. 1.39, е), контроль стану механізмів (діагностування автоматичної верстатної системи — рис. 1.39, е).

Вихідний контроль полягає у визначенні відповідності розмірів і форми деталі заданим (рис. 1.39, ж). Його можна здійснювати як на верстаті, так і на спеціальній контрольно-вимірювальній машині.

1.10. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ

Автоматизована система видалення відходів (ACBV) складається зі стружковивідного конвеєра, вмонтованого у піддон верстата, пристрій для подрібнення і видалення стружки з робочої зони та очистки від неї базуючих елементів верстатних пристрій.

Безперешкодне видалення і транспортування стружки забезпечується шляхом її подрібнення відомими способами: перериванням подачі, використанням стружкороздільних канавок, обробкою різцями зі стружколомами, застосуванням вібрації під час різання тощо. При обробці деталей на верстатах з ЧПК широко використовують метод подрібнення стружки шляхом переривання робочої подачі, завдяки його універсальності.

Сучасні верстати з ЧПК забезпечують переривчасту подачу інструмента за спеціальною командою, яку вводять у керуючу програму. Недоліком цього методу є неможливість його застосування при чистовій обробці через вкорінення інструмента вершини в оброблювану поверхню при кожній зупинці, коли перестає діяти сила радіального відтискання інструмента. Розроблений метод дрібнення стружки при чорновій та чистовій обробках, коли поверхня обробляється у два проходи. При першому проході, тобто під час чорнової обробки, яка виконується з переривчастою подачею, різець наносить на оброблювану поверхню систему канавок, які використовуються як стружкороздільні при здійсненні другого проходу — під час чистової обробки (а. с. СРСР 1556817).

Базуючі елементи затискних пристрій очищають від дрібної стружки, обдуваючи їх стиснутим повітрям або омиваючи мастильно-охолоджувальною рідиною (МОР).

Якщо деталі обробляються на супутниках, то до складу ГВС включають машини для миття супутників перед повторним закріпленням на них заготовок.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як кількісно охарактеризувати гнучкість, універсальність, мобільність виробничої системи?
2. Перелічіть основні напрями підвищення ефективності машинобудівного виробництва при його гнучкій автоматизації.
3. Дайте визначення ГВС.
4. З чого складається технологічна підсистема ГВС?
5. Що входить до складу системи забезпечення функціонування ГВС?
6. За якими ознаками класифікують ГВС?
7. Перелічіть види ГВС за організаційною ознакою, охарактеризуйте їх.
8. Розшифруйте код ГВС.К.22411.001 згідно з ГОСТ 26962—86.
9. Перелічіть види систем ЧПК за функціональною ознакою, охарактеризуйте їх.
10. Дайте класифікацію систем ЧПК за видом керування рухом робочих органів, їх позначення в моделі верстата.
11. Опишіть роботу автооператора верстата ИР500МФ4.
12. Розшифруйте код ГВМ.И.411.001 згідно з ГОСТ 26962—86.
13. Дайте визначення РТК.
14. Які функції виконують промислові роботи у складі РТК?
15. Перелічіть елементи АТСС, опишіть їх взаємодію.

ГЛАВА 2

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ В УМОВАХ ГАВ

2.1. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

Механічна обробка деталей в умовах ГАВ ґрунтуються на використанні верстатів із ЧПК, які є основою створення автоматичних верстатних систем. Тому головним завданням є проектування технології, яка дає змогу якнайповніше використати технологічні можливості верстатів з ЧПК, забезпечуючи їх ефективну роботу в складі ГВС.

На відміну від традиційного виробництва, технологічний процес для умов ГАВ повинен задовільняти ряд вимог:

- мати вищий ступінь деталізації технологічних рішень, що дало би змогу скласти керуючу програму для верстата, здійснити автоматизацію допоміжних операцій завантаження, нагромадження, транспортування, контролю деталей тощо;

- базуватися на методах групової обробки із застосуванням типізації та уніфікації технологічних рішень;

- забезпечувати малоопераційність технології шляхом створення технологічних умов для максимальної концентрації операцій;

- бути комплексним, щоб запезпечити якомога повнішу обробку деталі в межах ГВС;

- базуватися на багатоваріантній технології для забезпечення ефективного використання технологічного обладнання ГВС та безперервності процесу виробництва при зміні зовнішніх умов або відмовах обладнання.

Ступінь деталізації технологічних рішень визначається інформацією, необхідною для складання керуючої програми:

- розміри деталі;

- технологічні режими виконання переходів;

- допоміжні команди, наприклад, для включення та виключення обертання шпинделя, подавання мастильно-охолоджувальної рідини, затискання і розтискання заготовки, заміни інструменту тощо;

- умови виконання корекції розмірного положення інструментів і режимів різання.

Структура технологічної операції, що виконується на верстаті з ЧПК, суттєво ускладнюється через високу концентрацію обробки. Операція обробки корпуса середньої складності, наприклад, на багатоцільовому верстаті з ЧПК триває 1,5—2,0 год і включає декілька десятків технологічних переходів. Технологічні операції з ЧПК передбачають послідовну обробку одним інструментом декількох поверхонь, поєднання рухів інструменту, що виконуються із зніманням стружки, і без нього, безперервну обробку декількох поверхонь тощо. Ускладнення структури технологічних операцій ЧПК сприяло розширенню і конкретизації поняття технологічного переходу як складової частини технологічної операції.

Технологічний переход — завершена частина технологічної операції, яка характеризується постійністю застосування інструмента і поверхонь, які виникають при обробці. При обробці деталі на верстаті з ЧПК розрізняють елементарний, інструментальний, допоміжний та позиційний переходи.

Елементарний переход — безперервний процес обробки однієї елементарної поверхні одним інструментом за керуючою програмою (рис. 2.1).

Допоміжний переход — переміщення інструмента за керуючою програмою без зняття стружки.

Інструментальний переход — завершений процес обробки однієї або декількох елементарних поверхонь при безперервному переміщенні одного інструмента за керуючою програмою.

Позиційний переход — поєднання інструментальних і допоміжних переходів, що виконуються інструментом за керуючою програмою.

Подальша деталізація технологічної операції вимагає розділення процесу обробки на елементарні рухи, які виконуються вздовж прямої або кола з постійними швидкостями.

Застосування методів групової обробки є необхідною умовою забезпечення ефективності багатономенклатурного виробництва. Для цього створюють безперервний потік деталей, об'єднаних у групу за подібністю конструктивно-технологічних властивостей, для проходження через ГВС. Кількість деталей у групі крім їх конструктивно-технологічної подібності визначається

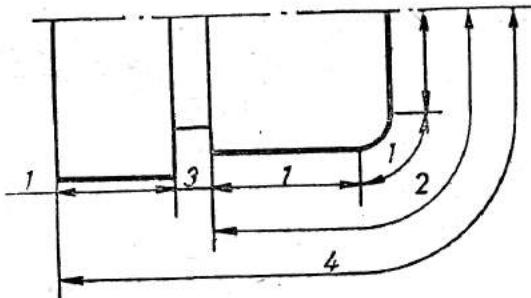


Рис. 2.1. Види переходів токарної операції з ЧПК:

1 — елементарний; 2 — інструментальний; 3 — допоміжний; 4 — позиційний.

також сумарним обсягом їх випуску, необхідним для завантаження технологічного обладнання. На відміну від змінної потоковості, яка забезпечується на змінно-потокових лініях, в умовах ГАВ можлива постійна потоковість, якої досягають використанням ГАЛ без їхнього переналагодження (або при мінімальних витратах часу на автоматизоване переналагодження) при зміні об'єкта обробки. Повне виключення переналагоджування або значне змен-

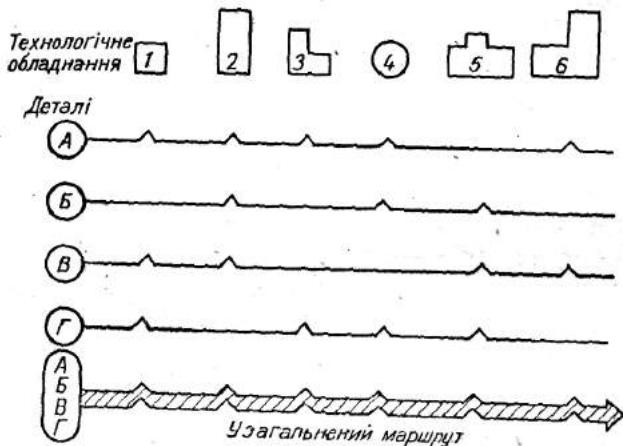


Рис. 2.2. Формування узагальненого маршруту:
1—6 — обладнання.

шення часу його виконання дає змогу або уникнути обробки деталей партіями, або суттєво зменшити обсяг партій.


Таким чином, ГАВ характеризується реалізацією декількох технологічних процесів на одному комплекті технологічного обладнання. Індивідуальні процеси обробки зливаються в один — узагальнений, а окремі деталеоперації — в групові операції. Для реалізації узагальненого технологічного процесу необхідно, щоб обладнання 1—6 (рис. 2.2) та іхня технологічна оснастка були придатні для обробки всіх деталей групи. Залежно від ступеня застосування групової обробки в узагальнених технологічних процесах розрізняють технологічний процес з однією груповою операцією (рис. 2.3, а), зі всіма груповими операціями (рис. 2.3, б), зі змінним складом груп деталеоперацій (рис. 2.3, в). В умовах ГАВ перший вид процесів реалізують на автоматичних верстатних системах, які працюють автономно, наприклад, ГВМ, РТК, другий вид процесів — на ГАЛ, третій — на ГАД та в ГАЦ.

Малоопераційність технологій забезпечується високою концентрацією обробки, характерною для сучасних верстатів з ЧПК, коли з однієї установки обробляють якомога більше поверхонь і конструктивних елементів деталі. Формування структури


операцій концентрованої обробки на багатоінструментальних верстатах з ЧПК підпорядковується принципу максимально можливої концентрації. Тоді кількість технологічних операцій стає мінімальною, а технологічний процес забезпечує такі переваги:

1) підвищення точності деталей та стабільноті обробки за рахунок зниження кількості перевстановлень деталі;


2) зниження трудомісткості обробки шляхом зменшення ви-

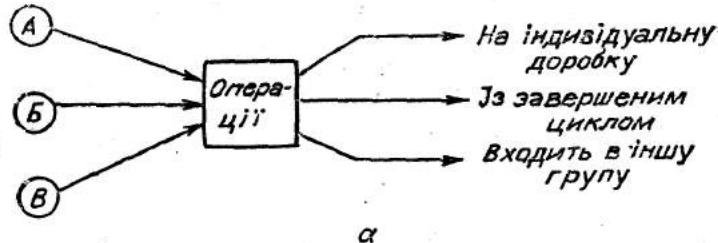

а

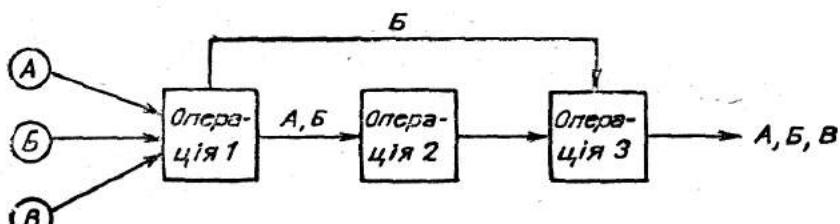

б

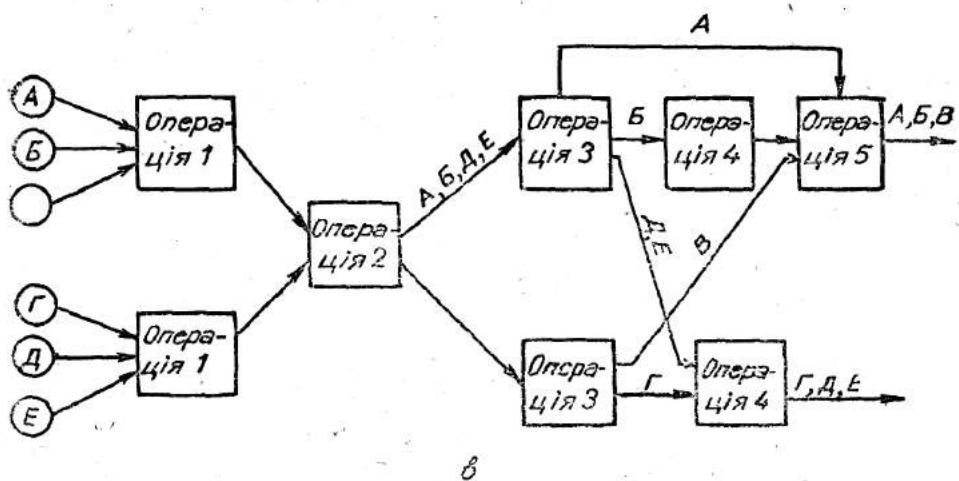

в

Рис. 2.3. Організація групової обробки в умовах ГАВ:

а — з однією груповою операцією, що виконується на ГВМ або РТК; *б* — зі всіма груповими операціями, що виконуються на ГАЛ; *в* — зі змінним складом груп та різними технологічними маршрутами (ГАД).

трат часу на допоміжні операції: завантаження верстата, виконання контрольних і розмічальних операцій тощо;

3) спрощення міжопераційного транспортування деталей за рахунок скорочення технологічних маршрутів;

4) збільшення верстатомісткості деталі на окремих операціях, що скороочує кількість деталеоперацій, закріплених за одним верстатом, і створює передумови для його спеціалізації;

5) скорочення загальної кількості технологічної оснастки, необхідної для обробки деталей.

Комплексність технологічного рішення передбачає якнайповнішу обробку деталей, яку можливо здійснити в межах ГВС. Ця вимога виконується рідко, наприклад, у деяких ГВС обробки корпусів реалізується тільки 40...60% повного об'єму механічної обробки. Решту операцій виконують поза межами ГВС, що негативно впливає на ефективність ГАВ.

Комплексна технологія обробки деталі включає виготовлення заготовки, її попередню обробку та створення технологічних баз: основну механічну обробку, а також фінішну та різного виду спеціальні обробки. Основну, а часто також попередню обробку, які становлять більшу частину верстатомісткості технологічного процесу, здійснюють, як правило, в межах ГВС. Фінішні операції, що вимагають спеціальних верстатів, а також термічну обробку деталей виконують на обладнанні, що розміщене поза межами ГВС. У цьому випадку ГВС включають як складову частину в дільницю, лінію або цех із нижчим рівнем автоматизації.

Багаторіантність технології опирається на розширені технологічні можливості верстатів з ЧПК, які можуть працювати в режимі взаємозамінності. При багатоопераційній обробці гнучкість ГВС зросте, якщо створити технологічні умови зміни послідовності виконання операцій технологічного процесу. Для цього при проектуванні технології створюють декілька технологічних маршрутів із тим, щоб при зміні зовнішніх умов (відсутність певних заготовок, інструменту, полом верстата тощо) мати змогу скористатися будь-яким із резервних маршрутів. При складанні опису основного та резервних маршрутів для кожної наступної операції обов'язково вказують номери передуючих їй операцій.

2.2. ЕТАПИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Технологічний процес, що розробляють для умов ГАВ, реалізує обробку групи деталей, які мають конструктивно-технологічну подібність. В основу його розробки покладено групування деталей, їх класифікація, уніфікація конструктивних елементів і поверхонь

та наступна типізація технологічних рішень. Типізація технологічних рішень для виготовлення виробів із подібними конструктивно-технологічними ознаками дає змогу створювати типові технологічні процеси та операції. Для типової технологічної операції характерна єдність змісту та послідовності переходів групи виробів з подібними конструкторськими та технологічними ознаками.


Типізація технологічних рішень для групи виробів з різними конструктивними, але подібними технологічними ознаками дає змогу створювати групові технологічні процеси та операції.

Розроблений технологічний процес повинен забезпечити виконання технічних вимог при найменших витратах праці, засобів виробництва та матеріалів. Із можливих варіантів технологічного процесу найліпшим буде той, який забезпечить найвищий економічний ефект при виготовленні даної групи виробів. Загальні принципи розробки технологічного процесу для умов ГАВ в основному такі самі, як і для традиційного виробництва. Основні етапи проектування:

- підбір деталей для обробки в умовах ГАВ, їх групування, класифікація та кодування поверхонь і конструктивних елементів;
- аналіз технологічності деталей групи, уніфікація конструктивних елементів;
- аналіз і розробка технічних вимог до деталей, технологічний аналіз креслень;
- вибір заготовок;
- вибір методів обробки поверхонь заготовок;
- вибір технологічних баз і схем установлення заготовок;
- розробка маршрутного технологічного процесу обробки заготовок;
- розмірний аналіз технологічного процесу;
- розробка технологічних операцій, складання керуючих програм для обладнання з ЧПК, виконання циклограм роботи автоматичних верстатних систем.

2.3. ПІДБІР ТА ГРУПУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ

Операція обробки деталі на верстаті з ЧПК складається з незалежних один від одного технологічних переходів, оскільки точність виконання кожного розміру деталі без її перевстановлення не залежить від точності виконання інших розмірів. Ця обставина створює передумови для обробки точних і складних деталей. Відбираючи деталі для обробки в умовах ГАВ, слід брати до уваги, що ефективність використання обладнання з ЧПК зростає із збільшенням складності оброблюваних на ньому деталей. Склад-

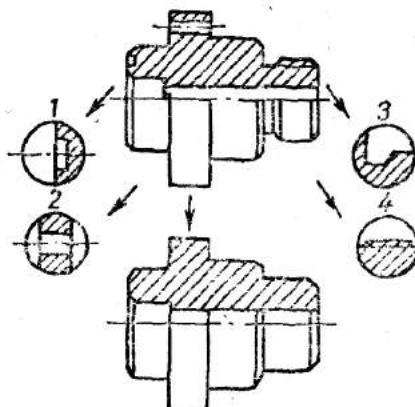

a

Номер, вид і найменування КЕ	Ескіз КЕ	Параметри КЕ	Інструмент і його траєкторія
5, основний, отвір наскрізний		1. DL1 2. DL2 3. D	
3, додатковий, канавка нарізна		1. DL1 2. DL2 3. D1 4. D2 5. D3	
1, додатковий, канавка торцева		1. DL1 2. D 3. DL2	

b

Рис. 2.4. Конструктивні елементи деталі (а) та уніфіковані конструкційно-технологічні рішення (б):
 1 — торцева канавка; 2 — отвір фланця; 3 — канавка для різі; 4 — різь; 5 — контур, створений основними поверхнями.

ність деталі визначається за такими ознаками, як кількість поверхонь та конструктивних елементів, їх форма та шорсткість, точність розташування тощо. При виготовленні складних деталей в умовах ГАВ ліквідовують розмічальні роботи, зменшують кількість одиниць технологічного оснащення, спрощують виконання контрольних операцій.

Відібрані для виготовлення в умовах ГАВ деталі повинні мати певну конструктивно-технологічну подібність, оскільки більшість ГВС спеціалізуються на виробництві деталей певного типу. Ефективність функціонування такої ГВС підвищують шляхом уніфікації конструкторських і технологічних рішень.

Уніфікація конструкторських рішень полягає в уніфікації та стандартизації виробів, деталей та їх поверхонь. Вона призводить до зменшення різноманітності технологічних рішень, що застосовуються при обробці групи деталей. Уніфікація конструкторських рішень створює основу для уніфікації технологічних рішень.

Уніфікація технологічних рішень полягає у створенні типових та групових технологічних процесів з уніфікованими елементами, тобто інструментами для обробки, схемами базування, схемами обробки тощо. Технологічний процес у цьому випадку може створюватися шляхом синтезу уніфікованих конструктивно-технологічних рішень, що включають конструкторський опис елемента деталі й технологію його одержання (рис. 2.4). Кожна деталь групи може бути представлена відповідним набором конструкторських елементів, а технологія її виготовлення — набором відповідних технологічних рішень.

Конструкторські елементи деталі включають основні та додаткові поверхні. До основних належать поверхні, які створюють контур деталі. Їх обробляють універсальними інструментами. Всі основні поверхні деталей, що є тілами обертання, наприклад, можна обробляти контурним різцем (рис. 2.5). Додаткові поверхні обробляють, як правило, спеціальним інструментом після обробки основних поверхонь, з якими вони мають розмірний або геометричний зв'язок. До додаткових поверхонь належать різноманітні канавки, різи, фаски, пази, галтели, вікна тощо. Насамперед уніфікують додаткові елементи, оскільки виготовлення кожного з них вимагає застосування окремого спеціального інструмента із виділенням окремої позиції в інструментальному магазині.

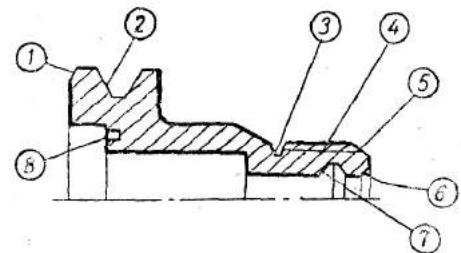


Рис. 2.5. Поверхні деталі:
1-8 — додаткові поверхні; решта — основні.

При групуванні деталей її аналізі їх конструктивно-технологічної подібності враховують вид оброблюваного матеріалу, габаритні розміри, метод базування та розміри базових поверхонь, вимоги щодо якості обробки, наявність фінішних і спеціальних операцій. Формування групи деталей дає змогу об'єднати деталі одного конструктивно-технологічного типу шляхом створення комплексної деталі або виокремлення типового представника. Комплексна деталь може бути реальною або абстрактною. Вона вклю-

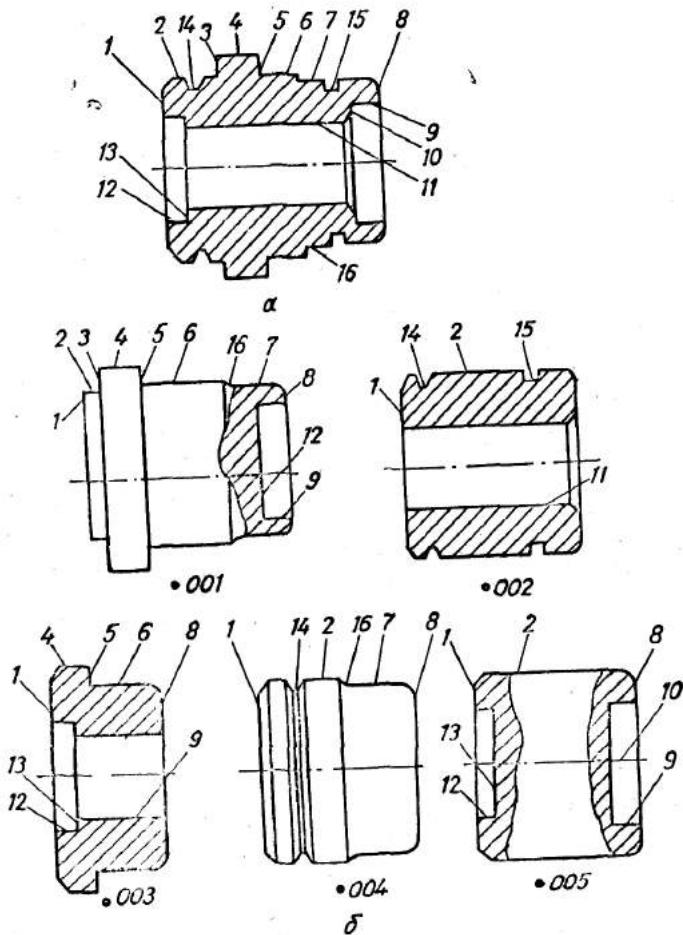


Рис. 2.6. Комплексна деталь (а) та деталі групи (б):
1–16 — поверхні деталей.

чає конструкторські елементи, характерні для всіх деталей групи. Комплексну деталь використовують для розробки групової уніфікованої заготовки, проектування узагальненого технологічного процесу та групових технологічних операцій.

Для проектування групової технологічної операції комплексна деталь, наприклад, описується матрицею конструктивних елементів та поверхонь $M_{\text{пов}}$ (рис. 2.6):

Поверхні комп- лексної деталі	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Деталі групи																
.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.002	1	1						1			1		1	1	1	1
.003	1			1	1	1		1	1		1	1				
.004	1	1					1	1					1		1	1
.005	1	1						1	1	1		1	1			

Далі складемо матрицю такої самої розмірності для поверхонь, які не можна обробити на першій груповій операції $\bar{M}_{\text{пов}}$. Сюди входять поверхні, закриті для підведення інструменту, або поверхні, що контактують із затискним пристроєм:

Поверхні комп- лексної деталі	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Деталі групи																
.001	1	1	1	1												
.002	1										1					
.003	1			1								1	1			
.004	1	1											1			
.005	1										1	1				

Віднімемо

$$M_1 = M_{\text{пов}} - \bar{M}_{\text{пов}}.$$

Одержана матриця M_1 включає поверхні всіх деталей групи, що можуть бути оброблені на першій груповій операції I при найвищій концентрації обробки:

Поверхні комплексної деталі	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Деталі групи	.001				1	1	1	1	1							1
.002		1						1								1
.003				1	1		1	1							1	
.004							1	1								
.005		1						1	1	1						

Застосування уніфікованих конструктивно-технологічних рішень дає змогу для набору поверхонь, що входять у матрицю M_1 , підібрати відповідний набір елементарних, інструментальних або позиційних переходів, які в комплексі утворюють групову операцію.

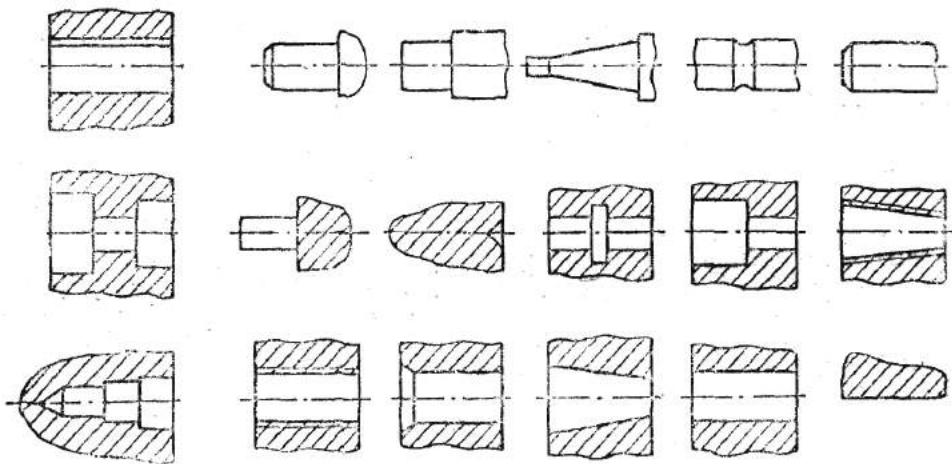


Рис. 2.7. Конструктивні елементи корпусних деталей.

Аналогічно виконують уніфікацію конструктивних елементів корпусних деталей (рис. 2.7). Для кожного конструктивного елемента розробляють уніфіковане технологічне рішення у вигляді типової схеми обробки.

При створенні групових операцій технолог повинен приймати рішення про включення чи невключення тієї чи іншої деталі у групу, що обробляється на конкретній автоматичній верстатній системі. Як критерій включення чи невключення деталооперації

для групової обробки доцільно використовувати коефіцієнт технологічної гнучкості

$$G = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{T_{pi}}{t_i P_i}} = K_y \cdot K_m.$$

Розширення кількості деталооперацій, закріплених за верстатом, збільшує коефіцієнт універсальності K_y і зменшує коефіцієнт

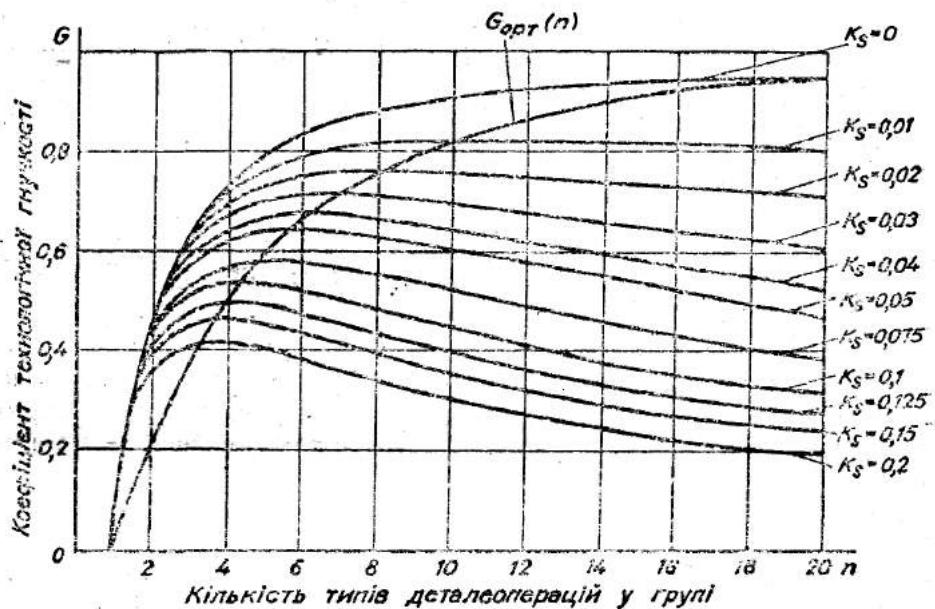


Рис. 2.8. Залежність коефіцієнта технологічної гнучкості G та його оптимального значення G_{opt} від кількості типорозмірів деталей n , що входять у групу.

мобільності K_m за рахунок зростання складності переналагодження. Аналіз виразу для G показує, що функція $G=f(n)$ має чіткий максимум, який відповідає найменшим витратам часу при переналагодженні верстата.

Позначимо відношення часу переналагодження до часу обробки партії запуску деталей як коефіцієнт переналагодження K_s :

$$K_s = \frac{T_{pi}}{t_i P_i}.$$

Тоді

$$G = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n K_{s,i}}.$$

Проаналізуємо цей вираз, взявши для спрощення, що $K_{s1} = K_{s2} = \dots = K_{si} = \dots = K_s$, $n = K_s$, звідки

$$G = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{1}{1 + nK_s}.$$

Графічні залежності $G = f(n, K_s)$ та $G_{opt} = f(n)$ подані на рис. 2.8. Зростання коефіцієнта гнучкості G забезпечується конструктивно-технологічною подібністю деталей, що проявляється збільшенням кількості деталооперацій, які ввійшли у групу, та скороченням часу переналагодження верстата.

2.4. ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ВИРОБІВ

Метою відпрацювання конструкції виробу на технологічність є підвищення продуктивності праці та якості виробу при максимальному зниженні витрат часу і засобів на його розробку, технологічну підготовку виробництва, виготовлення, ремонт та експлуатацію.

Технологічність деталей, що виготовляються в умовах ГАВ, слід оцінювати з декількох позицій:

- загальні вимоги до деталі, виконання яких сприяє зменшенню обсягу механічної обробки;
- вимоги, виконання яких забезпечує необхідну гнучкість виробництва;
- вимоги, що визначаються умовами автоматизації виготовлення деталі.

Загальні вимоги до конструкції деталі включають: обґрутований вибір матеріалу; забезпечення шорсткості конструкції під час обробки; наявність або створення штучних технологічних баз, що забезпечують високу концентрацію обробки; економічно і функціонально обґрутовані точність і шорсткість поверхонь; зменшення до мінімуму кількості глухих та похилих отворів. Обробка деталей на верстатах із ЧПК дещо змінила традиційне поняття технологічної деталі. Технологічною вважається деталь, яка включає такі поверхні:

- криволінійні поверхні;
- канавки, виточки та виступи з криволінійними стінками;

- різі зі змінним кроком;
- площини й отвори з точним взаємним розташуванням, які обробляють, повертаючи стіл із деталлю, наприклад співвісні отвори, розташовані на віддалених стінках.

Оскільки складність геометричної форми деталі не знижує її технологічності, то доцільно об'єднувати декілька простих деталей в одну складну. Об'єднання декількох простих деталей, наприклад, плити і чотирьох фланців під підшипники, в один литий корпус дає змогу виконати всю обробку різанням на одному верстаті, підвищити точність взаємного розташування оброблюваних поверхонь. Конструювання виробів, що включають деталі складної форми, поліпшує їх функціональні властивості за рахунок адаптації конфігурації деталей до оптимальних умов їх роботи. Зменшення кількості деталей у виробі, підвищення їх точності суттєво спрощує складання.

Поверхні, між якими існує розмірний або геометричний зв'язок, доцільно обробляти з однієї установки, тобто вони повинні бути доступними для інструменту. Для деталей, що є тілами обертання, зменшення кількості інструменту можливе, коли розміри зовнішніх поверхонь збільшуються, а внутрішніх — зменшуються при наближенні до патрона верстата. У цьому випадку зменшується кількість лівих різців.

Висока шорсткість верстатів із ЧПК дає змогу поєднувати чистову обробку з чорновою. Доцільно призначати симетричні допуски, що спрощує складання керуючої програми. Задавати координати оброблюваних елементів необхідно з урахуванням можливостей пристрою ЧПК, наприклад, відмовлятися від полярних систем координат і переходити до прямокутних. Координати кріпильних отворів не повинні прив'язувати до баз, що відрізняються від прийнятих, при загальній обробці деталі. Крім цього, при обробці на верстатах із ЧПК виключається обробка кріпильних отворів «за місцем», спільна обробка з'єднаних деталей, підганяння розміру за з'єднуваною деталлю.

Вимоги, що забезпечують гнучкість виробництва, ґрунтуються на типізації технологічних процесів та організації групового виробництва. Типовий технологічний процес зменшує кількість автономних технологічних процесів. Він базується на групуванні деталей згідно з діючими конструкторськими і технологічними класифікаторами, які дають змогу створювати ті чи інші конструктивно і технологічно однорідні групи. Уніфікація деталей та їх конструктивних елементів є вихідною умовою уніфікації технологічних операцій і засобів технічного оснащення. За допомогою аналізу технологічності не окремо взятої деталі, а групи деталей, об'єднаних за конструктивно-технологічною подібністю, можна усунути різноманітність конструкторських і технологічних розмірів, вимог до обладнання та технологічних операцій.

гічних рішень. Уніфікація конструкторських елементів забезпечує обробку мінімальною кількістю інструментів, дає змогу використовувати типові схеми обробки, спільні схеми базування, методи одержання заготовок тощо.

Вимоги до технологічності для деталей, що є тілами обертання, наприклад, полягають в уніфікації додаткових поверхонь і конструктивних елементів, обробка яких вимагає застосування спеціального інструменту, та модифікації їхньої форми таким чином, щоб вони могли бути оброблені універсальним інструментом (рис. 2.9).

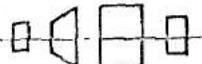
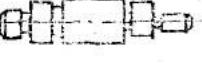
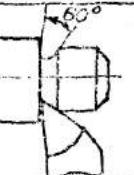
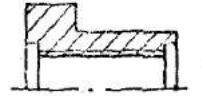
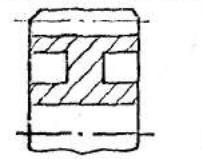
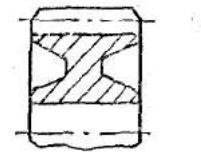
Спосіб підвищення технологічності	Елементи конструкції		Ефект поліпшення технологічності
	Базова	Модифікована	
Об'єднання декількох простих деталей в одну складну			Підвищення канцентрації обробки, зниження трудомісткості, спрощення складання
Заміна шліфування тонким точінням за 7-м квалітетом			Виключення каналів для виходу шліфувального круга. Зменшення трудомісткості, кількості операцій
Уніфікація додаткових конструктивних елементів			Зменшення кількості спеціальних інструментів у налагоджуванні
Заміна форми канавок для виходу різів або шліфувального круга			Виключення з налагоджування спеціальних різців при використанні конфігурного різця
Зміна форми зажісніх фасок шлицевих отворів			Виключення спеціальних інструментів при використанні різців основного набору
Заміна форми виточки			Зменшення кількості інструментів при використанні різців основного набору

Рис. 2.9. Приклади поліпшення технологічності деталей, які обробляють на токарних верстатах із ЧПК.

Для підвищення технологічності корпусних деталей уніфікують радіуси з'єднань поверхонь, конструкцію деталей виконують симетричною, розміри і шорсткість поверхонь отворів уніфікують як в межах однієї сторони деталі, так і в межах всієї деталі, а також у межах групи деталей (рис. 2.10).

Відпрацювання на технологічність груп деталей дає змогу скратити витрати часу на переналагодження автоматичних верстатних систем, і цим самим підвищити їхню гнучкість.

Спосіб підвищення технологічності	Конструктивні елементи деталі		Ефект поліпшення технологічності
	базовий варіант	модифікований варіант	
Уніфікація радіусів сполучень			Скорочення типорозмірів інструмента та допоміжного часу
Виконання конструкції симетричною			Скорочення удвічі витрат на підготовку керуючої програми
Розташування оброблюваних поверхонь на одному рівні			Скорочення часу позиціювання
Забезпечення перпендикулярності отворів до основної поверхні			Зниження трудомісткості обробки та допоміжного часу. Зменшення затрат на програмування
Розташування отворів на одному рівні			Зменшення вилоту інструменту, підвищення точності обробки
Заміна різьбової канавки збільшеннем діаметру свердління			Здешевлення та зниження трудомісткості обробки

Рис 2.10. Приклади поліпшення технологічності деталей, які обробляють на багатоцільових верстатах.

Вимоги, що забезпечують автоматизацію обробки деталей, спрямовані на підвищення підготовленості конструкції виробу для його автоматичного виробництва. Автоматизація завантажувальних, транспортних, контрольних, обслуговуючих (очисних тощо) операцій висуває певні вимоги до форми, розмірів, взаємного розташування та шорсткості поверхонь заготовок і де-

талей. Деталі, що призначені для механічної обробки, повинні мати:

- форму, що сприяє легкому видаленню стружки;
- чіткі ознаки орієнтації;
- високу інструментальну доступність поверхонь для забезпечення максимальної концентрації обробки та скорочення міжоперацийних переміщень;

— однорідні за формою та розташуванням поверхні для базування в затисному пристрої та верстатному нагромаджувачі, а також для утримання захватом ПР.

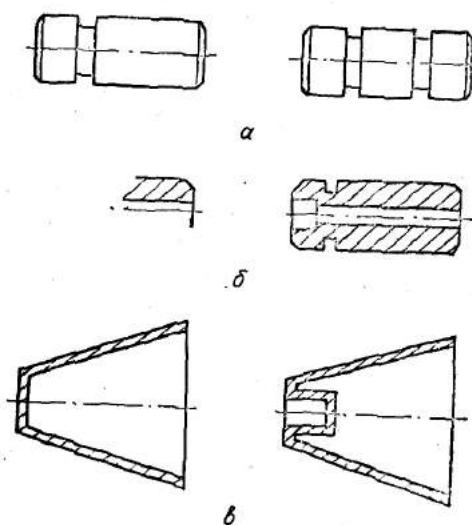


Рис. 2.11. Приклади нетехнологічних (ліва) і технологічних (справа) деталей, призначених для автоматичного виготовлення:

а — вал; б — фланець; в — стакан.

Структивними елементами доводять до повної симетрії (рис. 2.11, а);

— при наявності внутрішньої асиметрії деталі на її зовнішній поверхні вводять розпізнавальний конструктивний елемент, розташований відповідно до внутрішнього контуру (рис. 2.11, б);

— розміри пазів, заглибин, отворів у деталі повинні бути такими, щоб уникнути западання однієї деталі в іншу;

— при небезпеці западання однієї деталі в іншу застосовують спеціальні запобіжні елементи (рис. 2.11, в).

Оцінка технологічності конструкції поділяється на якісну та кількісну. Якісна оцінка передує кількісній та характеризує технологічність узагальнено, відповідно до досвіду виконавця.

Загальна послідовність етапів відпрацювання конструкції на технологічність виглядає так.

1. Визначають основні конструктивні елементи та поверхні деталі, які впливають на якість виконання робочих функцій виробу у умовах його експлуатації.

2. Виконують відпрацювання конструкції деталі на технологічність по основних поверхнях та конструктивних елементах.

3. Відпрацьовують решту поверхонь та конструктивних елементів на технологічність.

4. Визначають доцільність змін у конструкції виробу шляхом порівняльної оцінки кількісних показників базової та модифікованої (тобто зміненої при відпрацюванні на технологічність) конструкцій.

Кількісна оцінка технологічності дає змогу визначити доцільність тих чи інших якісних змін у конструкції виробу. Для кількісної оцінки використовують основні та додаткові показники.

До основних показників технологічності належать трудомісткість виготовлення, матеріаломісткість та енергомісткість виробу, які відповідно характеризують витрати праці, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів на виробництво, ремонт та експлуатацію виробу. Основним показником є також собівартість виробу, яка відображає витрати праці, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів на виробництво, ремонт та експлуатацію виробу, виступаючи як узагальнений основний показник технологічності.

Абсолютна трудомісткість виготовлення T_a визначається сумою нормо-годин, витрачених згідно з технологічними процесами на виготовлення виробу:

$$T_a = \sum_i T_i,$$

де T_i — трудомісткість виготовлення i -ї складової частини виробу у тій чи іншій сфері (заготівельній, оброблювальній, складальній, технічного обслуговування тощо), нормо-годин.

Відносну трудомісткість виготовлення T_v визначаємо як відношення двох величин трудомісткості, де чисельник — частина загальної трудомісткості, знаменник — загальна трудомісткість виготовлення. Відносну трудомісткість механічної обробки, наприклад, $T_{v-m.o}$, обчислюємо як відношення трудомісткості механічної обробки всіх деталей, що входять у виріб $T_{m.o}$, до загальної трудомісткості виготовлення виробу T_a :

$$T_{v-m.o} = \frac{T_{m.o}}{T_a}.$$

Матеріаломісткість виробу характеризується кількістю витраченого матеріалу на виробництво виробу та його експлуатацію, яка визначається в одиницях маси.

Енергомісткість виробу характеризує кількість витрачених паливно-енергетичних ресурсів на його виготовлення або експлуатацію.

Собівартість виробу відображає витрати праці, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів на виробництво та експлуатацію виробу. Для оцінювання технологічності при виготовленні виробу використовують значення технологічної собівартості, при цьому елементи витрат, однакові для базової та модифікованої конструкцій, у технологічну собівартість не включають.

Точна оцінка рівня технологічності конструкцій виробу, одержана шляхом обчислення значень основних показників, вимагає попередньої розробки технологічного процесу. Тому при оцінюванні технологічності на початкових і проміжних етапах проектування технологічного процесу використовують саме додаткові показники.

Додатковим показником технологічності є коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів $K_{y.e}$, який визначаємо як

$$K_{y.e} = \frac{Q_{y.e}}{Q_e},$$

де $Q_{y.e}$ — число уніфікованих типорозмірів конструктивних елементів; Q_e — загальна кількість конструктивних елементів у виробі. Під час аналізу технологічності групи деталей для обробки в умовах ГАВ коефіцієнт уніфікації визначаємо для всієї групи:

$$K_{y.e}^r = \frac{Q_{y.e}}{\sum_{i=1}^n Q_{e,i}},$$

де $K_{y.e}^r$ — коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів групи деталей, що спільно обробляються; $Q_{e,i}$ — кількість конструктивних елементів в i -ї деталі групи; $Q_{y.e}$ — кількість уніфікованих типорозмірів конструктивних елементів у межах групи; n — кількість типорозмірів деталей, що входять у групу.

Коефіцієнт використання матеріалу $K_{b.m}$ визначаємо як відношення маси готового виробу m до маси матеріалу, що витрачається на її виготовлення M :

$$K_{b.m} = \frac{m}{M}.$$

Коефіцієнт точності обробки K_t обчислюємо як

$$K_t = 1 - \frac{1}{A_m},$$

де A_m — середній квалітет розмірів виробу:

$$A_m = \frac{1n_1 + 2n_2 + \cdots + 19n_{19}}{n_1 + n_2 + \cdots + n_{19}},$$

де n_i — число розмірів, точність яких відповідає i -му квалітету.
Коефіцієнт шорсткості поверхонь деталі $K_{ш}$ визначаємо як

$$K_{ш} = 1 - \frac{1}{B_m},$$

де B_m — середнє числове значення параметра R_a шорсткості поверхонь деталі.

$$B_m = \frac{0,01n_{0,01} + 0,02 \cdot n_{0,02} + \cdots + 40 \cdot n_{40} + 80 \cdot n_{80}}{n_{0,01} + n_{0,02} + \cdots + n_{40} + n_{80}},$$

де $n_{0,01}, \dots, n_{80}$ — кількість поверхонь деталі, що мають шорсткість із відповідним значенням параметра R_a .

Таким чином, під час відпрацювання конструкції деталі на технологічність спочатку вносять ті чи інші зміни в її базову конструкцію, далі визначають основні або додаткові показники технологічності для базової та модифікованої конструкцій. Порівнюючи одержані числові значення, роблять висновок про доцільність внесених змін у конструкцію виробу. При цьому також порівнюють одержані значення додаткових показників технологічності з їх гранично допустимими значеннями, наведеними у довідковій літературі. Мінімально допустиме значення, наприклад, коефіцієнта уніфікації конструктивних елементів деталі $K_{у,е}=0,6$; коефіцієнта точності $K_t=0,8$; коефіцієнта шорсткості $K_{ш}=0,32$.

2.5. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛІ

Кожна деталь, яка підлягає механічній обробці, може бути представлена як з'єднання окремих поверхонь. Деталь після завершення механічної обробки має поверхні, що пройшли різні етапи обробки;

- поверхні, які залишилися необробленими, тобто поверхні заготовки;
- поверхні, оброблені начорно;
- поверхні, оброблені спочатку начорно, потім начисто;
- поверхні, які після чистової обробки підлягали фінішній обробці.

Згідно зі своїм призначенням ці поверхні або реалізують функціональні вимоги, висунуті до деталі, або обмежують матеріал деталі.

Розміри, що характеризують поверхні та зв'язки між ними, відповідно до методу забезпечення їх точності поділяють на два види:

— розміри, точність одержання яких не залежить від точності переміщення робочих органів верстата за керуючою програмою (наприклад, діаметр отвору);

— розміри, точність яких визначається точністю переміщення робочих органів верстата за керуючою програмою.

Розміри другого виду координують взаємне розташування поверхонь та конструкторських елементів деталі відносно баз, що з ними зв'язані. Для цього використовують координатний і ланцюговий методи задання розмірів.

Координатний метод полягає в заданні розташування всіх поверхонь відносно єдиної бази. У цьому випадку включається вплив похибки встановлення заготовки на точність взаємного розташування тих поверхонь, які оброблені з однієї установки.

Ланцюговий метод задання взаємного розташування поверхонь використовують у випадках, коли деталь має поверхні, що не зв'язані розмірами з основною базою, а тільки між собою. Якщо при цьому необхідно забезпечити високу точність розмірів, то як нові технологічні бази вибирають ті поверхні, відносно яких були задані розміри оброблюваних поверхонь. Тоді скорочуються довжини технологічних розмірних ланцюгів.

В обох випадках кожна поверхня повинна мати достатню кількість координуючих розмірів з тим, щоб її розташування в об'ємі деталі можна було визначити однозначно. Якщо зобразити поверхні деталі вершинами графа, то зв'язки між вершинами описані розмірні та геометричні зв'язки між поверхнями. Зв'язок бази деталі *B* з її поверхнями відображає два методи задання розташування поверхонь (рис. 2.12).

Креслення деталі включає декілька видів розмірів, що зв'язують поверхні деталі:

— розміри, що зв'язують необроблені поверхні (розміри заготовки);

— розміри, що зв'язують поверхні, оброблені начорно;

— розміри, що зв'язують поверхні, оброблені начисто;

— координатні розміри, що зв'язують необроблені поверхні з чорновими, чорнові з чистовими і т. д.

Наявність координатних розмірів дає змогу розглядати деталь як поєднання контурів різних стадій обробки: контур заготовки, чорновий контур, чистовий контур тощо. Відповідно до цього розроблені основні правила перевірки розмірів деталі:

1. Поверхні, що перебувають на однаковій стадії обробки, зв'язують розмірами тільки між собою (тобто в межах створення відповідного контуру).

2. Кожний контур деталі зв'язують із сусіднім тільки за допомогою одного координатного розміру по кожній з координат.

Поверхні заготовки, наприклад, зв'язують із поверхнями чорнового контуру тільки за допомогою одного розміру по кожній із координатних осей. Для деталі (рис. 2.13) можна виділити такі

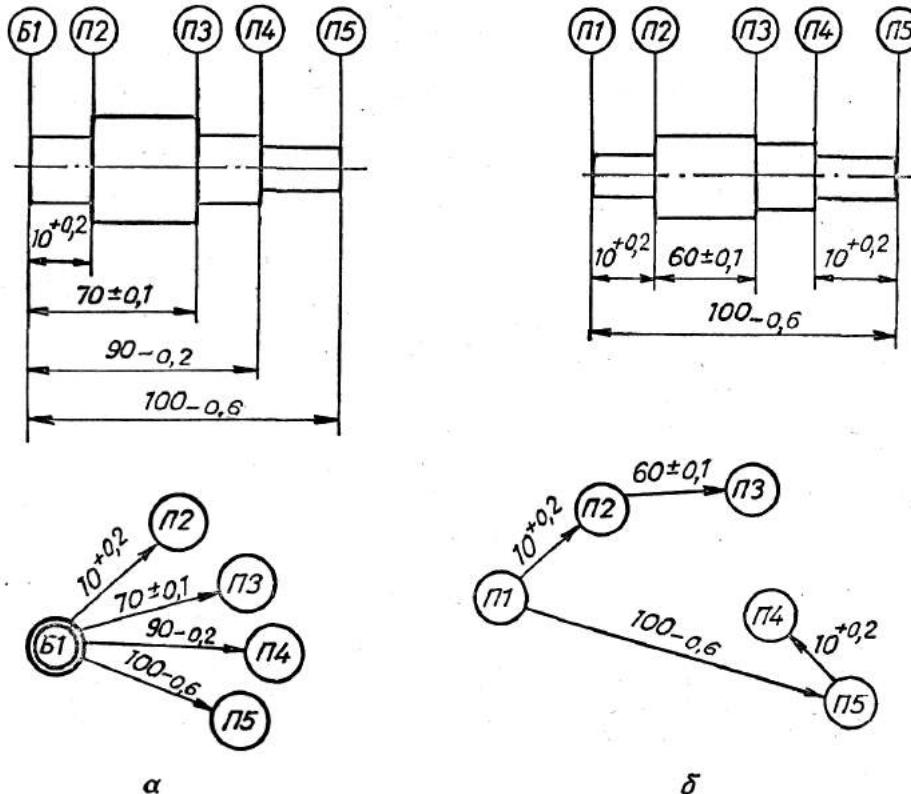


Рис. 2.12. Координатна (а) та ланцюгова (б) розмірні схеми.

- види розмірів, що зв'язують її поверхні в осьовому напрямку:
- розміри, що зв'язують поверхні заготовки ($260^{+1,2}_{-0,8}$, $10^{+0,5}$);
 - розміри, що зв'язують поверхні чорнового контуру ($300 \pm 0,3$; $120 \pm 0,3$);
 - розмір, що зв'язує поверхні чистового контуру ($25 \pm 0,05$);
 - координатний розмір між поверхнями заготовки і чорнового контуру ($16 \pm 0,2$) та координатний розмір між поверхнями чорнового і чистового контурів деталі ($150^{+0,08}$).

Таким чином, основою для аналізу креслення деталі є виокремлення в складі її поверхонь відповідних контурів та зв'язків між ними. Для цього складають таблицю характеристик поверхонь деталі, яка включає технологічну ознаку-план обробки кожної поверхні.

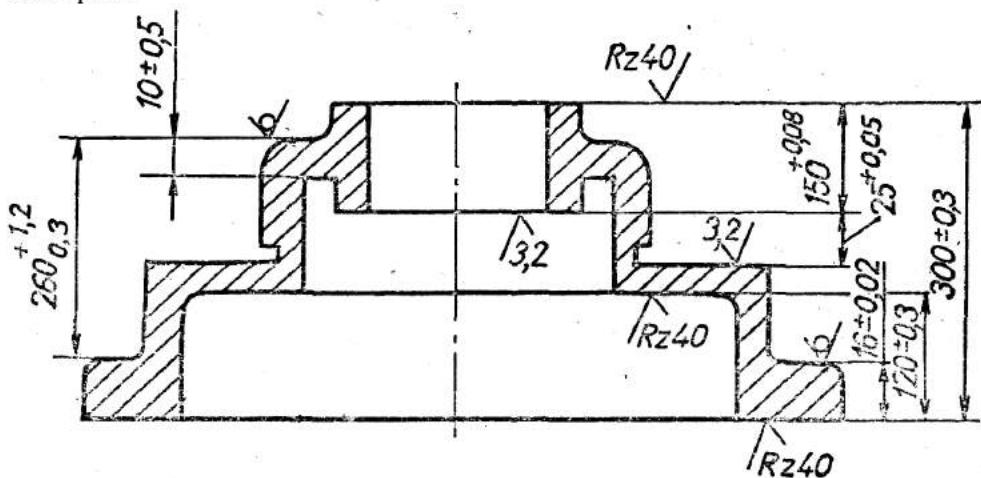


Рис. 2.13. Приклад аналізу розмірів деталі.

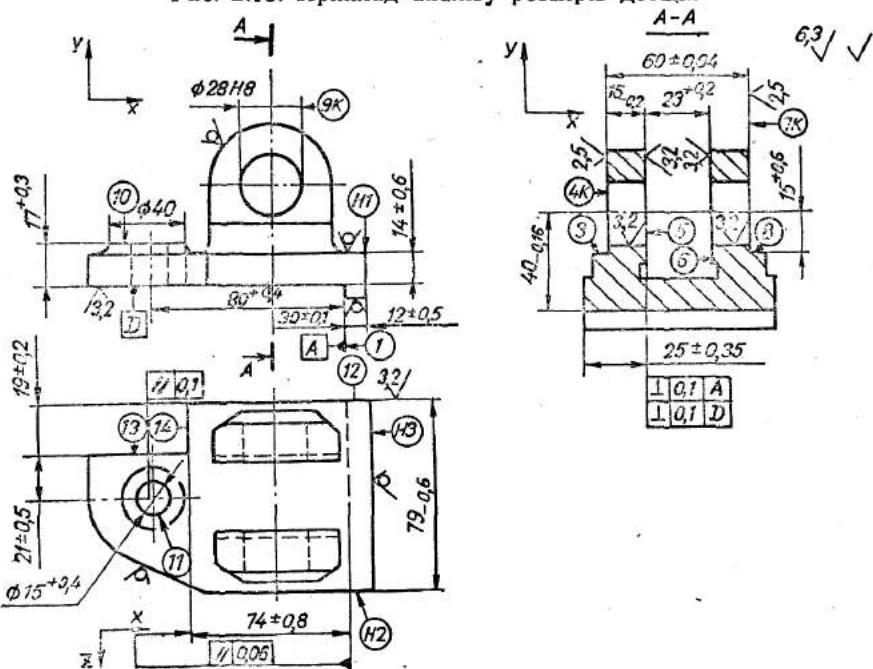


Рис. 2.14. Опора поворотна; матеріал: серий чавун марки СЧ18; припуск 1,8 мм на всіх поверхнях, крім отвору Ø 15 мм.

Таблиця 2.1

Характеристика поверхонь деталі

Проаналізуємо деталь, зображену на рис. 2.14. Поверхні заготовки позначимо буквами H_i (необроблена), поверхні чорнового контуру — цифрами 1, 2, ... без застосування у позначенні букв, оскільки таких поверхонь найбільше, а поверхні чистового контуру, які обробляють спочатку начорно, потім начисто, — цифрами з додаванням до номера поверхні букви «К» (кінцева обробка). Характеристики поверхонь деталі наведені у табл. 2.1.

У графі розмірних або геометричних зв'язків (табл. 2.1) вка-

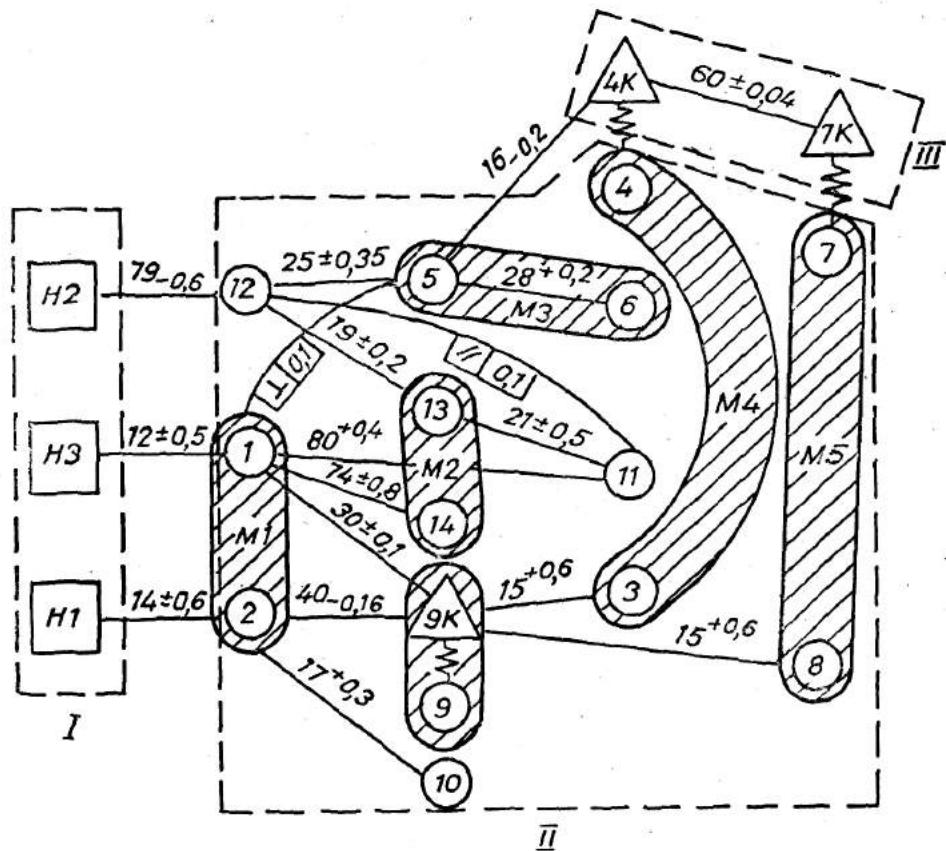


Рис. 2.15. Геометричні та розмірні зв'язки між поверхнями опори поворотної:
 I — контур заготовки; II — чорновий контур; III — чистовий контур; M1—M5 — модулі поверхонь.

зана поверхня, з якою зв'язана розміром або геометрично розглянута поверхня, та власне розмір із допуском на нього або вид геометричного зв'язку з відповідним допуском. Зв'язки між поверхнями деталі зображені на рис. 2.15. Поверхні, які утворюються різ-

ними сторонами одного інструмента або набором жорстко з'єднаних інструментів, доцільно розглядати як єдиний конструктивний елемент. Назовемо такий конструктивний елемент модулем поверхонь (табл. 2.2).

Під час розробки технології обробки будь-якої деталі доцільно використовувати технологічні рішення масового виробництва як найбільш наближені до ідеальних. Однак урахування технологіч-

Таблиця 2.2

Створення модулів поверхонь деталі

Позначення модуля	Склад поверхонь модуля	Мотиви об'єднання
M1	1,2	Використання при обробці двобічної фрези
M2	13,14	Те ж
M3	5,6	Використання трибічної дискової фрези завтовшки $28^{+0,2}$ мм
M4	3,4	Використання дво- чи трибічної дискової фрези
M5	7,8	Те ж
M6	9,9K	Використання дворазового розточування без перевстановлення деталі

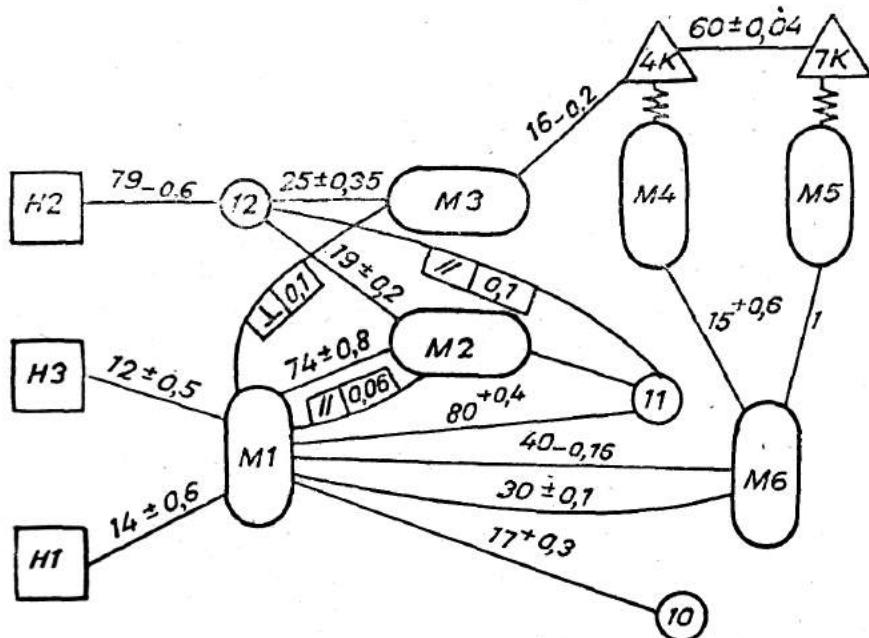


Рис. 2.16. Зв'язки між поверхнями та модулями поверхонь поворотної опори.

них особливостей ГАВ (висока концентрація обробки, вкорочені маршрути, гнучкість, автономність роботи верстата тощо) зумовлює певні зміни у технології обробки: Для деталі, зображеній на рис. 2.14, в умовах масового виробництва доцільно було б обробити поверхні 3, 4, 5, 6, 7, 8 набором із трьох фрез. Однак в умовах ГАВ це спричинить зниження гнучкості верстатної системи, підвищення навантаження на верстат і зростання вібрацій при різанні за рахунок консольного закріплення фрез. Тому ці поверхні обробляють окремими фрезами; при цьому утворюються модулі M3, M4, M5.

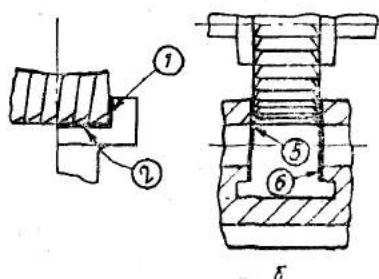


Рис. 2.17. Схеми створення модулів M1 (а) та M3 (б).

Поверхні, які утворюють модуль, визначаємо в загальному випадку за допомогою відношення

$$M = \left\{ \begin{array}{l} \text{обробляється одним інструм.} \\ \text{без перевстановлення деталі.} \end{array} \right\}$$

Тоді модулі M1—M6 запишемо за допомогою співвідношень

$$\begin{aligned} M1 &= \Pi_1 \cup \Pi_2; & M2 &= \Pi_{13} \cup \Pi_{14}; & M3 &= \Pi_5 \cup \Pi_6; \\ M4 &= \Pi_3 \cup \Pi_4; & M5 &= \Pi_7 \cup \Pi_8; & M6 &= \Pi_9 \cup \Pi_9K. \end{aligned}$$

Заміна поверхонь відповідними модулями дає модифікований граф розмірних і геометричних зв'язків деталі (рис. 2.16). Приклади реалізації модулів подані на рис. 2.17.

2.6. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ БАЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

Одним із найвідповідальніших рішень під час проектування технологічного процесу є вибір технологічних баз. Він впливає як на точність одержаних при обробці розмірів деталі, так і на всі основні елементи технологічного процесу: довжину технологічного маршруту, складність пристроїв, тривалість обробки деталі.

Як правило, до зміни технологічних баз під час обробки вдається у випадках:

- коли всі поверхні деталі неможливо обробити з однієї установки;
- коли деталь необхідно послідовно оброблювати на декількох верстатах для досягнення необхідної точності або економічності.

Обробку заготовки починають із поверхонь, які надалі використовуватимуться як технологічні бази. Ці поверхні вибирають виходячи з двох основних принципів: принципу постійності баз та принципу суміщення баз.

Принцип постійності баз передбачає використання одного комплекту технологічних баз на найбільшій кількості технологічних операцій, оскільки кожна заміна технологічних баз супроводжується виникненням нових похибок.

Часткове дотримання принципу постійності баз полягає у використанні одних і тих самих технологічних баз тільки для найважливіших поверхонь, які зв'язані між собою шорсткими технологічними вимогами.

Принцип суміщення баз полягає у використанні конструкторських та вимірювальних баз як технологічних. У цьому випадку скорочуються довжини технологічних розмірних ланцюгів, що дає змогу уникнути нерационального зменшення допусків.

Після того як визначені технологічні бази для наступних операцій, їх необхідно обробити на перших операціях, встановивши деталь по чорнових базах. Для чорнових баз вибирають поверхні, які надалі залишаються необробленими, що забезпечує точніше розташування оброблених поверхонь відносно необроблених та рівномірні припуски на обробку. Чорнові бази повинні мати велику площину, бути гладкими та рівними, займати стабільне положення відносно оброблюваних поверхонь, що забезпечує жорстке закріплення заготовок у пристроях, зменшує вібрацію.

Чорнова база в технологічному маршруті може бути використана тільки один раз — всі наступні операції повинні виконуватися з використанням оброблених поверхонь. Пов'язане це з тим, що точність чорнових баз завжди нижча від точності оброблених поверхонь.

Послідовність вибору комплекту технологічних баз полягає у визначенні поверхонь, від яких задана найбільша кількість розмірних і геометричних зв'язків у кожному координатному напрямі, та аналізі їхньої придатності для базування. Знаходження таких поверхонь суттєво спрощується при використанні графа розмірних і геометричних зв'язків поверхонь деталі.

Перехід від обробки одних поверхонь до обробки інших часто вимагає перебазування деталі. При цьому для забезпечення точності нові бази повинні бути попередньо оброблені, що висуває певні вимоги до послідовності обробки поверхонь деталі.

Визначення послідовності обробки поверхонь спроститься, якщо використати граф розмірних та геометричних зв'язків між ними.

Подавши деталь як з'єднання елементарних поверхонь та їх модулів

$$D = \{P_1, P_2, \dots, M_1, M_2 \dots\},$$

визначимо логічну послідовність їх обробки. Для цього накладемо на зв'язки між поверхнями та модулями відношення

$$\pi = \{\text{обробляється раніше}\}.$$

Тоді вираз $\Pi_1\pi\Pi_2$ читається як «поверхня Π_1 обробляється раніше від поверхні Π_2 ». Зобразимо це відношення матрицею π :

Оброблена поверхня						
—	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Д
Π_1	—					0
Π_2	1	—				1
Π_3	1		—			1
Π_4		1	1	—		2
Π_5				1	—	1

Матрицю π можна зобразити у вигляді графа (рис. 2.18). Кожний існуючий зв'язок попередності між парами поверхонь позначають одиницею. Для визначення загальної кількості таких зв'язків для кожної з поверхонь, яку треба обробити, просумуємо одиниці в кожному рядку матриці, а суму запишемо в її стовпці Д. Таким чином, рядок для поверхні Π_1 , який має значення $\Pi_1=0$, показує, що поверхня Π_1 не вимагає попередньої обробки інших поверхонь.

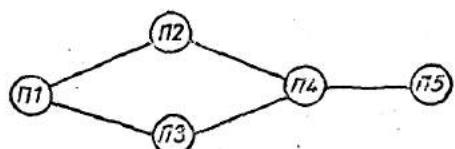


Рис. 2.18. Відношення попередності.

Тому з неї треба почати обробку деталі. Після обробки поверхні Π_1 будуть реалізовані всі відношення попередності, що є в стовпці Π_1 , і матриця попередності π набере вигляду:

—	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Д	I етап
Π_1	—					0	Π_1
Π_2	1	—				1	0
Π_3	1		—			1	0
Π_4		1	1	—		2	2
Π_5				1	—	1	1

У стовпчику матриці попередності після виконання першого етапу обробки залишиться різниця стовпців Д і П1, що відповідатиме нереалізованим відношенням попередності. На другому етапі обробляють поверхні, для яких відсутні зв'язки попередності ($\Pi_2=0$, $\Pi_3=0$). Продовжуючи таким чином перетворення матриці, визначаємо, що деталь може бути повністю оброблена в чотири етапи (рис. 2.19):

$$\Pi_1 \rightarrow \frac{\Pi_2}{\Pi_3} \rightarrow \Pi_4 \rightarrow \Pi_5,$$

згідно з матрицею

—	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Д	Етапи обробки			
							I	II	III	IV
$\Pi_{1\text{IV}} =$	Π_1	—				0	Π_1	—	—	—
	Π_2	1	—			1	Π_1	Π_2	—	—
	Π_3	1	—			1	0	Π_3	—	—
	Π_4		1	1	—	2	2	0	Π_4	—
	Π_5				1	1	1	0	Π_5	

При складанні вихідної матриці попередності необхідно враховувати такі види обмежень:

- геометричні, що визначають виходячи з креслення деталі;
- технологічні, які зумовлені особливостями обробки поверхонь деталі;
- економічні.

Технологічні обмеження послідовності обробки поверхонь стосуються взаємозв'язаних поверхонь. Наприклад, різенарізання мітчиком і цекування отвору вимагають попереднього свердління отвору, чистова обробка вимагає попередньої чорнової або напівчистової срібобки і т. д.

Економічні обмеження включають очевидні вимоги до послідовності обробки для запобігання зношуванню інструмента, захисту деталі від пошкодження, скорочення часу обробки. Наприклад, спочатку проточують циліндричну поверхню, потім канавку на ній, що продовжує строк служби канавкового різця. Литі бо-

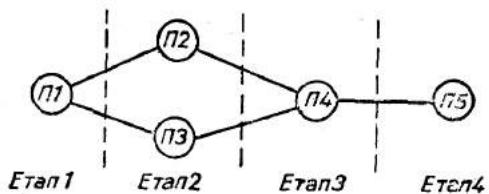


Рис. 2.19. Етапи обробки.

бишки спочатку обробляють фрезою, а потім свердлять, що захищає свердло від полому. Під час свердління ступінчастих отворів спочатку свердлять отвір більшого діаметра, потім меншого, що скорочує час обробки.

Складемо матрицю попередності обробки поверхонь та їх модулів для деталі (див. рис. 2.14). Перетворення матриці виявляють такі етапи обробки (рис. 2.20):

Етап I — обробка $M1 = \{P1, P2\}$ та $P12$ начорно.

№	Поверхні заготовок			Поверхні, які треба обробити										<i>Чистовий контур</i>	Етапи роботи							
				Чорновий контур																		
	H1	H2	H3	M1	M2	M3	M4	M5	M6	10	11	12	4K	7K	Σ	0	I	II	III	IV	V	VI
<i>Поверхні, які треба обробити</i>	H1														0	(H1)						
	H2														0	(H2)						
	H3														0	(H3)						
	M1	1		1											2	0	(M1)					
	M2			1											2	2	0	(M2)				
	M3														1	1	0	(M3)				
	M4				1			1							2	2	2	0	(M4)			
	M5					1		1							1	2	2	1	0	(M5)		
	M6			1											1	1	0	(M6)				
	10			1											1	1	0	(10)				
	11		1	1				1							3	3	1	0	(11)			
	12	1													1	0	(12)					
	4K					1									2	2	1	1	0	0	4K	
	7K						1								2	2	2	2	1	1	0	7K

Рис. 2.20. Визначення послідовності обробки поверхонь опори поворотної.

Етап II — обробка $M2 = \{P13, P14\}$, $M3 = \{P5, P6\}$, $M6 = \{P9, P9K\}$, $P10$ начорно.

Етап III — обробка $M4 = \{P3, P4\}$, $P11$ начорно.

Етап IV — обробка $M5 = \{P7, P8\}$ начорно.

Етап V — обробка $P4K$ начисто.

Етап VI — обробка $P7K$ начисто.

Одержана послідовність етапів обробки (рис. 2.21) визначається розмірною схемою деталі. Очевидно, що найвищої концентрації операцій можна досягти об'єднанням етапів, які вимагають однакових методів обробки:

- фрезерування поверхонь $M1$, $P12$, $M2$, $M3$, $P10$, $M4$, $M5$ за декілька установів;

- розточування отворів $P9$ і $P9K$;

- свердління отвору П11;
- шліфування поверхонь П4К і П7К за два установи.

В умовах автоматизованого виробництва об'єднання окремих етапів в операції за однотипністю методу обробки (або використанням верстата одного типу) не завжди доцільне, оскільки у складніється автоматизація допоміжних операцій перебазування деталі. Завдяки розширенню технологічних можливостей верстатів з ЧПК можна об'єднувати окремі етапи в операції виходячи з

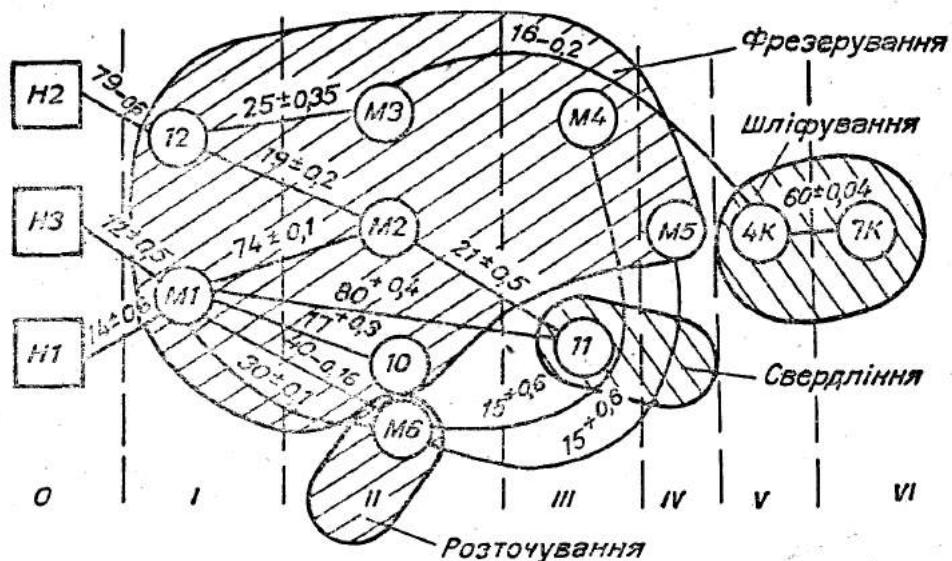


Рис. 2.21. Етапи обробки опори поворотної.

умов доступності поверхонь для інструменту та забезпечення відповідної точності їх взаємного розташування. Застосування багатоцільового верстата з ЧПК, за допомогою якого виконують фрезерування і свердління та розточування, дає змогу об'єднати в одну операцію етапи ІІ, ІІІ і ІV. Однак при цьому необхідно виконати перерахунок розмірної схеми деталі у зв'язку зі зміною технологічних баз. Якщо замінити шліфування поверхонь 4К і 7К на чистове або фінішне фрезерування, то етапи V та VI ввійдуть до складу фрезерно-свердлильно-розточувальної операції.

Для умов масового виробництва деталі деякі етапи, навпаки, необхідно розділити на окремі операції. Наприклад, етап І можна розділити на дві операції: 1) обробка поверхонь $M1 = \{P1, P2\}$; 2) обробка поверхні $P12$.

Очевидно також, що поверхні $P3, P4, P5, P6, P7$ та $P8$ доцільно обробити набором фрез. У цьому випадку при складанні

розмірної схеми деталі ці поверхні потрібно об'єднати в один модуль.

Розділення окремих етапів на декілька операцій дає змогу створити декілька маршрутів обробки деталі, рівноцінних з погляду забезпечення точності обробки. Найліпший з них вибирають за основний, інші — вважають резервними. Резервні маршрути використовують при зміні зовнішніх або внутрішніх умов перебігу технологічного процесу (відмови обладнання, перерви у постачанні заготовками, інструментом тощо). Створюють резервні технологічні маршрути трьома шляхами:

а) зміна ступеня концентрації або диференціації етапів обробки поверхонь деталі;

б) зміна послідовності виконання операцій в межах одного етапу (при диференціації етапів);

в) зміна послідовності виконання етапів, яка вимагає зміни розмірної схеми деталі та перерахунку розмірних ланцюгів.

Під час формування технологічних операцій на основі одержаних внаслідок аналізу розмірної схеми деталі етапів обробки слід враховувати:

— вибрані технологічні бази;

— методи обробки поверхонь і конструктивних елементів деталі;

— розташування поверхонь і конструктивних елементів в об'ємі деталі;

— рівень уніфікації конструктивних елементів;

— технологічні можливості обладнання.

В умовах автоматизованого виробництва головним завданням на цьому етапі розробки технології є досягнення максимального ступеня концентрації переходів.

2.7. РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Під час проектування технологічного процесу обробки деталі створюється певна послідовність формування розмірних і геометричних зв'язків між поверхнями. Кожний розмірний зв'язок утворюється як лінійний розмір, що зв'язує дві поверхні, одна з яких оброблювана, інша — технологічна база. При перебазуванні деталі у процесі обробки розмірний аналіз дає змогу визначити початкові розміри заготовки та проміжні розміри деталі на різних етапах її виготовлення, а також величини допусків на них.

Очевидно, що чим вищий ступінь роздрібнення технологічного процесу, тим складнішим є його розмірний аналіз і, навпаки, чим

вища концентрація операцій та коротший технологічний маршрут обробки, тим легше забезпечити необхідну точність розмірів деталі. Оскільки поверхні розташовані в об'ємі деталі складним чином, то розмірний аналіз провадять, використовуючи прямокутну координатну систему, зв'язану з деталлю. Розмірні зв'язки розглядають у напрямі кожної з координатних осей. Наприклад, для корпусних деталей розмірний аналіз ведуть у напрямі трьох осей координат XYZ , для плоских деталей — у напрямі двох осей коор-

Таблиця 2.3
Послідовність обробки поверхонь деталі вздовж осі Z

Номер операції	Зміст операції	Технологічна база	Мінімальний припуск, мкм
1	Фрезерувати поверхню 12	H2	1000
2	Фрезерувати поверхню 5	12Ф	900
3	Фрезерувати поверхню 4	5Ф	1000
4	Фрезерувати поверхню 7	4Ф	1000
5	Шліфувати поверхню 4	5Ф	200
6	Шліфувати поверхню 7	4Ш	250

динат XY , для деталей, що є тілами обертання — тільки в напрямі осі обертання Z .

Розглянемо послідовність виконання розмірного аналізу технологічного процесу обробки деталі (див. рис. 2.14) при середньому ступені диференціації обробки, коли кожний етап обробки, наприклад, виконується як окрема технологічна операція. Розглянемо умови забезпечення точності виготовлення поверхонь деталі в напрямі осі Z . Послідовність їх обробки, що визначена етапами матриці попередності (див. рис. 2.20), наведена в табл. 2.3.

Розмірна схема деталі в напрямі Z зображена на рис. 2.22.

Побудуємо граф конструкторських зв'язків між поверхнями G_k , вершини якого відповідають поверхням на різних етапах обробки, а ребра — конструкторським розмірам або припускам на обробку (рис. 2.23, а). Побудуємо також граф технологічних зв'язків між цими поверхнями G_t , ребра якого відповідають технологічним розмірам деталі (рис. 2.23, б). Розміри, що зв'язують поверхні необробленого контуру, мають індекс E , розміри між поверхнями обробленого контуру — індекс U , координатні розміри — індекс W . Сумістивши обидва графи G_k і G_t , одержимо узагальнений граф G_{k-t} (рис. 2.23, в), кожний замкнений контур якого створює розмірний ланцюг. Замикаючою ланкою будь-якого з одержаних розмірних ланцюгів може бути тільки ребро конструкторського графа: конструкторський розмір деталі або припуск на обробку.

Пронумеруємо для зручності аналізу поверхні деталі вздовж осі Z зліва направо: 1(12Н), 2(12Ф), 3(4Н), 4(4Ф), 5(4Ш), 6(5Ф), 7(5Н), 8(7Ш), 9(7Ф), 10(7Н), 11(Н2). За початкову вершину графів G_t та G_{k-t} вибирають поверхню, починаючи з якої виконують обробку деталі. Вона позначена подвійним кружечком. Граф G_t дає змогу додатково переконатись у правильності проставлення розмірів, а саме: поверхні кожного з контурів зв'язані тільки між собою, а самі контури (заготовки, чорновий, чистовий) зв'язані між собою тільки одним координатним розміром по осі Z .

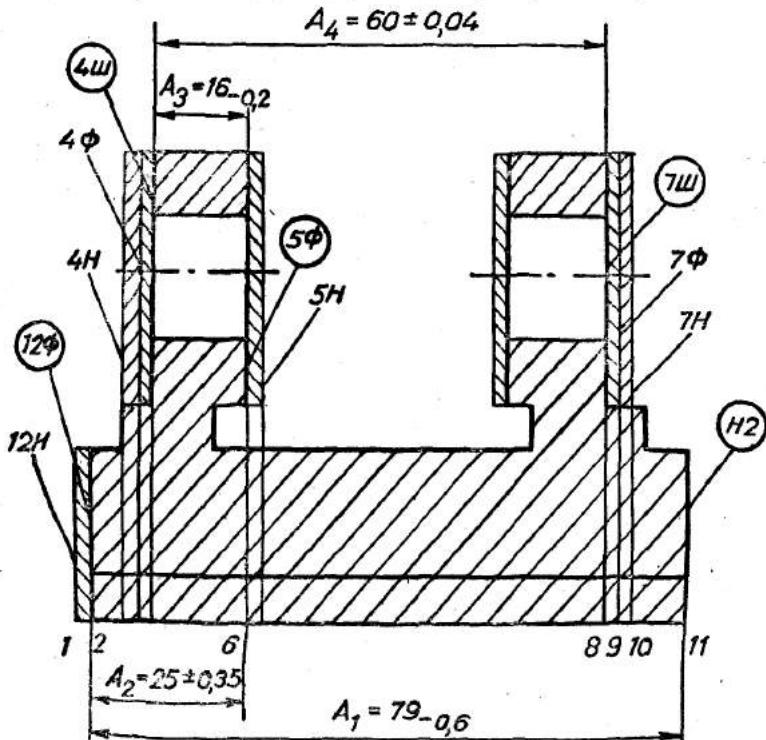



Рис. 2.22. Розмірна схема зв'язків необроблених (Н), фрезерованих (Ф) та шліфованих (Ш) поверхонь опори поворотної.

зані між собою тільки одним координатним розміром по осі Z . Тоді структурна схема розмірів деталі набирає вигляду


Контур	W1	Чорновий	W2	Чистовий
заготовки	\rightarrow	контур	\rightarrow	контур.

Послідовність виокремлення розмірних ланцюгів підпорядковується таким правилам:


1. Кожний розмірний ланцюг повинен включати тільки одну ланку конструкторського графа G_k і необхідну для замикання ланцюга кількість ланок технологічного графа G_t .

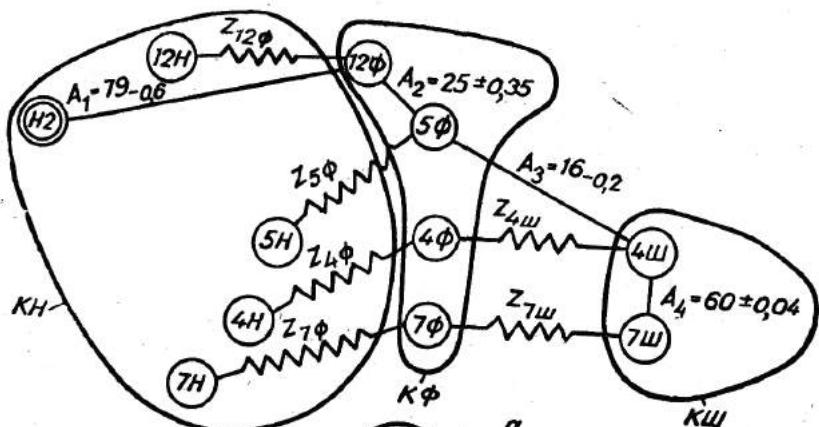

a

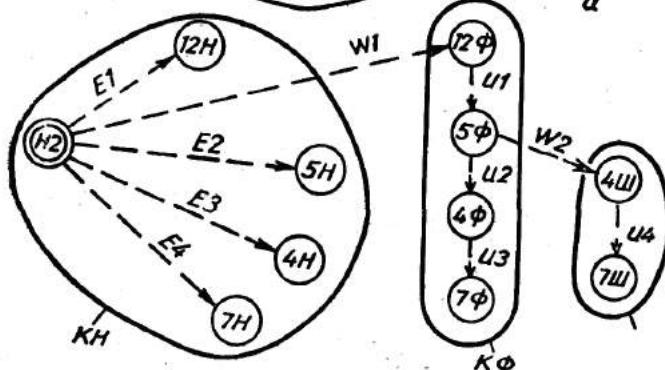

б

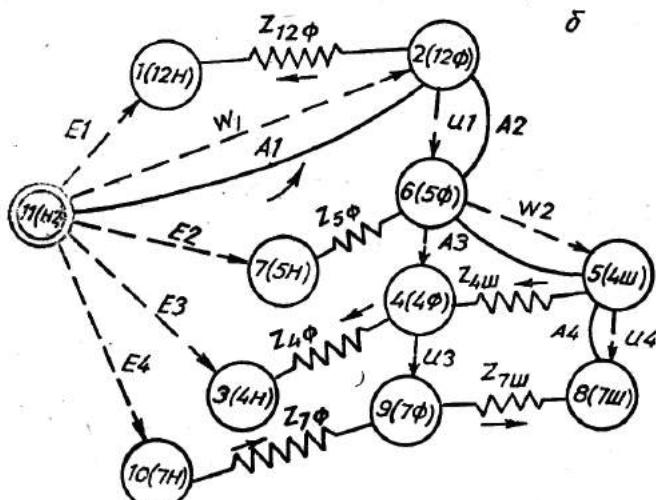

в

Рис. 2.23. Конструкторська (*a*), технологічна (*б*) та об'єднана (*в*) розмірні схеми опори поворотної:

KН — контур необроблених, *KФ* — контур фрезерованих, *KШ* — контур шліфованих поверхонь.

2. Кожний розмірний ланцюг повинен включати якнайменшу кількість ланок.

3. Один і той самий розмір не можна включати декілька разів у розмірний ланцюг.

4. Замикаюча ланка набуває знака «мінус» і задає напрям обходові ланцюга від її вершини з більшим номером до вершини з меншим номером.

5. Якщо в цьому напрямі обходу складова ланка з'єднує вер-

Таблиця 2.4

Рівняння розмірних ланцюгів

Номер	Рівняння розмірного ланцюга	Перетворене основне рівняння розмірного ланцюга	Розмір, який потрібно визначити
1	$-A_1 + W_1 = 0$	$A_1 = W_1$	W_1
2	$-A_2 + U_1 = 0$	$A_2 = U_1$	U_1
3	$-A_3 + W_2 = 0$	$A_3 = W_2$	W_2
4	$-A_4 + U_4 = 0$	$A_4 = U_4$	U_4
5	$-Z_{4\text{ш}} + U_2 - W_2 = 0$	$Z_{4\text{ш}} = U_2 - W_2$	U_2
6	$-Z_{7\text{ш}} - U_4 + W_2 - U_2 + U_3 = 0$	$Z_{7\text{ш}} = W_2 + U_3 - U_2 - U_4$	U_3
7	$-Z_{12\phi} + E_1 - W_1 = 0$	$Z_{12\phi} = E_1 - W_1$	E_1
8	$-Z_{5\phi} - E_2 + W_1 - U_1 = 0$	$Z_{5\phi} = W_1 - U_1 - E_2$	E_2
9	$-Z_{4\phi} - E_3 - W_1 + U_1 - U_2 = 0$	$Z_{4\phi} = E_3 + U_1 - U_2 - W_1$	E_3
10	$-Z_{7\phi} - U_3 + U_2 - U_1 + W_1 - E_4 = 0$	$Z_{7\phi} = W_1 + U_2 - U_1 - U_3 - E_4$	E_4

шину з меншим номером із вершиною з більшим номером, то ланка входить у рівняння розмірного ланцюга зі знаком «плюс», якщо навпаки, то зі знаком «мінус». Після визначення всіх ланок, що входять у рівняння розмірного ланцюга, виконують перетворення рівняння таким чином, щоб замикаюча ланка була в його лівій частині. Ланки, які в перетвореному рівнянні мають знак «плюс», є збільшувальними, ланки зі знаком «мінус» — зменшувальними.

6. Послідовність виділення з узагальненого графа розмірних зв'язків G_{k-t} окремих розмірних ланцюгів така: спочатку виявляють розмірні ланцюги, які включають дві ланки, потім розглядають розмірні ланцюги з технологічними розмірами, що відповідають послідовності, оберненій до послідовності виконання технологічних операцій.

В узагальненому графі G_{k-t} (рис. 2.23, в) виокремимо розмірні ланцюги, що мають тільки один конструкторський розмір A або Z , що належить графу G_k . Кількість розмірних ланцюгів повинна відповісти кількості невідомих технологічних розмірів графа G_t : $E_1, E_2, E_3, E_4, U_1, U_2, U_3, U_4, W_1, W_2$. Рівняння розмірних ланцюгів у необхідній послідовності їх виокремлення наведені в табл. 2.4, а схема розмірних ланцюгів подана на рис. 2.24.

Для розв'язання наведених рівнянь попередньо визначають найменші припуски на обробку, а також допуски на розміри деталі на різних етапах її обробки. З одного боку, припуск на обробку повинен бути найменшим, щоб зменшився об'єм механічної обробки різанням. З іншого боку, занижене значення припуска спричиняє брак у випадку, коли не усунуті похибки попередньої обробки, або призводить до прискореного зношування інструменту, який працює в деформованому шарі металу підвищеної твердості. Оптимальне значення мінімально допустимого припуска визначають табличним або розрахунковим методом. Визначимо з таблиць * найменші припуски на різних етапах обробки (див. табл. 2.3).

Розмірні ланцюги розраховують у такому порядку. Дволанкові розмірні ланцюги 1—4 (див. табл. 2.5), в яких технологічні розміри збігаються з конструкторськими, дають змогу безпосередньо визначити такі розміри:

$$W1 = 79_{-0,6}; \quad U1 = 25 \pm 0,35; \quad W2 = 16_{-0,2}; \quad U4 = 60 \pm 0,04 \text{ мм.}$$

Розмірний ланцюг 5. Основне рівняння розмірного ланцюга після перетворення

$$Z4_{\text{ш}} = U2 - W2; \quad Z4_{\text{ш}} = U2 - 16_{-0,2},$$

або

$$Z4_{\text{ш}, \text{min}} = U2_{\text{min}} - W2_{\text{max}}; \quad 0,2 = U2_{\text{min}} = - 16,0;$$

звідки одержуємо $U2_{\text{min}} = 16,2$ мм. Далі вибираємо допуск на розмір $U2$ відповідно до точності 11 квалітету, що забезпечує чорнове фрезерування *. Згідно з таблицею допусків, одержуємо величину допуску $TU2 = 0,110$ мм. Тоді

$$U2_{\text{max}} = U2_{\text{min}} + TU2 = 16,2 + 0,11 = 16,32 \text{ мм},$$

а розмір $U2 = 16^{+0,310}_{+0,110}$ мм. Номінальне значення та відхилення припуска визначаємо як

$$Z4_{\text{ш}} = U2 - W2 = 16^{+0,310}_{+0,110} - 16_{-0,2} = 0,2^{+0,31};$$

$$Z4_{\text{ш}, \text{max}} = 0,51 \text{ мм.}$$

Розмірний ланцюг 6. Основне рівняння розмірного ланцюга після перетворення

$$Z7_{\text{ш}} = W2 + U3 - U2 - U4 = 16_{-0,2} + U3 - 16,2^{+0,11} - 60^{+0,04};$$

$$Z7_{\text{ш}, \text{min}} = W2_{\text{min}} + U3_{\text{min}} - U2_{\text{max}} - U4_{\text{max}};$$

* Справочник технолога-машиностроителя / Под. ред. Косиловой А. Г., Мещерякова Р. К. В 2 т. М., 1985.

Номер етапу	Розмірні зв'язки при обробці	Вид розміру
0	$E1 = 81,2 \pm 0,6$ $E2 = 57,75 \pm 0,4$ $E3 = 72,85 \pm 0,6$	Розміри залізотики
1	$W1 = 79 - 0,6$	Координатний розмір чорнового контуру
2	$U1 = 25 \pm 0,35$	Розміри чорнового контуру
3	$U2 = 16,31 - 0,11$	Координатний розмір чорнового контуру
4	$U3 = 61 - 0,10$	Розміри чорнового контуру
5	$W2 = 16 - 0,2$	Координатний розмір чистового контуру
6	$U4 = 60 \pm 0,04$	Розміри чистового контуру
7		
8		
9		
10		
11		

Рис. 2.24. Схема розмірного аналізу опори поворотної.
1-11 — поверхні деталі.

$$Z7_{w, \min} = 15,8 + U3_{\min} - 16,32 - 60,04;$$

$$Z7_{w, \min} = 0,25;$$

$$U3_{\min} = 0,25 + 16,32 + 60,04 - 15,8 = 60,81 \text{ мм.}$$

Допуск на розмір $U3$ відповідає 11 квалітетові точності як для чорнового фрезерування:

$$TU3 = T [60 h 11] = 0,190 \text{ мм.}$$

Звідси одержуємо

$$U3_{\max} = U3_{\min} + TU3 = 60,81 + 0,190 = 61 \text{ мм.}$$

Остаточно

$$U3 = 61_{-0,19} \text{ мм.}$$

Розмірний ланцюг 7. Основне рівняння ланцюга має вигляд

$$Z12_{\phi} = E1 - W1 = E1 - 79_{-0,6};$$

$$Z12_{\phi, \min} = E1_{\min} - W1_{\max};$$

Допуск на розмір заготовки $\pm 0,6$ мм. Тоді $E1_{\text{ном}} = 81,2$ мм, $E1_{\max} = 81,8$ мм і остаточно $E1 = 81,2 \pm 0,6$ мм.

Розмірний ланцюг 8. Основне рівняння ланцюга має вигляд (див. табл. 2.5).

$$Z5_{\phi} = W1 - U1 - E2 = 79_{-0,6} - 25 \pm 0,35 - E2;$$

$$Z5_{\phi, \min} = 78,4 - 25,35 - E2_{\max};$$

$$0,9 = 78,4 - 25,35 - E2_{\max};$$

$$E2_{\max} = 52,15 \text{ мм.}$$

Допуск на розмір заготовки $\pm 0,4$ мм. Звідси одержуємо

$$E2_{\text{ном}} = E2_{\max} - ESE2 = 52,15 - 0,4 = 51,75 \text{ мм};$$

$$E2_{\min} = E2_{\text{ном}} + EIE2 = 51,35 \text{ мм.}$$

Остаточно

$$E2 = 41,75 \pm 0,4 \text{ мм.}$$

Розмірний ланцюг 9. Основне рівняння ланцюга має вигляд

$$Z4_{\phi} = E3 + U1 - U2 - W1 = E3 + 25,0, 35 - 16,2^{+0,11} - 79_{-0,6};$$

$$Z4_{\phi, \min} = E3_{\min} + U1_{\min} - U2_{\max} - W1_{\max}$$

$$1,0 = E3_{\min} + 24,65 - 16,31 - 79,0;$$

$$E3_{\min} = 72,26 \text{ мм.}$$

Допуск на розмір заготовки $\pm 0,6$ мм. Звідси $E3_{\text{ном}} = 72,26 + 0,6 = 72,86$ мм; $E3_{\text{max}} = 73,46$ мм, або $E3 = 72,86 \pm 0,6$ мм.

Розмірний ланцюг 10. Основне рівняння ланцюга має вигляд (див. табл. 2.5)

$$Z7_{\phi} = U2 - U3 - U1 + W1 - E4 = 16,2^{+0,11} - 61_{-0,190} - 25 \pm 0,35 + 79_{-0,6} - E4;$$

$$Z7_{\phi, \min} = U2_{\min} - U3_{\max} - U1_{\max} + W1_{\min} - E4_{\min};$$

$$1,0 = 16,2 - 61,0 - 25,35 + 78,40 - E4_{\min};$$

$$E4_{\min} = 7,25 \text{ мм.}$$

Допуск на розмір заготовки $\pm 0,3$ мм. Звідси

$$E4_{\text{ном}} = 7,25 + 0,3 = 7,55 \text{ мм.}$$

$$E4_{\max} = E4_{\text{ном}} + 0,3 = 7,85 \text{ мм, або } E4 = 7,5 \pm 0,3 \text{ мм.}$$

За допомогою розмірного аналізу технологічного процесу обробки деталі визначені міжопераційні технологічні розміри $W1$, $U2$, $U3$, необхідні для налагодження верстатів на відповідних робочих місцях, та розміри заготовки $E1-E4$, які слід перевіряти перед переданням заготовки на механічну обробку, щоб переконатися, чи оброблені контури деталі зможуть правильно розташуватися в об'ємі заготовки.

Розмірний аналіз технологічних процесів, які реалізуються на верстатах з ЧПК та в умовах ГАВ, має ряд особливостей, які пов'язані з високою концентрацією обробки на кожному верстаті та використанням технологічних можливостей системи ЧПК для забезпечення точності взаємного розташування поверхонь деталі. До них передусім належать:

1. Точність розмірів, що зв'язують поверхні, оброблені без переставлення деталі, повністю визначається характеристиками верстата та пристрою ЧПК.

2. Величина переміщення робочого органу верстата, що вказується у керуючій програмі, відповідає не номінальному значенню відповідного розміру, а середині його поля допуску. Це пов'язане з випадковим характером чинників, які впливають на точність обробки (температурні та силові деформації системи ВПІД, зношування інструменту, коливання припуску тощо), що спричиняє як збільшення, так і зменшення одержаного розміру.

3. Якщо схема зняття припуску з поверхонь деталі збігається з конструкторськими розмірами, то точність обробки підвищують, вибираючи як базу для відрахунку переміщень робочих органів поверхню, яка є контактною технологічною базою деталі, або поверхню, яка обробляється на цій операції. У цьому випадку не-

точність попередніх операцій не впливатиме на розташування поверхонь деталі, одержаних на цій операції з ЧПК.

4. Якщо схема зняття припуску з поверхонь деталі не збігається з конструкторськими розмірами, то необхідно виконати розмірний аналіз з технологічного процесу, склавши розмірні ланцюги зі середніми значеннями розмірів.

Приклад розрахунку наведений у главі 4.

2.8. ВИБІР РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Робота різального інструменту в умовах ГАВ визначається особливістю експлуатації верстатів з ЧПК.

Насамперед різальний інструмент повинен мати високу стійкість до зношування та бути придатним до швидкої заміни. Це пов'язане з тим, що питома вага часу різання на верстатах з ЧПК сягає 50...70% їхнього загального часу роботи, замість 15...20% на звичайних верстатах з ручним керуванням. Інтенсивніша робота інструменту на верстаті з ЧПК збільшує його зношування. Тому для підвищення стійкості інструменту після його заточування виконують його доводку. Для забезпечення швидкозмінності інструменту його уніфікують, що полегшує заміну та налагодження інструменту в розмір поза верстатом.

Для забезпечення гнучкості верстатної системи технологічне налагодження верстата формують з універсального різального інструменту. Спеціальний і фасонний інструмент замінюють по змозі простішим, універсальним, який для обробки спеціальних поверхонь рухатиметься по складній траекторії.

Фрезерування на верстатах з ЧПК виконують торцевими або кінцевими фрезами, здебільшого з твердого сплаву. Діаметральні розміри цих фрез невеликі, щоб фреза не перекривала сусідні гнізда в інструментальному магазині.

Обробку отворів виконують без кондукторних втулок та інших пристроїв для скеровування інструменту, тому для зменшення неточності обробки свердла повинні мати мінімально можливі довжини, які забезпечують достатню широткість.

Для токарної обробки застосовують універсальні токарні різці, як правило, з механічним кріпленням ріжучих пластин: прохідні, підрізні, контурні, які дають змогу обробляти найрізноманітніші поверхні. Крім універсальних, застосовують спеціальні різці: **різьбові, канавкові тощо.**

Особливістю використання інструменту в умовах ГАВ є його застосування у групових налагодженнях. При створенні технологічних налагоджень один і той самий комплект поверхонь може бути оброблений різними інструментами. У цьому випадку пере-

вагу віддають універсальнішим інструментам, якими можна обробити більшу кількість різноманітних поверхонь. Проектування групового налагодження включає такі етапи.

1. Вибирають одну з деталей групи і визначають комплект інструменту, необхідного для її обробки N_1 .

2. Вибирають наступну деталь групи і визначають комплект інструменту, необхідний для її обробки N_2 .

3. Порівнюють комплекти N_1 та N_2 , визначаючи їх різницю як множину

$$\Delta N = N_2 \setminus N_1,$$

яка є набором усіх інструментів комплекту N_2 , які не входять у набір N_1 . Таким чином, інструмент не включають у множину ΔN_2 у випадках, коли:

- обидва комплекти включають ідентичні інструменти;
- один з інструментів є універсальнішим (наприклад, з двох розточувальних різців універсальнішим є той, у якого довший виліт, з двох канавкових — той, в якого вужче ріжуче лезо; з двох свердл — те, в якого менший діаметр тощо).

4. Повторюють процедуру аналізу згідно з пп. 2 і 3 для кожної наступної деталі групи, визначаючи множини $\Delta N_3, \Delta N_4, \dots$.

5. Формують групове налагодження як

$$N_{\Sigma} = N_1 \cup \Delta N_2 \cup \Delta N_3 \cup \dots$$

При місткості інструментального магазина або револьверної головки A виникають такі ситуації:

$N_{\Sigma} = A$, тоді групове налагодження сформоване;

$N_{\Sigma} < A$, тоді доцільно ввести дублюючий інструмент;

$N_{\Sigma} > A$, тоді частину інструментів роблять змінними, або групову операцію розділяють на простіші, або скорочують кількість деталей у групі.

2.9. ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ

У загальному випадку штучний час обробки деталі

$$t_{\text{шт}} = t_0 + t_d + t_{\text{обс}} + t_n,$$

де t_0 — основний час виконання операції, хв; t_d — допоміжний час, хв; $t_{\text{обс}}$ — час обслуговування робочого місця, хв; t_n — час на особисті потреби оператора.

Основний час обробки деталі

$$t_0 = \sum_j t_{0j},$$

де t_{0j} — основний час виконання j -го переходу;

$$t_{0j} = \frac{L + l}{nS_0} i = \frac{L + l}{S_m} i,$$

де L — довжина оброблюваної поверхні, мм; l — довжина врізання та перебігу інструменту, мм; i — число робочих ходів; S_0 — подача, мм/об; S_m — хвилинна подача, мм/хв; n — частота обертання шпинделя, хв⁻¹.

Допоміжний час визначають як

$$t_d = t_y + t_{md},$$

де t_y — час на встановлення та знімання заготовки з верстата, хв; t_{md} — машинний допоміжний час, пов'язаний з виконанням допоміжних рухів при обробці (підведення інструменту до деталі, позиціонування робочих органів, автоматична заміна інструменту тощо). Тоді час роботи верстата за керуючою програмою

$$t_{up} = t_o + t_d,$$

оперативний час $t_{op} = t_o + t_d = t_{up} + t_y$.

Елементи штучного часу визначають за нормативами Оргстанкінпрому, наведеними в довідковій літературі. Час на технічне обслуговування автоматичних верстатних систем, що визначається згідно з цими нормативами, включає час на заміну зношеного інструмента, регулювання та підналагодження верстата, періодичної корекції положення інструмента тощо.

При обробці деталей в умовах багатономенклатурного виробництва технологічний процес характеризується штучно-калькуляційним часом $t_{ш-к}$, який складається зі штучного часу обробки деталі та частки підготовчо-заключного часу, яка припадає на одну деталь:

$$t_{ш-к} = t_{шт} + \frac{T_{п-з}}{P},$$

де $T_{п-з}$ — підготовчо-заключний час, який витрачається на підготовку автоматичної верстатної системи для обробки партії деталей; P — розмір виробничої партії деталей одного типорозміру, які запускають у виробництво одночасно або безперервно протягом певного інтервалу часу. Підготовчо-заключний час при обробці деталей на автоматичних верстатних системах і верстатах з ЧПК складається з витрат часу на ознайомлення з технічною документацією, встановлення необхідного пристрою та заміни комплекту документацією, встановлення необхідного пристрою та заміни комплекту інструментів, введення у пристрій ЧПК керуючої програми (з перфострічки, з магнітної стрічки, з нагромаджувача

програм, з централізованої ЕОМ), на коректування положення інструментів та виготовлення пробної деталі. Нормативи часу на виконання цих робіт наведені в довідковій літературі.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які основні вимоги до технологічного процесу, створеного для реалізації в умовах ГАВ?
2. Назвіть види переходів під час виконання операцій на обладнанні з ЧПК, дайте їм визначення.
3. Яким чином здійснюють підбір деталей для обробки в умовах ГАВ?
4. Перелічіть особливості якісного та кількісного аналізу конструкції деталі на технологічність.
5. З якою метою виконують технологічний аналіз креслення деталі?
6. Складіть матрицю попередності та визначте послідовність обробки поверхонь деталі, зображені на рис. 5.7..
7. Виконайте розмірний аналіз обробки поверхонь деталі, зображені на рис. 5.7., уздовж осей Х та Y.

ГЛАВА 3

СКЛАДАННЯ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК

3.1. ОСНОВИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

Програмування механічної обробки деталі полягає у заданні траєкторії та швидкості взаємного руху інструменту й деталі, а також дій допоміжних механізмів верстата пристроєві ЧПК відповідно до певних правил. Згідно з ГОСТ 20523—80 під керуючою програмою (КП) розуміють сукупність команд мовою програмування, яка відповідає заданому алгоритмові функціонування верстата для обробки конкретної заготовки. Вона вміщує інформацію про траєкторії та швидкості рухів інструментів, частоту обертання шпинделя, заміну інструментів, корекцію їх положень, подачу МОР, затискання або розтискання заготовки тощо.

Пристрій, який видає керуючі команди виконавчим органам верстата, згідно з КП та інформацією про стан об'єкту керування, називають пристроеюм числового програмного керування (ПЧПК).

Поєднання функціонально взаємозв'язаних та взаємодіючих технічних і програмних засобів, що забезпечують програмне керування верстатом, утворює систему числового програмного керування (СЧПК).

Для складання КП необхідно опрацювати великий об'єм технологічної інформації:

- визначити об'єм обробки та вибрати відповідний верстат з ЧПК;
- визначити спосіб фіксації заготовки в робочій зоні верстата та вибрати необхідну оснастку і пристрій;
- організувати раціональну послідовність обробки поверхонь та зміни інструменту;
- вибрати інструмент та його тримачі, визначити місце їх розміщення в магазині або револьверній головці верстата;
- визначити умови обробки кожної поверхні, тобто частоту обертання шпинделя, швидкість подачі, наявність чи відсутність МОР, необхідність чи відсутність перериваної подачі для подрібнення стружки тощо.

3.2. СИСТЕМИ КООРДИНАТ

Для керування рухом формоутворення інструмента, що створює контур деталі, необхідно визначити взаємне розміщення заготовки та інструмента в робочому просторі верстата, точність якого безпосередньо впливає на точність обробленої деталі. Це пов'язане з тим, що точність розмірів деталі витримують відносно початку координатної системи верстата, а не відносно базуючих поверхонь

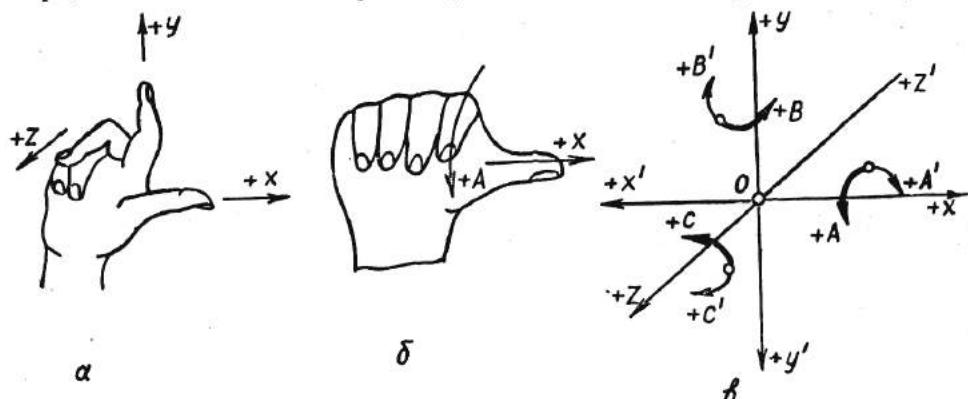


Рис. 3.1. Напрями осей переміщень та обертання у правій системі координат верстатів з ЧПК.

пристрою, як при обробці заготовок на верстатах із непрограмованою обробкою. Розташування окремих поверхонь і конструктивних елементів в об'ємі деталі задають у системі координат деталі, яку зв'язують зі системою координат верстата. Тому під час обробки заготовок на верстатах з ЧПК використовують три системи координат: систему координат верстата XYZ ; систему координат деталі $X_dY_dZ_d$; систему координат вихідної точки O_{vt} .

Система координат верстата визначає напрями рухів його робочих органів. Її початок відповідає нульовим положенням робочих органів верстата. У системі координат верстата визначають величини переміщень і поточні положення робочих органів.

Систему координат верстата вибирають відповідно до рекомендацій ICO та ГОСТ 23597—79 як прямокутну декартову, праву, додатні напрями осей координат якої визначають згідно з правилом правої руки (рис. 3.1, а). Додатні напрями обертання навколо осей X , Y , Z , які позначені відповідно як A , B , C , визначають згідно з іншим правилом правої руки (рис. 3.1, б). Вісь Z завжди збігається з віссю обертання шпинделя, а її додатній напрям відповідає напряму виходу свердла із заготовки. Наведені позначення напрямів прямолінійних та обертових рухів стосуються основних

робочих органів верстата, в яких розміщений інструмент. Якщо верстат має інші робочі органи, які переміщують інструмент вздовж координатних осей, паралельних основній системі верстата X , Y , Z , то для програмування цих додаткових рухів інструмента використовують букви U , V , W , наприклад, як при програмуванні роботи план-супортної головки з індивідуальним приводом радиального переміщення різця. Координатні осі робочих органів, які надають заготовці прямолінійний або обертовий рух, напрямлені

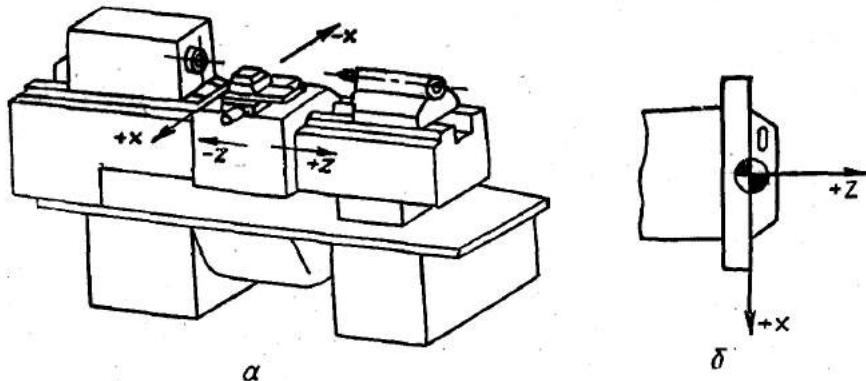


Рис. 3.2. Система координат токарного верстата з ЧПК (а) та положення його нульової точки (б).

протилежно до відповідних осей робочих органів, які переміщують інструмент, і позначаються тими ж буквами зі штрихами (рис. 3.1, в). Завдяки цьому під час складання КП не враховують, що розміщене в робочому органі верстата, переміщення якого програмується: інструмент чи заготовка, оскільки відносний рух матиме однозначний напрям. Тому при програмуванні умовно вважають, що заготовка завжди нерухома, а рухається інструмент.

Початок системи координат верстата називають його нульовою точкою. Вона збігається з базовою точкою вузла, який містить заготовку, при такому розташуванні вузла, при якому переміщення всіх робочих органів описуються додатніми координатами. Відносно нульової точки верстата в КП задаються абсолютно переміщення робочих органів. Початок відрахунку переміщень робочого ср간у може бути перенесений у будь-яку точку в системі координат верстата за допомогою «плаваючого нуля».

Для токарних верстатів з ЧПК застосовують двокоординатну систему XZ , нульовою точкою якої є точка перетину площини зеркала планшайби з віссю обертання шпинделя верстата (рис. 3.2).

Для фрезерно-свердильно-різочувальних (багатоцільових) верстатів використовують трикоординатну систему XYZ . За поча-

ток координат беруть базову точку стола (вісь обертання стола) в його граничному положенні. Для верстатів із горизонтальним розташуванням шпинделя (наприклад, для верстата моделі ИР500 МФ4) напрями осей зображені на рис. 3.3.

Систему координат деталі використовують для задання її розмірів за допомогою координат опорних точок. Опорними називають точки початку, кінця, перетину або дотику геометричних елементів, які утворюють контур деталі. Початок системи координат деталі (нульову точку деталі) O_d вибирають так, щоб більшість точок деталі мали додатні значення координат.

Напрями координатних осей системи координат деталі вибирають такими самими, як і в системі координат верстата. Для спрощення обчислень координатні площини деталі суміщують з поверхнями технологічних баз або розташовують паралельно до них.

Систему координат вихідної точки вибирають

у робочій зоні верстата на певній відстані від деталі для зручності затискання заготовки, зменшення довжин ходостіх та допоміжних ходів, безпечності заміни інструменту. Під вихідною точкою розуміють точку, в якій починається програмоване переміщення інструменту по КП. Її положення задають у системі координат верстата і зв'язують із базовими елементами пристрою для затискання деталі.

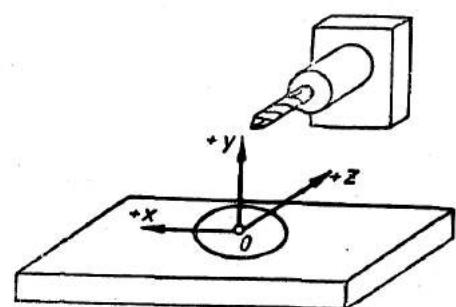


Рис. 3.3. Система координат багатоцільового верстата.

3.3. ЗВ'ЯЗОК МІЖ СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ ДЕТАЛІ ТА ВЕРСТАТА

Точність розташування оброблених поверхонь відносно технологічних баз деталі залежить від точності розміщення системи координат деталі в системі координат верстата. Під час закріплення заготовки технологічна база суміщується з відповідною опорною поверхнею пристрою.

Для забезпечення зв'язку між системами координат деталі й верстата використовують координати базових точок. Базові точки верстата характеризують положення робочих органів в його системі координат. Вони визначаються конструктивними особливостями робочих органів. Базовою точкою шпинделя, наприклад, є точка

перетину його торця з віссю обертання, супорт токарного верстата має базову точку в місці базування інструментального блока, хрестовий стіл — у місці перетину його діагоналей, поворотний стіл — у центрі повороту на зеркалі стола тощо.

Розмірна схема зв'язку систем координат токарного верстата і деталі подана на рис. 3.4, а. Оскільки осі обертання шпинделя і деталі збігаються, то для зв'язку систем координат достатньо визначити розташування базової точки B , яка визначає положення

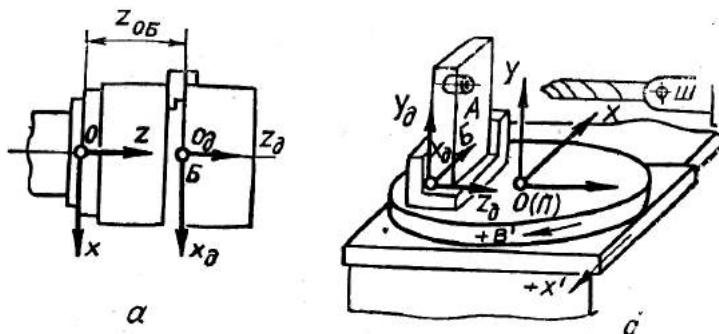


Рис. 3.4. Зв'язок системи координат деталі зі системами координат токарного (а) та багатоцільового (б) верстатів.

опорних поверхонь пристрою в системі координат верстата в напрямі координатної осі Z .

При розташуванні деталі на багатоцільовому верстаті розмірна схема зв'язку систем координат реалізується за допомогою декількох базових точок верстата. Початком системи координат верстата $OXYZ$ вважають базову точку P поворотного стола в граничному правому положенні. Положення інструмента в системі координат верстата задається базовою точкою шпиндельного вузла $Ш$. Тоді поточна точка траєкторії інструмента переводиться зі системи координат деталі $O_dX_dY_dZ_d$ у систему координат верстата $OXYZ$ за допомогою базових точок пристрою B та поворотного стола P у послідовності: $A—O_d—B—O$ (рис. 3.4, б).

Точного розташування деталі в системі координат верстата досягають спеціальним налагодженням. Базова точка пристрою B матеріалізується поєднанням поверхонь опорно-установчих елементів. Налагоджують пристрій по бічних поверхнях і пальцю або отвору. Залежно від точності цього налагодження використовують або центр або центрошукач, які встановлюють у шпиндель верстата.

При закріпленні деталей у токарному верстаті його затискний пристрій автоматично суміщує вісь деталі з віссю обертання шпинделя. Для визначення положення заготовки в напрямі осі Z її базовий торець взаємодіє з осьовим упором затискного пристрою.

3.4. КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Структура КП та методи кодування керуючої інформації визначаються ГОСТ 20999—83, який відповідає СТРЕВ 3585—82 та рекомендаціям ІСО.

КП записують у зигляді послідовних кадрів. У кожному наступному кадрі фіксують лише ту геометричну, технологічну і допоміжну інформацію, яка змінюється стосовно до попереднього

Таблиця 3.1

Зміст символів адрес

Символ адреси	Зміст
A	Поворот навколо осі X
B	Поворот навколо осі Y
C	Поворот навколо осі Z
D	Корекція інструмента
E	Друга функція подачі
F	Подача
G	Підготовча функція
H	Вільний для функціонального кодування
I	Параметр інтерполяції, або крок різі паралельно осі X
J	Параметр інтерполяції, або крок різі паралельно осі Y
K	Параметр інтерполяції або крок різі паралельно осі Z
L	Невизначений
M	Допоміжна функція
N	Номер кадру
O	Вільний для функціонального кодування
P	Третинне переміщення паралельно осі X
Q	Третинне переміщення паралельно осі Y
R	Третинне переміщення паралельно осі Z, або прискорене переміщення паралельно осі Z
S	Частота обертання шпинделя
T	Інструмент
U	Другорядне переміщення паралельно осі X
V	Другорядне переміщення паралельно осі Y
W	Другорядне переміщення паралельно осі Z
X	Переміщення паралельно осі X
Y	Переміщення паралельно осі Y
Z	Переміщення паралельно осі Z

кадру. Кадри складаються зі слів, а слова — з символів. Перший символ слова позначається буквою, що задає адресу, решта символів утворюють число з певним знаком або ціличисловий код. Зміст символів адрес, згідно з ГОСТ 20999—83, наведений у табл. 3.1.

Запис слів у кадрі виконують у певній послідовності (рис. 3.5). Фраза «функція подачі» стосується тільки переміщення паралель-

но певній осі і повинна стояти безпосередньо після фрази «розмірне переміщення» по цій осі. У межах одного кадру КП не слід використовувати слова «підготовча функція», які входять в одну групу.

Підготовчі функції. Фраза «підготовча функція» визначає режим роботи системи ЧПК. Вона задається адресою та двозначним десятковим кодом (табл. 3.2). Згідно з рекомендаціями ІСО підготовчі функції розділені на окремі функціональні групи. Кожна

Номер кадру	Підготочча функція	Геометричні параметри	Технологічні параметри	Допоміжна функція	Інша інтеракція	Кінець кадру
-------------	--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-----------------	--------------

Рис. 3.5. Формат кадру КП.

підготовча функція діє до того часу, поки не буде замінена іншою функцією з тієї ж групи або відмінена спеціальною функцією відміни її дії. Якщо ж підготовча функція не входить у групу (прочерк у табл. 3.2), то її дія поширюється тільки на той кадр, в якому вона зазначена.

Не зазначені коди підготовчих функцій створюють резерв, який використовується на розсуд виготовлювача конкретних систем ЧПК.

В одному кадрі не може бути записана більш як одна підготовча функція з однієї групи, тобто з тих, які позначені в другому стовпчику табл. 3.2 однаковою цифрою або буквою.

Функція G00 здійснює переміщення робочого органу в запрограмовану точку з прискореною швидкістю (яка для багатоцільового верстата ИР 500 МФ4, наприклад, сягає 10000 мм/хв). Попередньо запрограмована швидкість подачі ігнорується, але не відміняється. Згідно з функцією G01 виконується лінійна інтерполяція, тобто переміщення робочого органу верстата по двох та більше осях координат одночасно зі швидкостями, пропорційними до відношення відстаней, на які повинен переміститися робочий орган по кожній з осей координат. У прямокутній системі координат це переміщення здійснюється по прямій (рис. 3.6). Функції G02 та G03 забезпечують колову інтерполяцію — узгоджений рух уздовж двох осей координат по колу відповідно за годинниковою та проти годинникової стрілки. Функції G17, G18, G19 задають площини інтерполяції (рис. 3.7).

Функції G41 і G42 задають відповідно ліву та праву корекцію на фрезу під час контурного фрезерування. Вони використовуються, коли фреза перебуває відповідно зліва або справа від оброб-

Таблиця 3.2

Зміст підготовчих функцій

Підготовча функція	Група	Найменування
1	2	3
G 00		Швидке позиціонування
G 01		Лінійна інтерполяція
G 02	01	Колова інтерполяція, рух за годинниковою стрілкою
G 03		Колова інтерполяція, рух проти годинникової стрілки
G 04	—	Пауза
G 05		Невизначена
G 06	00	Параболічна інтерполяція
G 07		Невизначена
G 08	—	Розгін
G 09	—	Гальмування
G 10—16		Невизначені
G 17		Рух у площині XY
G 18	02	Рух у площині ZX
G 19		Рух у площині YX
G 20—32		Невизначені
G 33		Різенарізання
G 34	01	Різенарізання зі зростаючим кроком
G 35		Різенарізання з кроком, що зменшується
G 36—39		Невизначені
G 40		Відміна корекції інструмента
G 41	07	Корекція на фрезу ліва
G 42		Корекція на фрезу права
G 43		Корекція положення інструмента — додатна
G 44	08	Корекція положення інструмента — від'ємна
G 45—52		Невизначені
G 53		Відміна заданого зміщення
G 54		Задане зміщення № 1
G 55		Задане зміщення № 2
G 56	14	Задане зміщення № 3
G 57		Задане зміщення № 4
G 58		Задане зміщення № 5
G 59		Задане зміщення № 6
G 60—62		Невизначені
G 63	—	Різенарізання мітчиком
G 64—79		Невизначені

1	2	3
<i>G 80</i> <i>G 81—89</i>	09	Відміна постійного циклу Постійні цикли 1—9 відповідно
<i>G 90</i> <i>G 91</i>	03	Абсолютний розмір Розмір у приростах
<i>G 92</i>	00	Встановлення абсолютнох нагромаджувачів положення
<i>G 93</i>		Швидкість подачі у функції, оберненій до часу
<i>G 94</i> <i>G 95</i>	05	Подача за хвилину Подача за оберт
<i>G 96</i> <i>G 97</i>	13	Постійна швидкість різання Оберти за хвилину
<i>G 98</i> <i>G 99</i>		Невизначена Невизначена

люваної поверхні, якщо дивитися вздовж напряму руху фрези під час обробки (рис. 3.8). Функції *G43* та *G44* вказують на те, що величину корекції на розташування інструмента потрібно додати

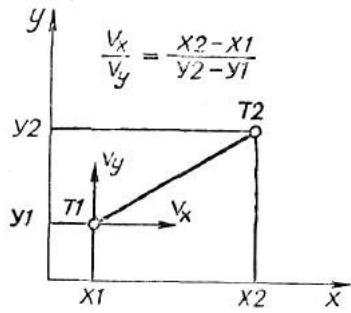


Рис. 3.6. Лінійна інтерполяція.

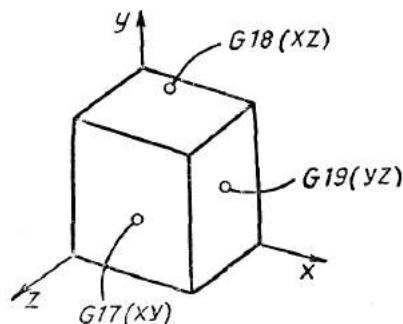


Рис. 3.7. Задання площини інтерполяції.

або відняти від координати, яка задана у відповідному кадрі чи кадрах.

Функції *G54—G59* задають шість точок зміщення нульової точки деталі («плаваючі» нульові точки). Використання цих точок зміщення дає змогу обробляти деталь з декількох сторін або обробляти декілька деталей одночасно за однією програмою без перерахунку координат.

Функція G80 відміняє дію постійних циклів, заданих функціями G81—G89. Згідно з рекомендаціями ICO та ГОСТ 20999—83 функції постійних циклів забезпечують певні робочі та допоміжні рухи робочих органів (табл. 3.3).

Автоматичні постійні цикли керують рухами робочих органів верстата в напрямі, паралельно осі Z , як під час свердлильно-різально-точувальних операцій. Функції постійніх циклів після їх задання запам'ятовуються системою ЧПК. В основній КП постійні цикли

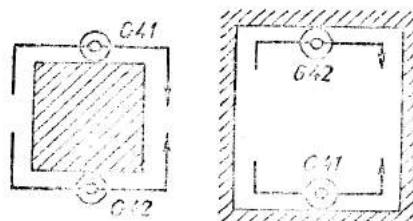


Рис. 3.8. Корекція інструмента.

задаються перед інформацією про переміщення (рис. 3.9).

Функція G90 задає абсолютноне переміщення робочого органу, від-рахунок якого виконується відносно вибраної нульової точки. Її застосування супроводжується необхідністю перерахунку координат опорних точок деталі відносно вибраного початку відрахунку. Функція G91 за-

Таблиця 3.3

Значення постійних циклів

Підго- товчча функція	Рух під час обробки	Дії в кінці обробки		Повернення у по- чаткове положення після обробки	Типове викори- стакня
		пау- за	шпин- дель		
G 81	Робоча подача	—	—	Швидке відведен- ня	Свердління, цент- рування
G 82	Робоча подача	+	—	Швидке відведен- ня	Свердління, зенку- вання
G 83	Подача з періодич- ним виведенням ін- струментта	—	—	Швидке відведен- ня	Глибоке свердлін- ня
G 84	Обертання шпин- деля в заданому напрямі, робоча подача	—	Реверс	Відведення на ро- бочій подачі	Різенарізання міт- чиком
G 85	Робоча подача	—	—	Відведення на ро- бочій подачі	Розточування, роз- верчування
G 86	Включення шпин- деля, робоча по- дача	—	Вистою- вання	Швидке відведен- ня	Розточування
G 87	Включення шпин- деля, робоча по- дача	—	Вистою- вання	Ручне відведення	Розточування
G 88	Включення шпин- деля, робоча по- дача	+	Вистою- вання	Ручне відведення	Розточування
G 89	Робоча подача	+	—	Відведення на ро- бочій подачі	Розточування, роз- верчування

дає розмір у приростах, коли відрахунок переміщень здійснюється відносно попередньо запрограмованої точки. При послідовній обробці в точці T_1 , наприклад, з координатами $X=1$, $Y=2$, а потім у точці T_2 ($X=3$, $Y=4$), переміщення робочого органу з точки T_1 у T_2 можна задати в абсолютному за допомогою функції $G90$ або інкрементному за допомогою функції $G91$ вигляді (рис. 3.10).

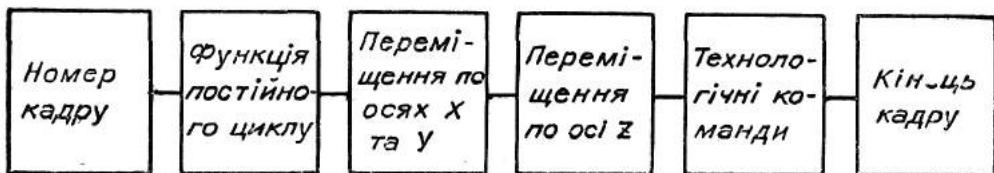


Рис. 3.9. Структура кадру КП з постійним циклом.

Тобто у першому випадку необхідно задати координати кінцевої точки переміщення в абсолютній системі координат:

$G90X3.0Y4.0,$

а в другому випадку величини змін координат точки T_2 стосовно координат точки T_1 ($\Delta X=2$; $\Delta Y=2$):

$G91X2.0Y2.0.$

Допускається задання в одному кадрі як абсолютних, так і інкрементних (у приростах) переміщень у різних координатних напрямах, наприклад:

$G90X3.0G91Y2.0.$

Функція $G92$ задає зміну стану абсолютнох нагромаджувачів розташування. При цьому робочі органи верстата не рухаються.

Функція $G96$ вказує, що число, яке відповідає адресі S , має значення швидкості різання у метрах за хвилину. Частота обертання шпинделя при використанні цієї функції регулюється автоматично для забезпечення запрограмованої швидкості різання. Функція $G97$ вказує, що число, яке відповідає адресі S , має значення частоти обертання шпинделя в обертах за хвилину.

Геометрична і технологічна інформація. Переміщення робочих органів верстата задають:

- адресою координатної осі: X , Y або Z ;
- напрям руху: «+» або «-»;
- величиною переміщення.

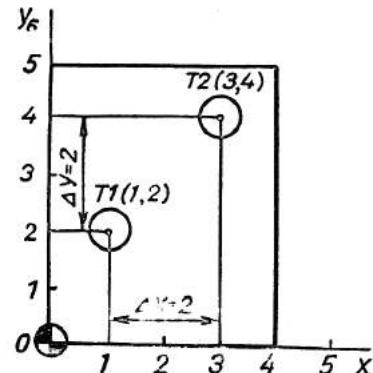


Рис. 3.10. Задання абсолютного та інструментного переміщення.

Величину переміщення вимірюють у дискретах; одна дискрета дорівнює 0,01; 0,005; 0,002 або 0,001 мм. У програмуванні переміщення на сучасних багатоцільових верстатах, наприклад, ИР500МФ4, ИР320ПМФ4, одна дискрета відповідає 0,001 мм. Тоді переміщення на довжину 500 мм запишеться в КП як 500 000, а на 7 мм як 7000. Сучасні системи керування дають змогу спростити запис: 500.0 або 500 замість 500 000 і 7.0 або 7. замість 7000.

Поворот стола задається кутом повороту, вираженим у дискретах або кодом.

Таблиця 3.4

Значення допоміжних функцій

Код	Функція	Зміст функції
M00	Запрограмована зупинка	Зупинка шпинделля і вимкнення охолодження
M01	Зупинка з підтвердженням	Те саме, що і M00, але попередньо слід натиснути кнопку на пульті
M02	Кінець програми	Зупинка шпинделля і вимкнення охолодження. Надання вихідного положення ПЧПК та робочим органам верстата
M03	Обертання шпинделля за рухом годинникової стрілки	Увімкнення обертання
M04	Обертання шпинделля проти руху годинникової стрілки	Увімкнення обертання
M05	Зупинка шпинделля	
M06	Заміна інструмента	Заміна інструмента вручну або автоматично. Пошук не виконується
M07	Вмикання охолодження № 2	
M08	Вмикання охолодження № 1	
M09	Вимикання охолодження	Відміна функцій M07, M08
M10	Затискання	Стосується роботи з затискним пристроєм рухомих органів верстата
M11	Розтикання	Те ж
M19	Зупинка шпинделля в заданій кутовій позиції	Зупинка шпинделля у певному кутовому положенні
M30	Кінець програми	Зупинка шпинделля, увімкнення охолодження. Використовується для надання вихідного положення виконавчим органам верстата. Поворот до символу «Початок програми»

тах або кодом. При заданні кута повороту в дискретах, наприклад, навколо осі Y на 180° у КП вказують: В 180 000. Кодування кута повороту здійснюється в умовних одиницях, кожна з яких

відповідає 5° . Таким чином, поворот навколо осі Y на 5° запищеться в КП як В01, на 30° — як В06, на 90° — як В18, на 180° — як В36 тощо.

Подача, яка є швидкістю руху робочих органів по заданій траєкторії, задається адресою F та величиною подачі у відповідних одиницях.

Частота обертання шпинделя програмується адресою S та її величиною в обертах на хвилину.

Функція інструмента T використовується для вказання номера інструмента та його коректора. Якщо разом з адресою T задана двоцифрова група, то інструмент вказаний без його коректора, який наведений в іншому кадрі КП з адресою D або H . Якщо ж з адресою T задані дві двоцифрові групи, то перша двоцифрова група задає номер інструмента, а друга — визначає номер коректора довжини або діаметра інструмента, наприклад $T12$ або $T1208$.

Допоміжні функції використовують для видачі команд виконавчим органам верстата або пристрою ЧПК. Їх задають за допомогою адреси M та двозначного цифрового коду. Значення деяких найбільш уживаних допоміжних функцій наведені у табл. 3.4.

3.5. ПРОГРАМУВАННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ

Останнім часом широко використовують токарні верстати з оперативною системою ЧПК (моделі 16К20Т1, 16К20Т1.02, 16К20Ф3С32, 16Б16Т1, 1П756ДФ321, 1П420ПФ40 тощо), для яких КП може вводитись як з клавіатури дисплею, так і з зовнішніх нагромаджувачів програмної інформації.

Застосування верстатів з оперативною системою ЧПК дає зможу обробляти різанням деталі складної форми, забезпечуючи автоматизацію їх виробництва. Ці верстати мають оперативні пристрої ЧПК «Електроника НЦ-31» і 2Р22.

Система кодування інформації забезпечує наочність читання закінчених змістових фраз технологічної, геометричної та допоміжної інформації. Із переліку адрес (див. табл. 3.1) для програмування використовують наведені у табл. 3.5.

Зміст підготовчих функцій, які використовують під час складання КП для системи ЧПК «Електроника НЦ-31» (третя версія), наведені у табл. 3.6, значення допоміжних функцій — у табл. 3.7.

Програмування розмірних переміщень здійснюється як в абсолютних розмірах, так і в приростах. Програмуючи переміщення в абсолютних розмірах (абсолютне переміщення), вказують координати кінцевої точки траєкторії в дискретних. Для вищевказаніх систем ЧПК одна дискрета по осі Z дорівнює 0,01 мм, по осі X —

0,01 мм на діаметр, або 0,005 мм на радіус. Для переміщення різця в точку $T1$ із координатами $X=20$ мм, $Z=-30,5$ мм, у КП записують кадри

...N05 X2000
 N06 Z-3050.

Знак додатнього напряму руху «+» не вказуємо.

Таблиця 3.5
Зміст символів адрес при токарній обробці

Символ адреси	Зміст
M	Номер кадру
X	Поперечний напрям
Z	Поздовжній напрям
P	Параметри верстата і циклів обробки
S	Частота обертання шпинделя або швидкість різання
T	Позиція інструментальної головки ($T1-T6$)
F	Подача або крок різі
G	Підготовча функція
M	Допоміжна функція

Таблиця 3.6
Зміст підготовчих функцій при токарній обробці

Почина-чення	Зміст
$G 02$	Обробка дуги менше 90° (за рухом годинникової стрілки)
$G 03$	Обробка дуги менше 90° (проти руху годинникової стрілки)
$G 04$	Витримка часу
$G 12$	Обробка чверті кола за рухом годинникової стрілки
$G 13$	Обробка чверті кола проти руху годинникової стрілки
$G 25$	Повторювання частин програми обробки
$G 31$	Багатопрохідний цикл різенарізання
$G 32$	Однопрохідний цикл різенарізання
$G 33$	Цикл нарізання різі мітчиком або плашкою
$G 70$	Однопрохідний цикл поздовжньої обробки
$G 71$	Однопрохідний цикл поперечної обробки
$G 73$	Цикл глибокого свердління
$G 74$	Багатопрохідний цикл проточування торцевих канавок
$G 75$	Багатопрохідний цикл проточування канавок на циліндричній поверхні
$G 77$	Багатопрохідний цикл проточування поздовжньої обробки
$G 78$	Багатопрохідний цикл поперечної обробки
$G 92$	Автоматичний зсув нульової точки
$G 96$	Функція задання частоти обертання, хв^{-1}
$G 97$	Функція задання швидкості різання, $\text{м}\cdot\text{хв}^{-1}$

Для прискореного переміщення користуються символом « \sim », який записують після адреси та величини переміщення. Прискорений рух в точку T_1 у КП записують як

...N05 $X2000 \sim$
 N06 $Z-3050 \sim.$

Для одночасного виконання декількох кадрів КП, наприклад, одночасного руху робочого органу по двох координатних осіах,

Таблиця 3.7
Зміст допоміжних функцій при токарній обробці

Позначення	Зміст
$M00$	Зупинка КП
$M3$	Праве обертання шпинделя (проти руху годинникової стрілки)
$M4$	Ліве обертання шпинделя (за рухом годинникової стрілки)
$M5$	Зупинка шпинделя
$M8$	Увімкнення охолодження
$M9$	Вимикання охолодження
$M30$	Кінець обробки за КП
$M36$	Дзеркальне відпрацювання КП по осі Z
$M38, M39,$ $M40$	Діапазони частот обертання шпинделя

сусідні кадри зв'язують символом « $*$ ». Одночасне переміщення у точку T_1 , наприклад, записують як

...N05 $X2000^*$
 N06 $Z-3050.$

Програмуючи розмірні переміщення у приростах (інкрементні переміщення), використовують символ « $| \rightarrow | \rightarrow |$ », який вказують відразу після геометричної інформації. Переміщення з точки T_1 з координатами $X=20,0$ та $Z=-30,5$ мм у точку T_2 , з координатами $X=45,0$ та $Z=-40,5$ мм у КП набере вигляду

...N07 $X2500| \rightarrow | \rightarrow |$
 N08 $Z-1000| \rightarrow | \rightarrow |,$

де приrostи по X і Z визначають як

$$\Delta X = X_2 - X_1 = 45,0 - 20,0 = 25,0 \text{ мм},$$

$$\Delta Z = Z_2 - Z_1 = -40,5 - (-30,5) = -10,0 \text{ мм}.$$

Програмування технологічної інформації. Для надання робочої позиції інструментові, закріплена в різцетримачі, у КП вказу-

ють адресу і цифру, що відповідає номеру позиції різцетримача, в якій перебуває інструмент. Якщо в КП вказано слово *T5*, то різцетримач повертається таким чином, щоб надати робочого положення різцеві, який перебуває у 5-й позиції.

Діапазони частот обертання шпинделя (верстат моделі 16К20Т1.02) задають допоміжними функціями *M38* (безступінчасте регулювання частоти від 22,4 до 355 хв^{-1}), *M39* (від 63 до 900 хв^{-1}) та *M40* (від 160 до 2240 хв^{-1}). Частота обертання шпинделя задається підготовчою функцією *G97* та адресою *S* із вказаним числового значенням частоти обертання. Частоту обертання шпинделя $n = 1000 \text{ хв}^{-1}$, наприклад, задають як

...N03	<i>M40</i>	Третій діапазон частот обертання
<i>N04</i>	<i>G97</i>	Задання режиму в обертах за хвилину
<i>N05</i>	<i>S1000</i>	$n = 1000 \text{ хв}^{-1}$
<i>N06</i>	<i>M3</i>	Обертання шпинделя проти руху годинникової стрілки

Режим *G97* встановлюється автоматично і в КП його можна не вказувати.

Для забезпечення постійної швидкості різання використовують функцію *G96*, після якої в КП вказують обмеження найбільшої $P1 = n_{\max}$ та найменшої $P2 = n_{\min}$ частот обертання шпинделя. Відповідний фрагмент КП для обробки торця, наприклад, з постійною швидкістю різання 90 м/хв та обмеженнями на число обертів $n = 160 \dots 1600 \text{ хв}^{-1}$, матиме вигляд

...N21	<i>M40</i>	
<i>N22</i>	<i>G96</i>	Задання режиму постійної швидкості
<i>N23</i>	<i>S90</i>	Постійна швидкість $V = 90 \text{ м/хв}$
<i>N24</i>	<i>P1600</i>	Найвища частота обертання $n_{\max} = 1600 \text{ м/хв}$
<i>N25</i>	<i>P160</i>	Найнижча частота обертання $n_{\min} = 160 \text{ хв}$
<i>N26</i>	<i>M3</i>	

Під час обробки торця за такою КП наближенням різця до центра частота обертання шпинделя зростатиме до n_{\max} .

Величина подачі задається адресою *F* і числовим значенням, вираженим у дискретах, які відповідають 0,01 мм/об. Величина подачі $S_0 = 0,25 \text{ мм/об}$, наприклад, запишеться в КП як *F25*.

Програмування обробки здійснюється шляхом визначення координат опорних точок контуру деталі та програмуванням переміщень інструмента від однієї точки до іншої. Після прискореного підведення інструмента до початкової точки обробки доцільно повторити його позиціонування в цю саму точку на робочій подачі для підвищення точності його положення в системі координат верстата.

Конічні поверхні обробляють, переміщуючи різець одночасно по двох ссях. У КП вказують координати кінцевої точки твірної конуса, а різець перед початком обробки підводять до початкової точки твірної конуса.

Програмуючи обробку фаски під кутом 45° , вважають її кіничною поверхнею або користуються спеціальними символами, « $+45^\circ$ » та « -45° ». Спочатку вказують координати початкової точки фаски, потім координати кінцевої точки зі символом « $+45^\circ$ »

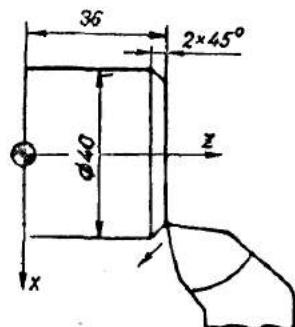


Рис. 3.11. Обробка фаски.

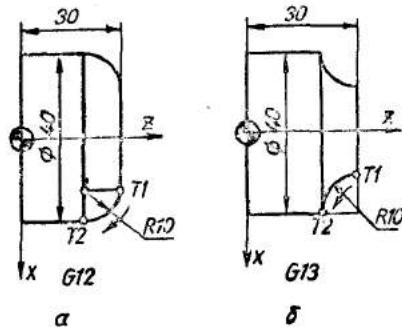


Рис. 3.12. Обробка заокруглень і галтелей.

або « -45° ». Знак плюс або мінус задається по напряму зміни тієї координати, яка не вказана в кадрі обробки фаски. Фрагмент КП для обробки фаски, наприклад, для деталі, зображеного на рис. 3.11, матиме вигляд

- ...N05 Z3800 ~ * Прискорене підведення різця до околу
- N06 X3600 ~ початкової точки
- N07 Z3600 Позиціонування в початковій точці
- N08 X4000—45° Обробка фаски

Обробка заокруглень і галтелей на кут 90° здійснюється за допомогою функцій G12 (рух різця здійснюється за рухом годинникової стрілки) та G13 (рух проти руху годинникової стрілки). Спочатку різець підводять до початкової точки дуги, потім у КП вказують функцію G12 або G13 та координати кінцевої точки дуги. Обробка заокруглення з радіусом $R=10$ мм, наприклад, здійснюється згідно з наступним фрагментом КП (рис. 3.12, a)

- ...N10 X2000 ~ * Підведення різця до початкової точки дуги
- N11 Z3100 ~ заокруглення
- N12 Z3000
- N13 G12*
- N14 X4000* Переміщення по колу з $R=10$ мм у точку
- N15 Z2000 T2

Якщо переміщення виконуватимуться у приростах, то КП набере вигляду

$\dots N 13 \quad G 12^*$

$N 14 \quad X 2000 \rightarrow | \rightarrow |^*$

$N 15 \quad Z - 1000 | \rightarrow | \rightarrow$

Обробку галтелей (рис. 3.12, б) здійснюють за фрагментом КП вигляду

$\dots N 10 \quad X 2000 \sim ^*$

$N 11 \quad Z 3200 \sim$

$N 12 \quad Z 3000$

$N 13 \quad G 13^*$

$N 14 \quad X 4000^*$

$N 15 \quad Z 2000$

або

$N 13 \quad G 13$

$N 14 \quad X 2000 | \rightarrow | \rightarrow ^*$

$N 15 \quad Z - 1000 | \rightarrow | \rightarrow$.

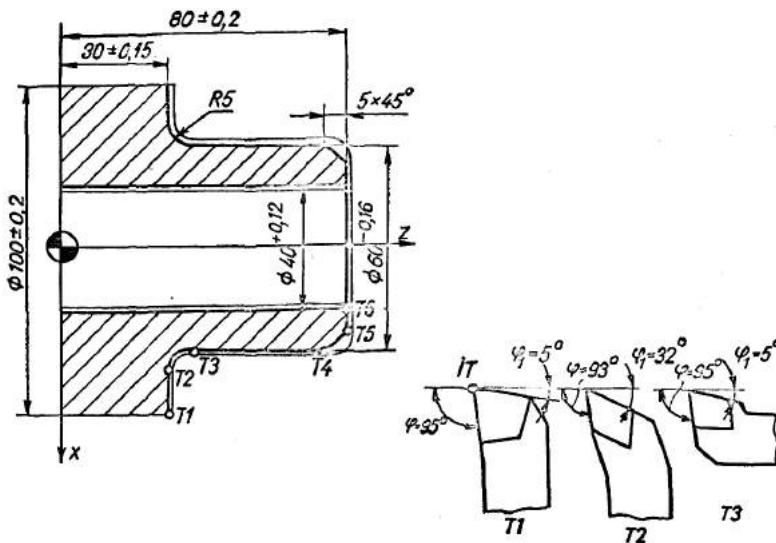


Рис. 3.13. Приклад програмування обробки.

Складемо КП для повної однопрохідної обробки деталі (рис. 3.13). Заготовка одержана літтям із чавуну. Контури заготовки помічені тонкою лінією. Базовий торець і циліндрична поверхня $\phi 100 \pm 0,2$ мм оброблені попередньо. Обробка поверхонь деталі здійснюватиметься за один прохід.

Спочатку визначають координати опорних точок контуру деталі T_1-T_7 (табл. 3.8). При цьому враховують вплив на величини ко-

ординат розмірів з несиметричними допусками. Попередньо вибирають нульову точку деталі.

Таблиця 3.8

Координати опорних точок контура

Координати	Вихідна точка	Опорні точки						
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
X , мм	120,0	100,0	70,0	59,92	59,92	50,0	40,06	40,06
Z , мм	200,0	30,0	30,0	35,0	75,0	80,0	80,0	0

Для обробки необхідні підрізний різець T_1 , контурний різець T_2 та розточувальний різець T_3 . КП виглядає так:

$N01$	$T1$	Інструмент $T01$ у робочій позиції револьверної головки
$N02$	$F25$	$S_0=0,25$ мм/об
$N03$	$M40$	Третій діапазон швидкостей
$N04$	$S600$	$n=600$ об/хв
$N05$	$M3$	Обертання проти руху годинникової стрілки
$N06$	$Z8000 \sim *$	Швидке підведення одночасно по двох осях
$N07$	$X6100 \sim }$	до торця деталі
$N08$	$Z8000$	Уточнення положення інструмента по осі Z
$N09$	$X3700$	Обробка торця
$N10$	$Z8100$	Відведення інструмента
$N11$	$X10100 \sim }$	Почергове підведення по осях X і Z до точки T_1
$N12$	$Z3050 \sim }$	Уточнення положення по осі Z
$N13$	$Z3050$	Чорнова обробка другого торця
$N14$	$X7000$	Прискорене повернення у вихідну точку
$N15$	$X12000 \sim *$	
$N16$	$Z20000 \sim }$	
$N17$	$T2$	Інструмент $T02$ у робочій позиції револьверної головки
$N18$	$Z8100 \sim *$	Підведення до околу точки T_5
$N19$	$X5000 \sim }$	
$N20$	$Z8000$	Підведення до точки T_5
$N21$	$X5992-45^\circ$	Обробка фаски $5 \times 45^\circ$
$N22$	$Z3500$	Обробка циліндричної поверхні $\varnothing 60^{-0,16}$
$N23$	$G13*$	
$N24$	$X7000*$	Обробка галтелей $R=5$ мм
$N25$	$Z3000$	
$N26$	$X10100$	Запищання торця

N26	$X12000 \sim *$	Повернення у вихідну точку
N27	$Z20000 \sim$	
N28	T3	Інструмент T03 у робочій позиції
N29	S800	$n=800$ об/хв
N30	$Z8100 \sim *$	Прискорене підведення по двох осях одночасно до околу точки T_5
N31	$X4000 \sim$	Уточнення положення інструмента по осі X
N32	X4006	Обробка отвору
N33	Z—100	Відведення інструмента
N34	X3800	Повернення у вихідну точку
N35	$Z20000 \sim$	
N36	$X12000 \sim$	
N37	M5	Зупинка шпинделя
N38	M30	Кінець програми (система ЧПК встановлюється у початкове положення, а КП повертається до символу «Початок програми»)

Типові автоматичні цикли токарної обробки застосовують для скорочення об'єму КП.

Однопрохідний цикл поздовжньої обробки задають функцією G70 та координатами кінцевої точки обробки, наприклад,

...N05 ~ G70*

Задання циклу та знаку прискореного встановлення різця на глибину різання (при відсутності знака «~» встановлення на глибину різання здійснюється з робочою подачею)

N06 X4000*

Координати кінцевої точки робочого ходу

N07 Z3000*

Подача $S_0 = 0,3$ мм/об.

Якщо в структурі циклу величину подачі не вказують, то переміщення різця здійснюється з подачею, яка була зазначена в КП

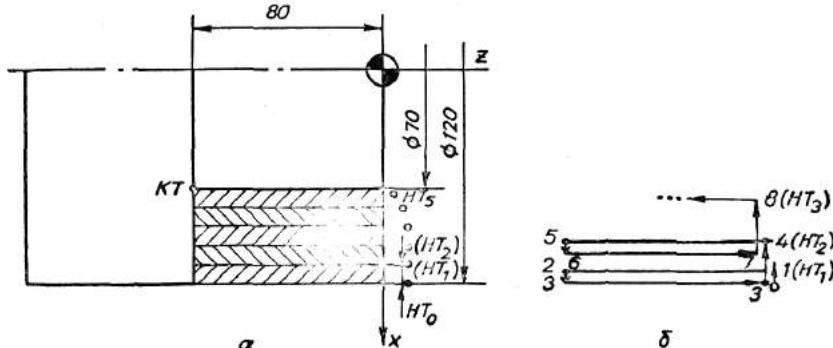


Рис. 3.14. Схема багатопрохідної обробки (a) і траєкторії інструмента (схема «спіраль») при зрізанні припуску (б): KT — кінцева точка обробки по циклу; HT_0 — початкова точка обробки по циклу; HT_i — початкова точка обробки по i -му проходу.

раніше, до початку циклу. Після завершення робочого ходу різець повертається у точку початку циклу.

Багатопрохідний цикл поздовжньої обробки задають функцією G77. Його застосовують під час зрізання припусків за декілька робочих ходів. Траекторія інструмента при зрізанні припуску відповідає схемі «спіраль». Складемо багатопрохідний цикл обробки поверхні, зображеного на рис. 3.14:

...N05	$\sim \rightarrow \rightarrow G77^*$	Задання умов виконання та завершення циклу
N06	X7000*	
N07	Z—8000* }	Кінцева точка обробки
N08	F25*	
N09	P1000	Подача $S_0 = 0,25$ мм/об Припуск, який знімають за один робочий хід.

Символ « \sim » вказує, що неробочі переміщення у циклі виконуються з прискореною подачею. Якщо він у записі циклу пропущений, то переміщення виконуються з робочою подачею. Символ « $| \rightarrow | \rightarrow$ » вказує на те, що після завершення циклу інструмент повертається у початкову точку останнього проходу (HT_5). Якщо ознака відсутня, то інструмент повернеться у початкову точку циклу (HT_0). Величину припуску, який знімають за один прохід, визначають таким чином. Спочатку обчислюють величину припуску на сторону

$$q = \frac{1}{2} (d_{\text{зар}} - d_{\text{дет}}) = \frac{1}{2} (120 - 70) = 25 \text{ мм.}$$

Далі визначають допустиме значення глибини різання $t_{\max} = 5$ мм, яке вказують у КП з адресою P , враховуючи, що в радіальному напрямі одна дискрета дорівнює 0,005 мм на радіус. Тоді

$$P = t_{\max} / 0,005 (\text{мм / дискрету}) = 1000 \text{ дискрет.}$$

Багатопрохідний цикл поперечної обробки задають функцією G78. У випадку багатопрохідної обробки торця, наприклад, з глибиною різання $t = 3$ мм, фрагмент КП матиме вигляд

...N10	G78*	Задання циклу
N11	X1800*	
N12	Z—3000* }	Кінцева точка обробки
N13	P300	$t = 3$ мм

Після завершення обробки інструмент повертається у початкову точку циклу.

3.6. ПРОГРАМУВАННЯ ФРЕЗЕРНО-СВЕРДЛИЛЬНО-РОЗТОЧУВАЛЬНОТ ОБРОБКИ

Фрезерно-свердлильно-розвіювальна обробка виконується на багатоцільових верстатах, наприклад, на верстаті моделі ИР500МФ4 зі системою ЧПК «Бош» або «Фанук-6М». Система координат цього верстата з горизонтальним шпинделем була розглянута раніше. Система ЧПК верстата використовує стандартизовані підготовчі функції та постійні цикли (див. табл. 3.2, 3.3), а також допоміжні функції (див. табл. 3.4). Підготовчі функції, вказані в рекомендаціях ICO та в ГОСТ 20999—83 для індивідуального застосування, визначають додаткові режими роботи пристрою ЧПК, які розширяють технологічні можливості верстата (табл. 3.9).

Підготовчі функції *G43* та *G44* дають змогу врахувати під час програмування довжину інструмента по осі *Z* за допомогою адреси *H*, яка супроводжується кодом відповідного коректора.

За допомогою функції зсуву нульової точки переміщень *G10* можна вибрати початок відліку у будь-якій точці деталі та ув'язати координати цієї точки з датчиками відліку положення нульової точки.

Згідно з функцією *G27* робочі механізми верстата рухаються по заданих координатах до вказаних значень, де здійснюється їхня зупинка.

У системі ЧПК верстата передбачено шість груп коректорів, які дають змогу в межах однієї КП призначити шість «плаваючих» нульових точок (*G54—G59*). Для визначення «плаваючої» нульової точки по осях *X* та *Y* необхідно сумістити вісь шпинделя із заданою точкою, а за допомогою дисплея визначити відстань від цієї точки до абсолютноного нуля (нуль системи координат верстата) і занести цю величину на відповідний коректор *X* та *Y*. Для координати *Z*, якщо КП складена без урахування довжини інструмента, початок відрахунку вибирають над елементом деталі, що найбільше вирізняється (обробка деталі по осі *Z* здійснюється у від'ємному напрямку). У цьому випадку з нульовою площину суміщують торець шпинделя, а відстань від абсолютноного нуля до нульової площини заносять у коректор «плаваючої» нульової точки. Якщо ж під час програмування враховують довжину інструмента, то нульова площа відповідно зсувається. Використання декількох груп зміщення нулів дає змогу виключити перерахунок координат при обробці деталі з декількох сторін або при обробці декількох деталей за однією КП.

Функція *G60* забезпечує підведення робочих органів верстата в задану точку з одного боку.

Таблиця 3.9

Перелік спеціальних підготовчих функцій систем ЧПК «Фанук-6М»

Код	Група	Зміст функції
1	2	3
<i>G 05</i>		
<i>G 07</i>		
<i>G 10</i>	00	Режим прискореної безперервної обробки Синусоїdalна інтерполяція (задання віртуальної осі) Встановлення величини зсуву початку відрахунку в координатних системах заготовки
<i>G 20</i>	06	Введення у дюймовій системі Введення у метричній системі
<i>G 22</i>		
<i>G 23</i>	04	Початок виконання функції обмеженого ходу із запам'ятовуванням Завершення виконання функції обмеженого ходу із запам'ятовуванням
<i>G 27</i>		
<i>G 28</i>	00	Перевірка повернення до базової точки Повернення до базової точки Повернення від базової точки Повернення до 2-ї, 3-ї або 4-ї базової точки Функція пропускання
<i>G 43</i>	08	Корекція довжини інструмента «+» Корекція довжини інструмента «-» Анулювання корекції довжини інструмента
<i>G 45</i>		
<i>G 46</i>	00	Зміщення інструмента в напрямі розширення Зміщення інструмента в напрямі скорочення Подвійне зміщення інструмента в напрямі розширення Подвійне зміщення інструмента в напрямі скорочення
<i>G 50</i>	11	Початок виконання масштабування Завершення виконання масштабування
<i>G 51</i>		
<i>G 54</i>		
<i>G 55</i>	14	Вибір координатної системи заготовки 1 Вибір координатної системи заготовки 2 Вибір координатної системи заготовки 3 Вибір координатної системи заготовки 4 Вибір координатної системи заготовки 5 Вибір координатної системи заготовки 6
<i>G 60</i>	00	Однобічне позиціонування
<i>G 64</i>	15	Режим безперервного різання
<i>G 66</i>		
<i>G 67</i>	12	Команда модального виклику макрооперації Анулювання команди модального виклику макрооперації

1	2	3
<i>G 96</i> <i>G 97</i>	13	Підтримування постійної швидкості різання Анулювання постійної швидкості різання, тобто перехід на задання частоти обертання в обертах за хвилину
<i>G 98</i> <i>G 99</i>	10	Повернення до початкового рівня (постійний цикл) Повернення до рівня точки <i>R</i> (постійний цикл)

Функції *G98* та *G99* використовуються для організації різного завершення постійних циклів. При використанні функції *G98* інструмент у кінці циклу повертається до вихідного рівня по осі *Z*, а при *G99* — повертається до рівня *R*, координата якого по осі *Z* задається в циклі (рис. 3.15).

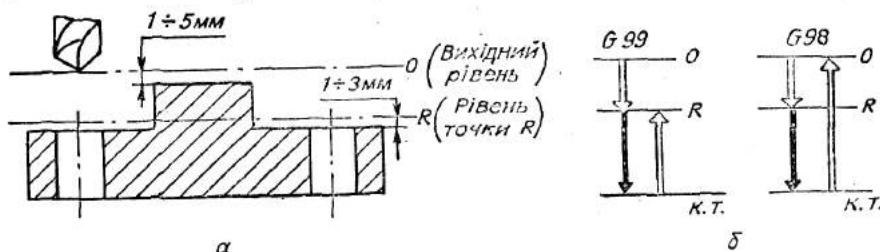




Рис. 3.15. Схема дії функцій *G 98*, *G 99* (а) та структура циклів з ними (б):

світлою стрілкою позначені холості, темною — робочі переміщення.

Спеціальні допоміжні функції наведені в табл. 3.10.

Таблиця 3.10
Перелік спеціальних допоміжних функцій систем ЧПК «Фанук-6М»

Код	Зміст функції
<i>M17</i>	Кінець програми. Передача керування основній програмі
<i>M18</i>	Повернення інструмента в магазин
<i>M20</i>	Кінець підпрограми
<i>M25</i>	Зупинка шпинделя в кінці постійного циклу
<i>M31</i>	Відміна блокування
<i>M84</i>	Заміна супутника
<i>M98</i>	Звернення до підпрограми
<i>M99</i>	Перехід від підпрограми до програми

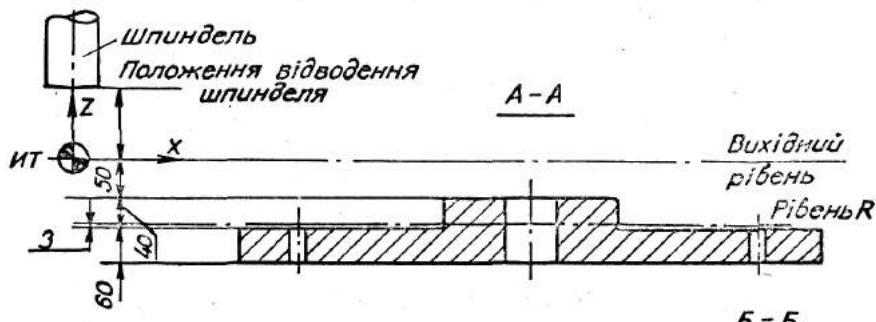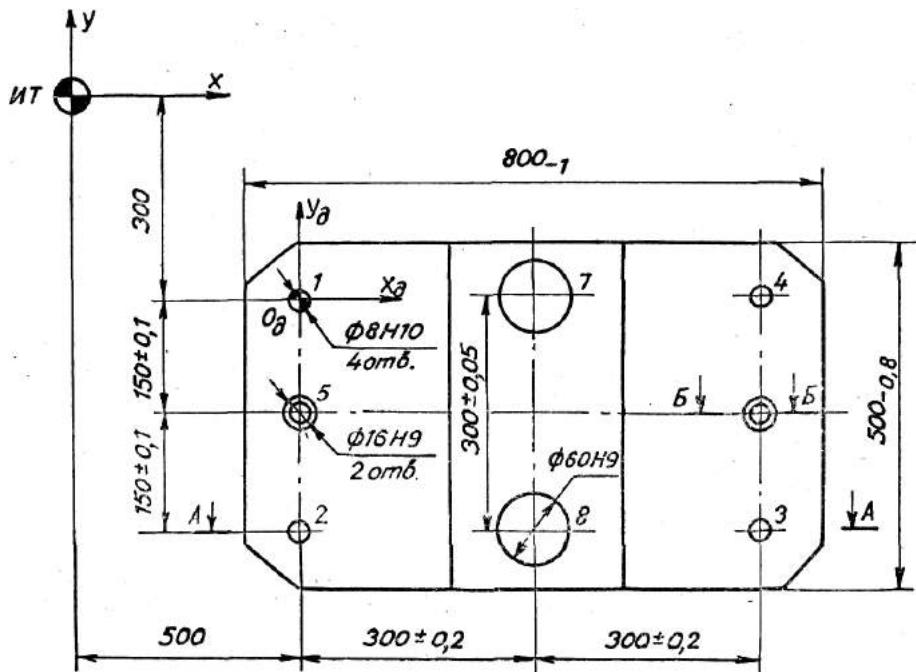

№ отвору	Розмір	Глибина	Координати	
			x	y
1	$\phi 8H10$	60	500	-300
2	$\phi 8H10$	60	500	-600
3	$\phi 8H10$	60	1100	-600
4	$\phi 8H10$	60	1100	-300
5	$\phi 16H9$	30	500	-450
6	$\phi 16H9$	30	1100	-450
7	$\phi 60H9$	100	800	-300
8	$\phi 60H9$	100	800	-600

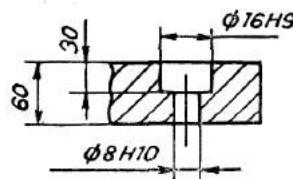


Рис. 3.16. Ескіз деталі та її система координат.

Таблиця 3.11

Керуюча програма

Зміст кадру	Коментар
1	2
N01G92X0Y0Z0	Встановлення системи координат у вихідній точці. Вихідна точка визначає положення системи координат деталі в системі координат верстата. Система координат деталі, нуль якої розміщений у центрі отвору 1 (рис. 3.16), пов'язана з вихідною точкою координатними розмірами $X=500$ мм, $Y=-300$ мм. Розташування вихідної точки в системі координат верстата визначають при налагодженні верстата або відразу по трьох координатах або по кожній координаті окремо. Вибір нуля по осі Z зроблено на висоті торця шпинделья 50 мм над верхньою площину деталі.
N02G90G00 Z250.0T01M06	Прискорене відведення інструмента по осі Z на 250 мм від деталі для здійснення заміни інструмента. Пошук у магазині першого інструмента ($T01$) та встановлення його у шпиндель верстата ($M06$).
N03G43Z0H01	Введення корекції довжини інструмента ($G43$, коректор $H01$) та встановлення інструмента на вихідний рівень по осі Z з урахуванням його довжини (рис. 3.18). У цьому випадку на нульовий рівень встановлюється вершина свердла
N04S300M03	Задання частоти обертання шпинделя $n=300$ хв $^{-1}$, пуск обертання за рухом годинникової стрілки.
N05G99G81 X500.0 Y—300.0 Z—153.0R—97.0 F120	Задання циклу свердління ($G81$) з поверненням інструмента до рівня R ($G99$), введення координат отвору № 1, глибини свердління по осі Z , координати рівня R , встановлення подачі $S_0=0,12$ мм/об. Обробка отвору № 1.
N06Y—450.0 N07G98Y—600.0 N08G99X1100.0 N09Y—450.0 N10G98Y—300.0 N11G00X0Y0 M05	Обробка отвору № 5 свердлінням, повернення до рівня R Обробка отвору № 2, повернення до вихідного рівня Обробка отвору № 3, повернення до рівня R Обробка отвору № 6, повернення до рівня R Обробка отвору № 4, повернення до вихідного рівня
N12G49Z250.0 T05M06 N13G43Z0H05	Прискорене повернення інструмента у вихідну точку, зупинка шпинделя Анулювання корекції довжини інструмента переміщенням шпинделя на 250 мм від деталі, вибір інструмента $T05$, його заміна
N14S200M03	Введення корекції довжини інструмента $H05$ та встановлення його робочої точки на вихідний рівень Встановлення частоти обертання шпинделя $n=200$ хв $^{-1}$, пуск шпинделя
N15G98G82 X500.0 Y—450.0 Z—120.0 F70	Задання постійного циклу зенкерування з витримкою інструмента в кінці робочого ходу ($G82$) та поверненням до вихідного рівня ($G98$). Введені координати отвору № 5 та глибини зенкерування по осі Z , задана робоча подача $S_0=0,07$ мм/об. Обробка отвору № 5.
N16X1100.0 N17G00X0Y0 M05 N18G49Z250.0 T13M06	Обробка отвору № 6, повернення до вихідного рівня Прискорене повернення інструмента у вихідну точку, зупинка шпинделя Анулювання корекції довжини інструмента, відведення шпинделя на 250 мм по осі Z від вихідного рівня, вибір інструмента $T13$ та його встановлення у шпиндель

<i>N19G43Z0H13</i>	Введення корекції довжини інструмента, встановлення його робочої точки на вихідному рівні
<i>N20S100M03</i>	Встановлення частоти обертання шпинделя $n=100 \text{ хв}^{-1}$, пуск обертання
<i>N21G99G85</i> <i>X800.0</i> <i>Y—300.0</i> <i>Z—151.0</i> <i>R—47.0</i> <i>F50</i>	Задання циклу розточування (<i>G85</i>), координат отвору № 7, глибини розточування, рівня $R=-47.0$, встановлення подачі $S_0=0.05 \text{ мм/об}$. Обробка отвору № 7. Повернення інструмента до рівня R .
<i>N22G98Y—600.0</i> <i>N23G28X0Y0</i> <i>M05</i>	Обробка отвору № 8, повернення до вихідного рівня Повернення до вихідної точки, зупинка шпинделя
<i>N24G49Z0</i>	Анулювання корекції довжини інструмента, повернення шпинделя на вихідний рівень по осі <i>Z</i>
<i>N25M02</i>	Програмна зупинка

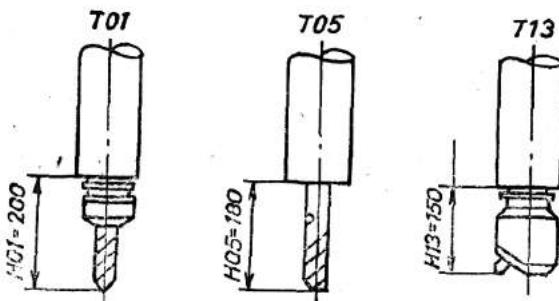


Рис. 3.17. Комплект різального інструменту.

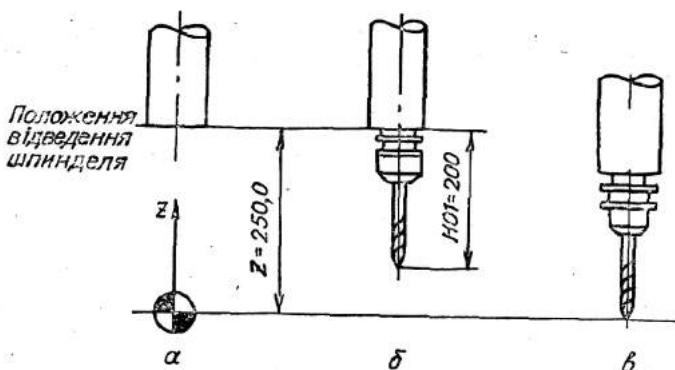


Рис. 3.18. Положення шпинделя під час заміни інструмента (a), після встановлення інструмента в шпиндель (b) та після введення коректора $H01$ (c) та виведення інструмента на нульовий рівень ($G43Z0H01$).

Якщо кадр або група кадрів можуть бути повторені декілька разів, то вони виділяються у підпрограму. Підпрограма викликається адресою P із вказанням номера кадра, що викликається. Адресу P задають разом із функцією $M98$, а число повторень підпрограми задають у кадрі з адресою L . У кінці підпрограми вказують функцію $M99$, яка забезпечує перехід до основної програми.

Розглянемо складання КП (табл. 3.11) для обробки отворів № 1—8 деталі (рис. 3.16). Для обробки отворів використаємо свердло $\varnothing 8,0$ (T01), спеціальну розвертку $\varnothing 16,0$ (T05) та розточувальну справку $\varnothing 60,0$ (T13) (рис. 3.17).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте згідно з ГОСТ 20523—80 визначення понять: керуюча програма, пристрій ЧПК, система ЧПК.
2. Як визначають напрями осей системи координат верстата?
3. Як здійснюється прив'язка системи координат деталі й системи координат верстата?
4. Що таке підготовча функція? Який зміст підготовчих функцій: $G00$, $G01$, $G02$, $G03$, $G17$, $G18$, $G19$, $G40$, $G41$, $G42$, $G80$, $G95$?
5. Як записується у керуючій програмі геометрична і технологічна інформація?
6. Назвіть основні допоміжні функції та їх зміст.
7. Напишіть фрагмент керуючої програми для обробки фаски $3 \times 45^\circ$ на валику $\varnothing 40$ мм завдовжки 60 мм.
8. Напишіть цикл для свердління отворів $\varnothing 8,2$ мм на глибину 20 мм, перший з яких має координати $X=200,0$ мм, $Y=-160,0$ мм.

ГЛАВА 4

ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ, ЩО Є ТІЛАМИ ОБЕРТАННЯ, В УМОВАХ ГАВ

4.1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ДЕТАЛЕЙ, ЩО Є ТІЛАМИ ОБЕРТАННЯ, ТА ЗАГОТОВОК

Деталі, що є тілами обертання, складаються із зовнішніх та внутрішніх циліндричних і торцевих поверхонь, які мають спільну вісь обертання. До основних типів деталей, що є тілами обертання, належать валі, втулки, фланці, стакани. Для валів є характерним перевищення довжини над діаметром, у втулок і фланців довжина є порівнянна з діаметром при наявності центрального отвору. У дисків — довжина суттєво менша від діаметра.

Вали використовують для передачі крутних моментів або як опори. Вони включають основні поверхні, наприклад, шийки під підшипники і зубчасті колеса, та додаткові елементи типу шпонкових пазів, шліцьових і різьбових поверхонь. Сполучувальні циліндричні поверхні обробляють за 6—8 квалітетами точності та з параметром жорсткості у межах $R_a=0,63—2,5$ мкм. Допуск на відхилення від циліндричності шийок становить 25...40% допуску на відповідний розмір, а допуск на відхилення їх від співвісності — 0,01...0,02 мм. Дотримання цих вимог забезпечують, обробляючи заготовки валів у центрах.

Вали виготовляють із конструкційних та легованих сталей (сталі 35, 40, 45, 40Х, 50Х тощо) з наступною термічною обробкою. Вали з низьковуглецевих сталей цементують, після чого гарячекатаного прокату. Заготовки валів, призначених для обробки на верстатах з ЧПК, повинні мати припуски та допуски на виготовлення на 10...30% менші, ніж при традиційній обробці. В одиничному та дрібносерійному виробництві заготовки одержують, як правило, з гарячекатаного прокату. Якщо маса заготовки перевищує 15...20 кг, а заготовка має складну форму, то її кують. В умовах серійного виробництва заготовки валів зі складною конфігурацією одержують методом пластичного деформування (кування, штампування тощо).

Фланці, втулки, стакани використовують для обмеження осьових переміщень валів та закріплених на них дрібних вузлів, а також для забезпечення правильного розташування у корпусі зубчастих коліс, шківів тощо. Основними (конструктор-

ськими) базами фланця є зовнішня циліндрична поверхня, яка з'єднується з отвором в корпусі, і торець. Цю циліндричну поверхню, що визначає розташування фланця в корпусі, обробляють за 6—8 м квалітетами. Точність отворів у фланці, призначених для встановлення в них підшипників, відповідає 7—8-му квалітетам. Шорсткість цих поверхонь обмежена параметром $R_a = 1,25 \dots 2,5$ мкм, а допуск на відхилення їх від циліндричності дорівнює 0,01 ... 0,02 мм. Допуск на відхилення від співвісності коливається у межах 0,01 ... 0,03 мм.

Деталі виготовляють зі сталей, чавунів, бронзи тощо. Заготовки одержують із прокату (прутки, труби), литтям, штампуванням, куванням.

4.2. ОСОБЛИВОСТІ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ, ЩО Є ТІЛАМИ ОБЕРТАННЯ, НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК

Найбільш трудомісткою при виготовленні деталей, що є тілами обертання, є токарна обробка, яку в умовах автоматизованого дрібно-серійного та серійного виробництва виконують на токарних верстатах з ЧПК. Проектування токарної операції з ЧПК складається з розробки операційного ескізу обробки і проектування заготовки, вибору схеми базування, визначення послідовності технологічних переходів, вибору моделі верстата, потрібного інструменту і технологічного оснащення, визначення припусків, режимів різання та складання КП.

Операційний ескіз визначає форму, розміри та шорсткість поверхонь деталі, одержаних після виконання операції. Оброблені поверхні наводять контурними лініями.

Креслення заготовки визначає її форму, розміри та допуски на них. Контур деталі зображають тонкими лініями.

Схема базування повинна забезпечувати жорсткість закріплення заготовки, зручність її фіксації, вільний доступ інструмента до більшості її поверхонь. При автоматичному завантаженні верстата заготовками, наприклад, за допомогою промислового робота, необхідно передбачати такі технологічні бази, встановлення по яких заготовки не вимагатиме контролю самого процесу встановлення. У цьому випадку достатньо перевірити положення затиснутої заготовки у робочій зоні верстата або положення елементів пристрою.

На токарних верстатах з ЧПК застосовують переважно дві схеми базування: у центрах для заготовок типу валів та в патроні для обробки втулок, фланців, дисків.

Заготовки, які оброблюються в центрах, повинні мати центрові отвори і хоча б один оброблений торець. Заготовку встановлюють у центрах із використанням торцевого чи зовнішнього дво- або трикулачкового повідкових патронів з «плаваючим» центром.

Друга схема базування передбачає використання автоматичних затисків патронів із загартованими або незагартованими кулачками. Загартовані кулачки придатні для затискання заготовок за необроблені поверхні, а незагартовані кулачки, які перед оброб-

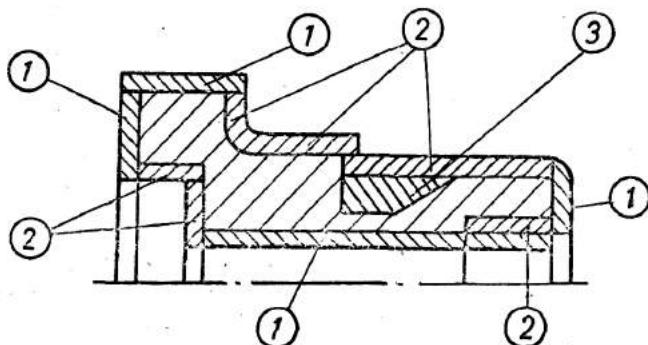


Рис. 4.1. Відкриті (1), напіввідкриті (2) та закриті (3) поверхні деталей, що є тілами обертання.

кою партії деталей проточують на верстаті, забезпечують високу точність закріплення заготовки за попередньо оброблені поверхні.

Патрони, що використовуються на верстатах з ЧПК, РТК і токарних ГВМ, мають великий хід кулачків або систему їх автоматичної заміни, що підвищує їхню універсальність.

Висока концентрація обробки дає змогу звести до мінімуму кількість встановлень заготовки, особливо при забезпеченні доступності поверхонь деталі для підведення інструментів. За цією ознакою всі поверхні деталі поділяють на відкриті, напівзакриті та закриті (рис. 4.1).

Токарна операція з ЧПК характеризується такою послідовністю обробки основних і додаткових поверхонь деталі.

1. Чорнова обробка основних поверхонь:
 - підрізання торців;
 - центрування отворів перед свердлінням;
 - свердління отворів з діаметром менше 20 мм;
 - розвердлювання отворів;
 - обточування зовнішніх циліндричних поверхонь;
 - розточування внутрішніх поверхонь.

2. Обробка додаткових поверхонь, якщо вони вимагають чорнової обробки (крім різей).

3. Чистова обробка основних поверхонь:

- обробка внутрішніх поверхонь;
- обробка зовнішніх поверхонь.

4. Чистова обробка додаткових поверхонь, оброблених начорно, або тих, які не вимагають чорнової обробки:

- обробка додаткових поверхонь на отворах;

- обробка додаткових поверхонь на торцях;

— обробка додаткових поверхонь, розташованих на зовнішніх циліндрических і конічних поверхнях.

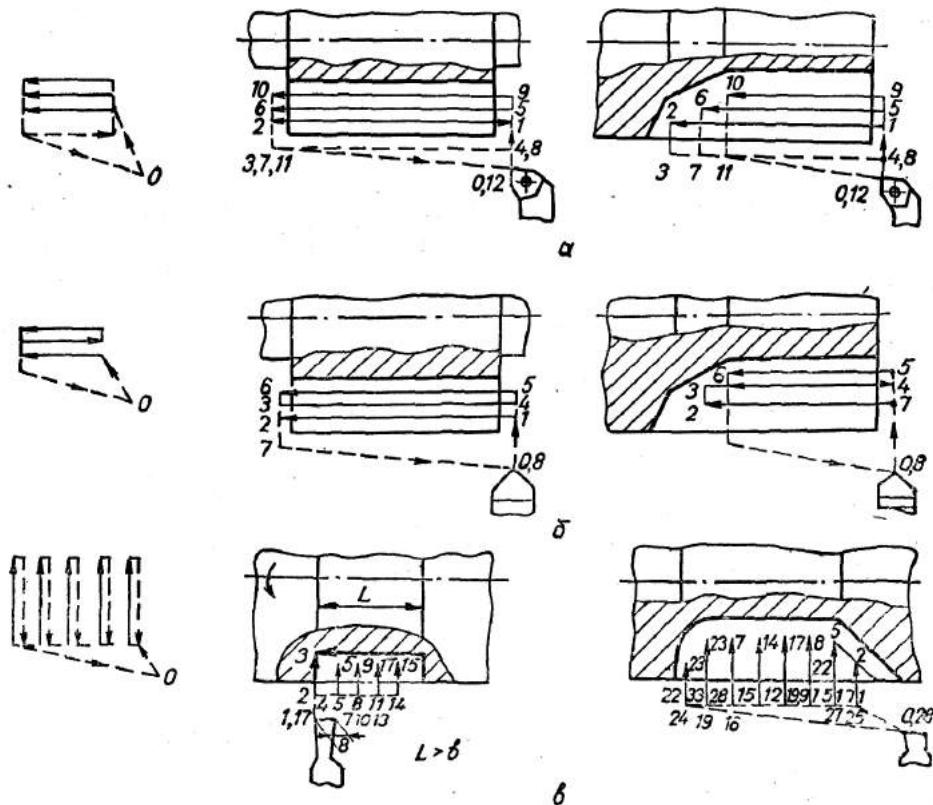


Рис. 4.2. Схеми вибирання матеріалу:

a — «петля»; *b* — «зигзаг»; *c* — «спуск»; послідовність рухів інструмента задається точками 1, 2, 3,

Чистову та чорнову обробки можна виконувати одним різцем, але в цьому випадку знижується точність одержаної обробкою поверхні. При одноразовому проточуванні забезпечується точність поверхні згідно з 11—12 квалітетами, а шорсткість обмежується значенням $R_a=3,2$ мкм. Для забезпечення точності поверхонь згідно з 7—8 квалітетами фінішний прохід виконують чистовим різцем.

При зрізанні значного шару матеріалу слід застосовувати типові схеми зняття припусків: «петля», «зигзаг», «спуск».

Для обробки універсальними прохідними, підрізними та контурними різцями, які знімають шар матеріалу тільки в одному напрямі, використовують схему «петля» (рис. 4.2, а). За цією схемою зрізають припуски з відкритих та напівзакритих поверхонь.

Під час обробки дволезовими та чашковими різцями викори-

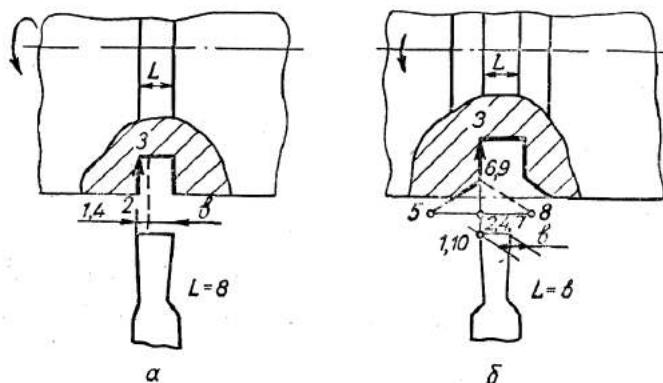


Рис. 4.3. Схеми обробки канавок:
1–10 — точки позиціювання різця.

стовують схему «зигзаг», згідно з якою припуск знімається в прямому та зворотному напрямах. Ця схема, як і попередня, призначена для зрізання припусків з відкритих і напівзакритих поверхонь (рис. 4.2, б).

Схему «спуск» застосовують для обробки закритих поверхонь прорізними різцями: У кінці робочого ходу задають витримку часу для поліпшення якості поверхні, а після виконання останнього робочого ходу — рух різця для зачищення dna заглибини (рис. 4.2, в). Схеми обробки циліндричних канавок, ширина яких відповідає ширині прорізного різця, подані на рис. 4.3, а, б, схема послідовної обробки широкої канавки прорізним та прохідним упорним різцями — на рис. 4.4.

Різь на токарних верстатах з ЧПК нарізають різенарізними різцями або мітчиками. Різці повинні мати профіль, що відповідає профілю різі. Для одержання різі необхідно виконати, як правило, 3–7 проходів. У кінці обробки задають калібруючий прохід. У деяких випадках його виконують чистовим різцем. Схеми врізання різця при багатопрохідній обробці різі зображені на рис. 4.5. Якщо крок різі менше 2,5 мм, то врізання виконують перпендикулярно до її осі (рис. 4.5, а). При цьому утворюється жорстка стружка.

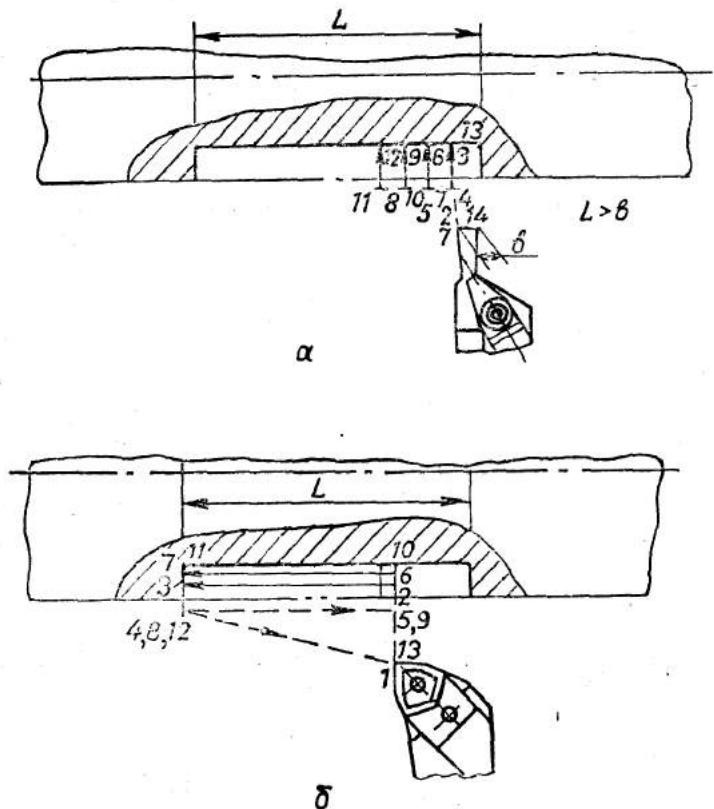


Рис. 4.4. Схема послідовної обробки широкої канавки про-
різним (а) та прохідним упорним (б) різцями:
1–14 — точки позиціювання різця.

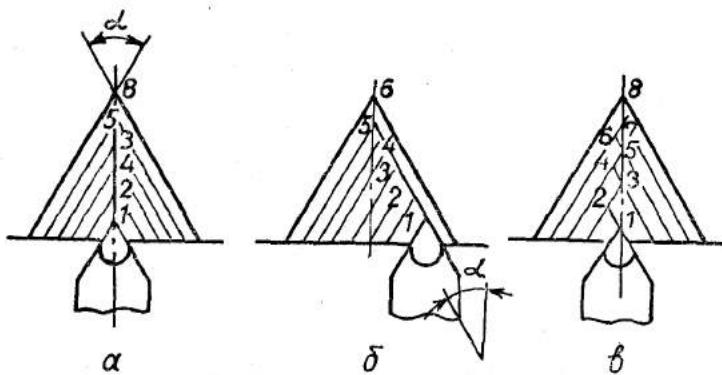


Рис. 4.5. Схеми багатопрохідної обробки різцем:
1–8 — точки позиціювання різця.

При нарізанні різі з великим кроком врізання виконують під кутом α , що створює ліпші умови для стружкоутворення (рис. 4.5, б). Недоліком цієї схеми є нерівномірне зношування різальних лез різця. Для поліпшення умов роботи різця різь нарізають із почерговим зміщенням вершини різця в різні боки (рис. 4.5, в). Чистову обробку виконують врізанням різця перпендикулярно до осі різи.

4.3 ОБРОБКА ВАЛІВ В УМОВАХ ГАВ

Основними базами валів є опорні шийки, які, однак, не можуть бути використані як технологічні бази. Для забезпечення принципу постійності баз створюють штучні технологічні бази — центральні отвори. Вали базують у цьому випадку по центральних отворах та лівому торцю, який забезпечує точне розташування деталі в осьовому напрямі. Типова послідовність обробки валів передбачає такі етапи.

1. Обробка торців заготовки та свердління в них центральних отворів.
2. Чорнове обточування заготовки з обох боків послідовно.
3. Чистове обточування заготовки з обох боків послідовно.
4. Попереднє шліфування шийок.
5. Обробка додаткових поверхонь — шліщів, шпонкових пазів, різей, поперечних отворів тощо.
6. Термічна обробка.
7. Чистове шліфування шийок та інших поверхонь.

Обробка торців і центральних отворів забезпечує створення постійних технологічних баз для наступних операцій. В одиничному виробництві цю операцію здійснюють на універсальних токарних верстатах, у великосерійному та масовому виробництві — на фрезерно-центральних верстатах барабанного типу (моделі *МР77*, *МР78*) або послідовно на двобічних центральних автоматах.

В умовах дрібносерійного та серійного виробництва як технологічні бази для токарної обробки на верстатах з ЧПК використовують двобічні центрально-підрізні верстата моделей *МР179*, *2931*, *2932*, на яких обточують кінці валів, знімають фаски, свердлять центральні отвори. У цьому випадку немає потреби додатково підрізати торці на токарному верстаті для зняття задирок перед токарною операцією з ЧПК, а також створюються умови для повної токарної обробки вала з однієї установки завдяки тому, що крайні шийки, які використовуються для його затискання або зачіплення хомутика, вже оброблені.

Токарна обробка валів. Зовнішні поверхні валів в умовах масового виробництва обточують на токарних одно- та багатошпиндельних автоматах та напівавтоматах, гідрокопіювальних верста-

тах тощо. В умовах ГАВ, коли продукцію випускають дрібними та середніми серіями, використовують токарні верстати з ЧПК. Проектуючи токарні операції з ЧПК, часто суміщують на одному верстаті чорнову та чистову обробки.

Обробку додаткових поверхонь типу шліців, шпонкових пазів, поперечних отворів тощо виконують на спеціалізованому устаткуванні.

Характерним прикладом автоматизованого виготовлення валів


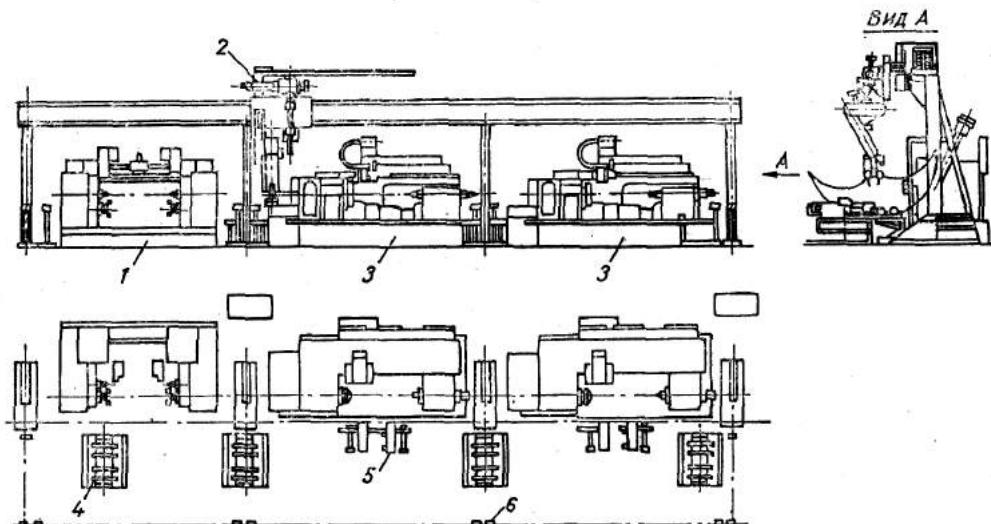



Рис. 4.6. Багатопозиційний РТК для обробки валів мод. АСВР-01:

1 — центрально-підрізний верстат мод. МР179; 2 — промисловий робот мод. УМ160Ф2.81.01; 3 — токарний верстат з ЧПК мод. IB732Ф3; 4 — магазин-нагромаджувач; 5 — ложемент; 6 — система світлозахисту.


може бути багатопозиційний РТК моделі АСВР-01, призначений для обробки валів електродвигунів 30-ти типорозмірів загальним обсягом випуску 60 тис. шт. на рік. Діаметр оброблюваних валів коливається від 40 до 140 мм, довжина — від 500 до 1400 мм. РТК має три робочі позиції, на яких розміщені центрально-підрізний і два токарних верстаті, а також промисловий робот УМ160Ф2.81.01, який здійснює міжопераційний зв'язок та постачання верстатів заготовками (рис. 4.6). На першій позиції розташований центрально-підрізний верстат моделі МР179, на якому обробляють обидва торці вала та свердлять центральні отвори (рис. 4.7, а). На другій позиції виконують (рис. 4.7, б) токарну обробку однієї сторони вала на токарному верстаті моделі IB732Ф3 (ПЧПК типу Н221М, потужність електродвигуна головного привода — 40 кВт, кількість позицій поворотної револьверної головки — 6). На третьій позиції розташований другий верстат

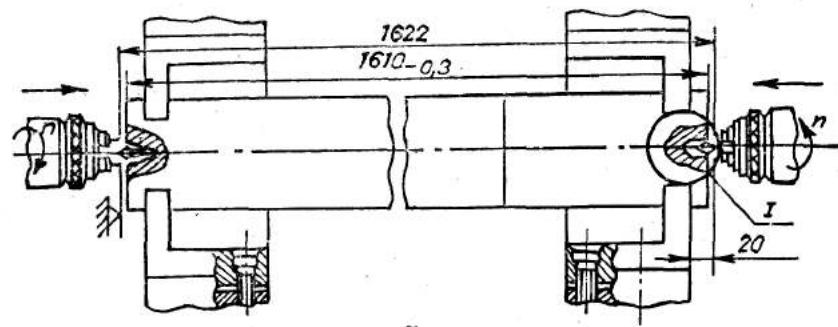

а

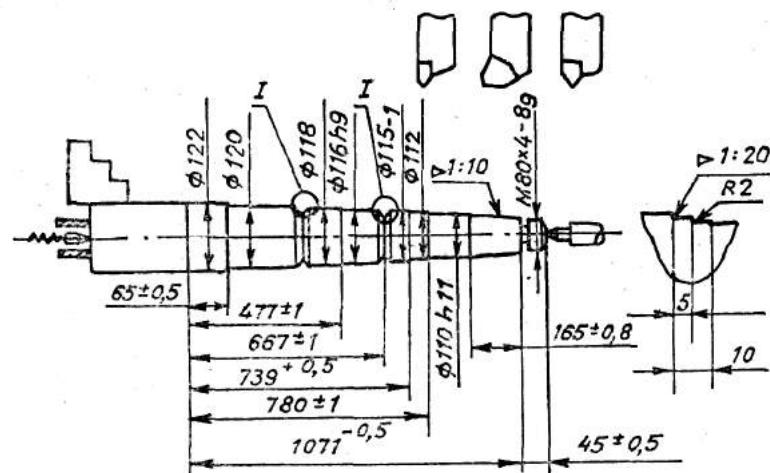

б

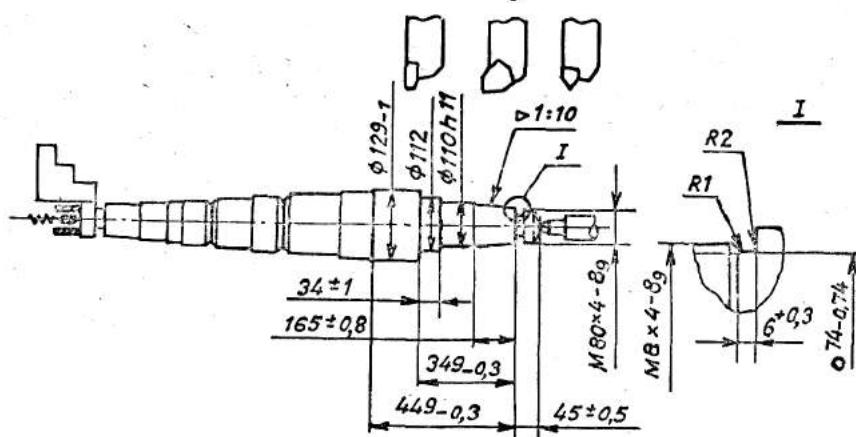

в

Рис. 4.7. Технологічні налагодження верстатів, що входять до складу АСВР-01:
а — центрально-підрізної; *б, в* — токарної.

моделі 1Б732Ф3, на якому обточують вал з іншого боку (рис. 4.7, в). Постачання верстатів заготовками, а також їх міжопераційне транспортування виконує ПР моделі УМ160Ф2.81.01. Його вантажопідйомність становить 160 кг, похибка позиціонування ± 1 мм, довжина переміщення 18 м (рис. 4.8).

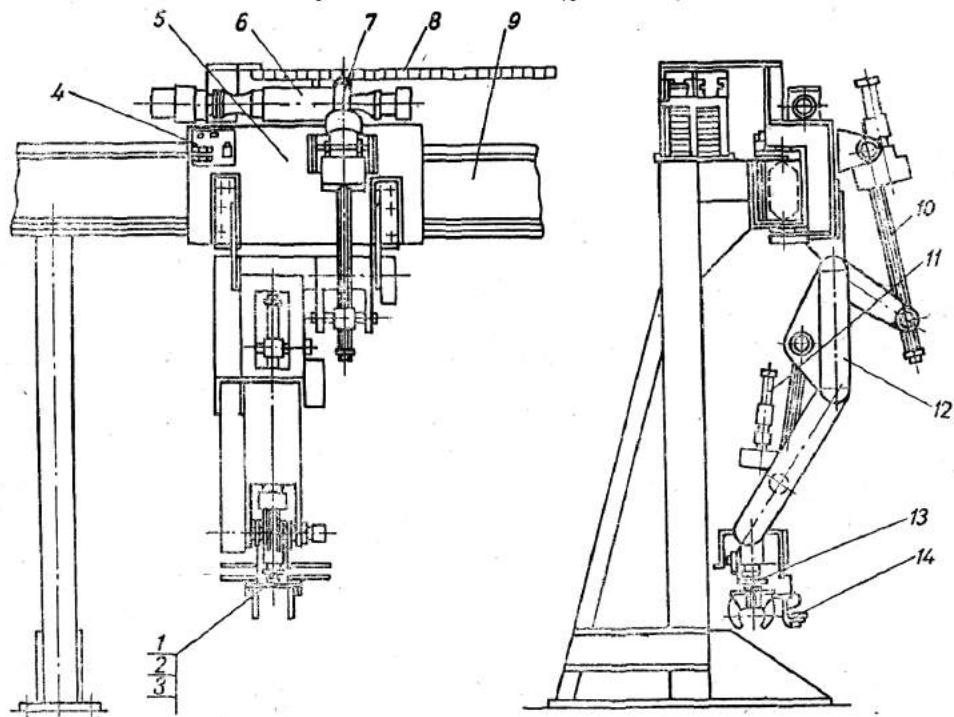


Рис. 4.8. Промисловий робот мод. УМ160Ф2.81.01:

1 — захват для діаметрів 40...100 мм; 2 — захват для діаметрів 100...160 мм; 3 — захватотримач; 4 — гідрообладнання; 5 — каретка; 6 — привід каретки; 7 — привід плеча; 8 — ланцюг приводу; 9 — опорна система; 10 — кульковий гвинт; 11 — привід ліктя; 12 — рука; 13 — головка; 14 — датчик.

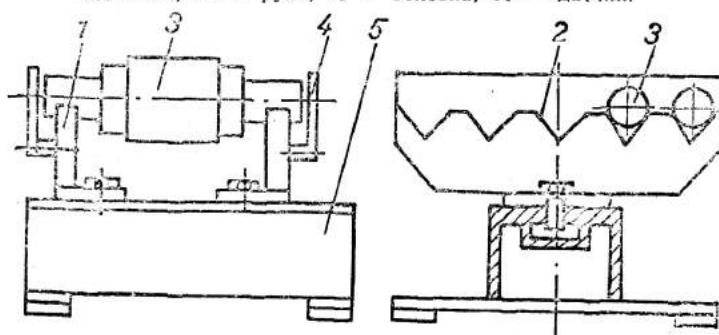


Рис. 4.9. Магазин для нагромадження валів:

1 — щока; 2 — виріз; 3 — заготовка; 4 — обмежувач; 5 — основа.

Заготовки валів подаються конвеєром у робочу зону ПР, який перекладає їх у магазин-нагромаджувач (рис. 4.9). Із магазину-нагромаджувача заготовка переноситься у пристрій очікування — ложемент. Коли завершується обробка деталі, ПР знімає її з верстата, укладає в ложемент, а заготовку, яка очікує в ложементі, подає на верстат, де вона закріплюється затискним пристроєм. Огорожа верстата закривається, і відбувається обробка. Знята з верстата заготовка захоплюється ПР і переміщується до магазину-нагромаджувача, що розташований на наступній робочій позиції. Усі допоміжні механізми працюють незалежно і після виконання своєї функції подають сигнал, який вмикає наступний механізм.

4.4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ФЛАНЦЯ

В умовах багатономенклатурного виробництва фланці й втулки обробляють на верстатах з ЧПК. Для технології їх виробництва характерні короткі технологічні маршрути та висока концентрація операцій. Розробимо технологічний маршрут обробки фланця (рис. 4.10). Основні поверхні його контуру позначимо цифрами в кружечках від 1 до 12, а кріпильні отвори — від 01 до 08. Плани обробки кожної поверхні (табл. 4.1) визначають згідно з вимогами до її точності та шорсткості *. План обробки кріпильних отворів фланця наведений у табл. 4.2.

Типовий технологічний процес обробки фланців включає токарну обробку деталі з обох боків послідовно, а також свердління та різенарізання кріпильних отворів. Ці технологічні операції в умовах дрібносерійного, серійного та, досить часто, великосерійного виробництва виконують на верстатах з ЧПК.

Вибір технологічних баз здійснюють на основі аналізу можливих схем базування. Токарну обробку фланця можна виконати за дві операції. Можливі варіанти схем базування на першій та другій токарній операціях наведені у табл. 4.3.

Виконаємо відбірковий аналіз можливих схем базування. Використання поверхонь 8, 9, 10 для базування вимагає застосування спеціальної технологічної оснастки (оправок, розтисківих цанг тощо). Поверхню 6, оброблену на першій операції за 8 квалітетом точності, також не можна використати для закріплення деталі на другій операції. Відіbrane конкурючі варіанти базування, розта-

* Справочник технолога-машиностронителя / Под ред. Косиловой А. Г., Мещерякова Р. К. В 2 т. М., 1985.

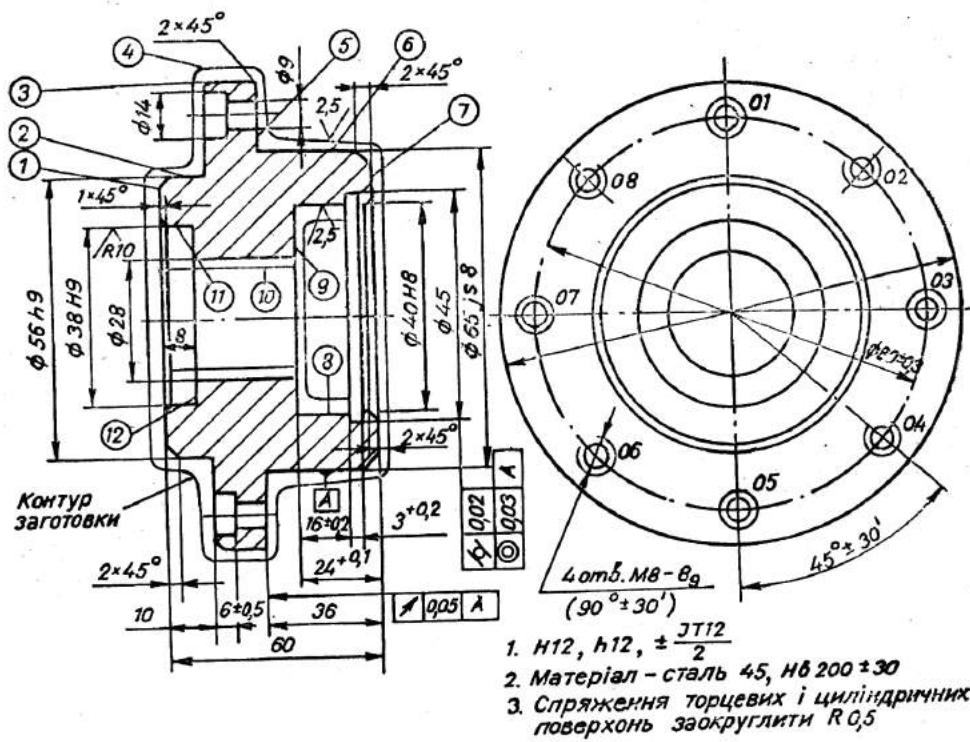


Рис. 4.10. Фланець.

Таблиця 4.1

Плани обробки основних поверхонь

Номер поверхні	Характеристика поверхні			Методи обробки поверхні			
	шорсткість R_a , мкм	квалітет	геометрична точність, мм	чорнова	напівчисто-ва	чисто-ва	фініц-на
1	5,0	14		+			
2	5,0	9		+	+		
3	5,0	14		+			
4	5,0	14		+			
5	5,0	14	Радіальне биття 0,05	+			
6	2,5	8		+			
7	5,0	14		+	+		
8	2,5	8	Допуск циліндричності 0,02	+		+	
9	5,0	14		+			
10	5,0	14		+			
11	2,5	9		+		+	
12	5,0	14		+			

Таблиця 4.2

План обробки кріпильних отворів фланця

Позначення отвору	Типові технологічні переходи					Кількість інструментів на отвір
	центрування	свердління	цикування	обробка фаски	нарізання різі	
01.03.05.07	1	1	1	1	0	4
02.04.06.08	1	1	0	1	1	4
Кількість інструментів на переход	1	2	1	1	1	6

Таблиця 4.3

Схеми базування фланця

Базові поверхні на другій токарній операції	Базові поверхні на першій токарній операції									
	1,10	1,2	2,3	3,4	4,5	5,6	6,7	7,8	8,9	9,10
1,10					1	1	1	1	1	1
1,2					1	1	1	1	1	1
2,3					1	1	1	1	1	1
3,4							1	1	1	1
4,5	1	1	1							
5,6	1	1	1							
6,7	1	1	1	1						
7,8	1	1	1	1						
8,9	1	1	1	1						
9,10	1	1	1	1						

Примітка. Можливі поєднання технологічних баз на першій і другій операціях позначені цифрою 1.

шовані у відзначенні зоні табл. 4.3, проаналізуємо детальніше. Оскільки найстійкіше положення на другій операції фланець матиме при закріпленні по поверхнях 3 і 4, то на першій операції деталь слід закріпити по поверхнях 6 та 7, що полегшить обробку поверхонь 3 та 4.

Структура технологічних операцій обробки фланця, зображеного на рис. 4.10, виглядає так:

Операція 05 — токарна: підрізання торців 1, 3; обточування поверхонь 2 та 4 з фасками $3 \times 45^\circ$; розточування отворів 10 та 11 начорно; розточування отвору 11 начисто.

Операція 10 — токарна: підрізання торців 5, 7; обробка начорно поверхні 6; обробка начисто поверхні 6; розточування поверхні 8 спочатку начорно, потім начисто; обробка фаски $3 \times 45^\circ$; прорізання канавки на поверхні 8.

Операція 15 — свердильна: центрування отворів 01—08;

Таблиця 4.4
Маршрутний технологічний процес обробки фланця

Номер операції	Найменування та зміст операції	Технологічна база	
		осьова	радіальна
05	Токарна обробка поверхонь 1, 2, 3, 4, 10, 11	7	6
10	Токарна обробка поверхонь 5, 6, 7, 8, 9	3	4
15	Свердильна обробка отворів 01—08	5	6

свердління отворів 01, 03, 05, 07 свердлом $\varnothing 9$ мм; свердління отворів 02, 04, 06, 08 свердлом $\varnothing 6,9$ мм та нарізання в них різі $M8-8g$; цекування отворів 01, 03, 05, 07 на глибину 6 мм.

Розмірний аналіз технологічного процесу обробки фланця виконують окремо в напрямі кожної з координатних осей. Маршрутний технологічний процес наведений у табл. 4.4.

Спочатку проаналізуємо розміри, розташовані вздовж осі обертання фланця (вісь Z). Вихідно технологічною базою служитиме поверхня 7, яка використовується для базування деталі вздовж осі Z на першій токарній операції. Розмірна схема процесу подана на рис. 4.11. Поєднаний конструкторсько-технологічний граф зображений на рис. 4.12, а виокремлені з нього розмірні ланцюги наведені у табл. 4.5.

Розмірна схема включає такі конструкторські розміри:

$$A_1 = 60_{-0,3}, A_2 = 8^{+0,15}, A_3 = 10^{+0,15}, A_4 = 6 \pm 0,5, A_5 = 36^{+0,25},$$

$$A_6 = 24^{+0,1}, A_7 = 16 \pm 0,2 \text{ мм.}$$

Спочатку визначаємо технологічні розміри, які входять у дволанкові рівняння розмірних ланцюгів: $S_2 = 8^{+0,15}$, $S_3 = 10^{+0,15}$, $S_7 = 36^{+0,25}$, $S_5 = 24^{+0,1}$ мм. Далі обчислюємо розміри S_4 , S_6 , S_8 за допомогою рівнянь

$$A_7 = S_5 - S_6; 16 \pm 0,2 = 24^{+0,1} - S_6; S_6 = 8_{-0,1}^{+0,2};$$

$$A_1 = S_3 - S_4; 60_{-0,3} = 10^{+0,15} + S_4; S_4 = 50_{-0,15}^{+0,15};$$

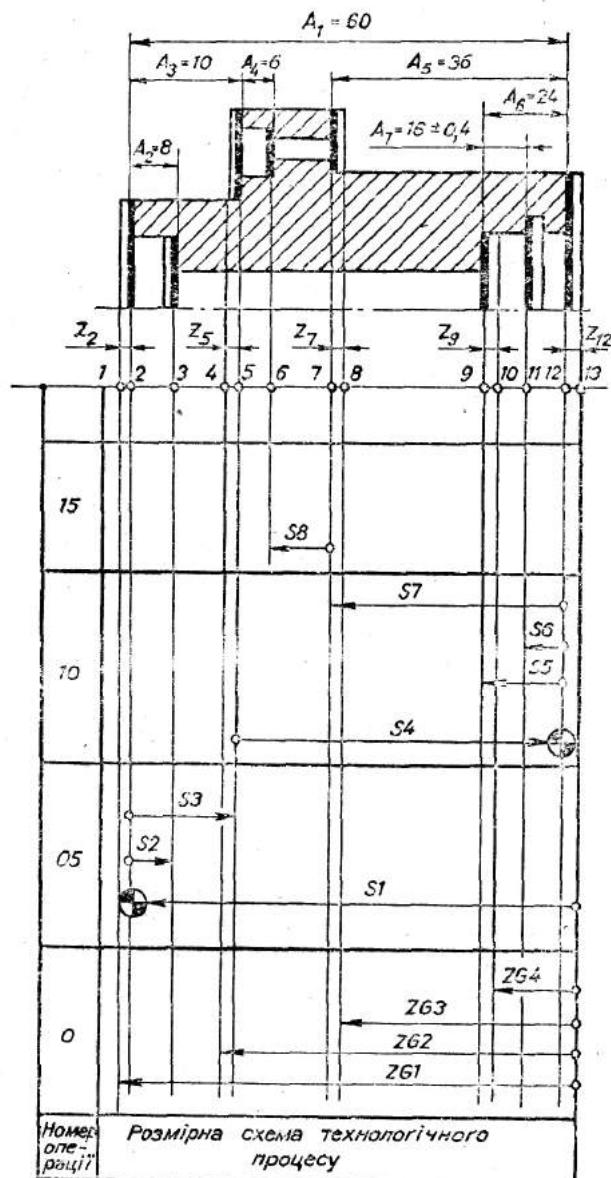


Рис. 4.11. Розмірна схема обробки фланця в осьовому напрямі (вісь Z): A — конструкторські, S — технологічні розміри, Z — припуски, ZG — розміри заготовки.

$$A4 = S4 - S7 - S8; \quad 6 \pm 0,5 = 50_{-0,45} - 36^{+0,25} - S8; \quad S8 = 8_{-0,2}^{+0,5}$$

Решту технологічних розмірів пов'язані з припусками на обробку, найменші значення яких дорівнюють:

$$Z2_{\min} = 1000 \text{ мкм}; \quad Z7_{\min} = 900 \text{ мкм}; \quad Z12_{\min} = 1000 \text{ мкм}; \\ Z5_{\min} = 900 \text{ мкм}; \quad Z9_{\min} = 1000 \text{ мкм}.$$

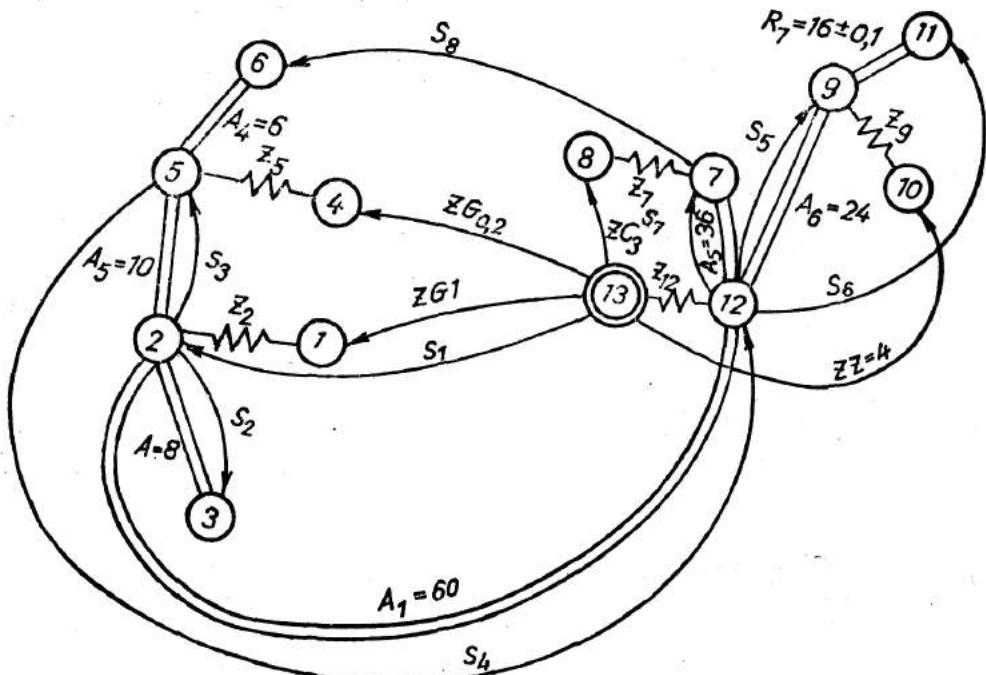


Рис. 4.12. Граф зв'язків поверхонь фланця в напрямі осі Z.

Решту розмірів визначаємо таким чином:

$$Z12 = S1 - S4 - S3; \quad Z12_{\min} = S1_{\min} - S4_{\max} - S3_{\max};$$

$$1,0 = S1_{\min} - 49,85 - 10,15;$$

$$S1_{\min} = 61,0 \text{ мм};$$

$$S1_{\max} = S1_{\min} + TS1 = 61,3;$$

$$S1 = 61^{+0,3} \text{ мм};$$

$$Z12_{\max} = S1_{\max} - S4_{\min} - S3_{\min} = 1,6 \text{ мм.}$$

$$Z2 = ZG1 - S1; \quad Z2_{\min} = ZG1_{\min} - S1_{\max}; \quad 1,0 = ZG1_{\min} - 61,3; \\ ZG1_{\min} = 62,3 \text{ мм};$$

Таблиця 4.5

Рівняння технологічних розмірних ланцюгів

N ₂ з/n	Розрахункове рівняння	Базове рівняння	Розмір, який потрібно визначити
1	$-A_2 + S_2 = 0$	$A_2 = S_2$	S_2
2	$-A_3 + S_3 = 0$	$A_3 = S_3$	S_3
3	$-A_5 + S_7 = 0$	$A_5 = S_7$	S_7
4	$-A_6 + S_5 = 0$	$A_6 = S_5$	S_5
5	$-A_7 + S_5 - S_6 = 0$	$A_7 = S_5 - S_6$	S_6
6	$-A_1 + S_3 + S_4 = 0$	$A_1 = S_3 + S_4$	S_4
7	$-A_4 + S_4 - S_7 - S_8 = 0$	$A_4 = S_4 - S_7 - S_8$	S_8
8	$-Z_{12} - S_4 - S_3 + S_1 = 0$	$Z_{12} = S_1 - S_4 - S_3$	S_1
9	$-Z_2 + ZG_1 - S_1 = 0$	$Z_2 = ZG_1 - S_1$	ZG_1
10	$-Z_5 + ZG_2 - S_1 + S_3 = 0$	$Z_5 = ZG_2 - S_1 + S_3$	ZG_2
11	$-Z_7 + S_7 - S_4 - S_3 + S_1 - ZG_3 = 0$	$Z_7 = S_7 - S_4 - S_3 + S_1 - ZG_3$	ZG_3
12	$-Z_9 + S_5 - S_4 - S_3 + S_1 - ZG_4 = 0$	$Z_9 = S_5 - S_4 - S_3 + S_1 - ZG_4$	ZG_4

Ураховуючи, що $esZG_1 = +1,5$ мм; $eiZG_1 = -0,8$ мм, одержуємо

$$ZG_{1_{\text{ном}}} = ZG_{1_{\min}} - eiZG_1 \cong 63,0 \text{ мм};$$

$$ZG_{1_{\max}} = 64,5 \text{ мм}; ZG_1 = 63^{+1,5}_{-0,8} \text{ мм};$$

$$ZG_{2_{\max}} = ZG_{1_{\max}} - S_{1_{\min}} = 3,5 \text{ мм}.$$

$$Z_5 = ZG_2 - S_1 + S_3; Z_{5_{\min}} = ZG_{2_{\min}} - S_{1_{\max}} + S_{3_{\min}};$$

$$0,9 = ZG_{2_{\min}} - 61,3 + 10,15;$$

$$ZG_{2_{\min}} \cong 52,0 \text{ мм}; ZG_{2_{\text{ном}}} = 52,8 \text{ мм};$$

$$ZG_{2_{\max}} = 54,3 \text{ мм}; ZG_2 = 52,8^{+1,5}_{-0,8} \text{ мм};$$

$$Z_{5_{\max}} = ZG_{2_{\max}} - S_{1_{\min}} + S_{3_{\max}} = 3,45 \text{ мм}.$$

$$Z_7 = S_7 - S_4 - S_3 + S_1 - ZG_3; Z_{7_{\min}} = S_{7_{\min}} - S_{4_{\max}} - S_{3_{\max}} + S_{1_{\min}} - ZG_{3_{\max}};$$

$$0,9 = 36 - 49,85 - 10,15 + 61,0 - ZG_{3_{\max}};$$

$$ZG_{3_{\max}} = 36,1 \text{ мм}; ZG_{3_{\text{ном}}} = ZG_{3_{\max}} - esZG_3 = 34,6 \text{ мм};$$

$$ZG_{3_{\min}} = 33,8 \text{ мм}; ZG_3 = 34,6^{+1,5}_{-0,8} \text{ мм};$$

$$Z_{7_{\max}} = S_{7_{\max}} - S_{4_{\min}} - S_{3_{\min}} + S_{1_{\max}} - ZG_{3_{\min}} \cong 4 \text{ мм};$$

$$Z_9 = S_5 - S_4 - S_3 + S_1 - ZG_4; Z_{9_{\min}} = S_{5_{\min}} - S_{4_{\max}} - S_{3_{\max}} + S_{1_{\min}} - ZG_{4_{\max}};$$

$$1,0 = 24,0 - 49,85 - 10,15 + 61,0 - ZG_{4_{\max}};$$

$$ZG4_{\max} = 24,0 \text{ мм}; ZG4_{\text{ном}} = 22,5 \text{ мм}; ZG4_{\min} = 21,7 \text{ мм};$$

$$ZG4 = 22,5^{+1,5}_{-0,8} \text{ мм};$$

$$Z9_{\max} = S5_{\max} - S4_{\min} - S3_{\min} + S1_{\max} - ZG4 \approx 4,0 \text{ мм}.$$

Розмірами $S1$ та $S4$ користуються для налагодження верстата з ЧПК (рис. 4.13). Для врахування однакової ймовірності виник-

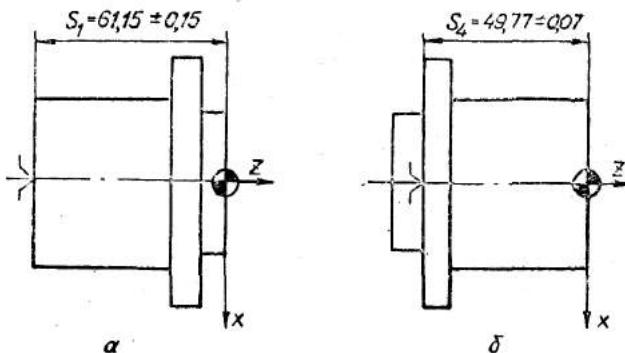


Рис. 4.13. Положення системи координат деталі на першій (а) та другій (б) токарних операціях.

нення додатної або від'ємної похибки налагодження інструменту налагоджувальні розміри перетворюють таким чином:

$$S1 = 61,15 \pm 0,15 \text{ мм},$$

$$S4 = 49,77 \pm 0,07 \text{ мм}.$$

Значення технологічних розмірів $S2, S3, S5, S6, S7$ використовують під час складання КП, в якій вказують середини їх полів допусків: $S2 = 8,075 \text{ мм}$; $S3 = 10,075 \text{ мм}$; $S5 = 24,05 \text{ мм}$; $S6 = 8,05 \text{ мм}$; $S7 = 36,125 \text{ мм}$. Розміром $S8$ користуються для налагодження свердлильного верстата

$$S8 = 7,65 \pm 0,15 \text{ мм}.$$

Заготовка фланця обмежена розмірами $ZG1-ZG4$.

Проаналізуємо розміри, розташовані у радіальному напрямі. Найменший припуск на обробку визначається як

$$2 \cdot Z_{i, \min} = 2 [R_{z, i-1} + h_{i-1} + \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2}],$$

або

$$2 \cdot Z_{i, \min} = 2 [R_{z, i-1} + h_{i-1} + \xi_i],$$

де ξ_i — сумарне просторове відхилення положення деталі на i -му переході, $\xi_i = \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2}$; $R_{z, i-1}$ — параметр шорсткості поверхні

після попереднього проходу; h_{i-1} — глибина пошкодженого шару матеріалу після попереднього проходу; r_{i-1} — просторове відхилення форми деталі після виконання попереднього проходу; ε_i — похибка встановлення заготовки при виконанні даного проходу.

Для визначення сумарних просторових відхилень на розмірну схему наносять у послідовності обробки поверхонь розмірні лінії, що зв'язують їх з осями обертання заготовки та деталі на різних етапах обробки (рис. 4.14). Розмірна лінія, що з'єднує технологічні осі обертання, називається осевою.

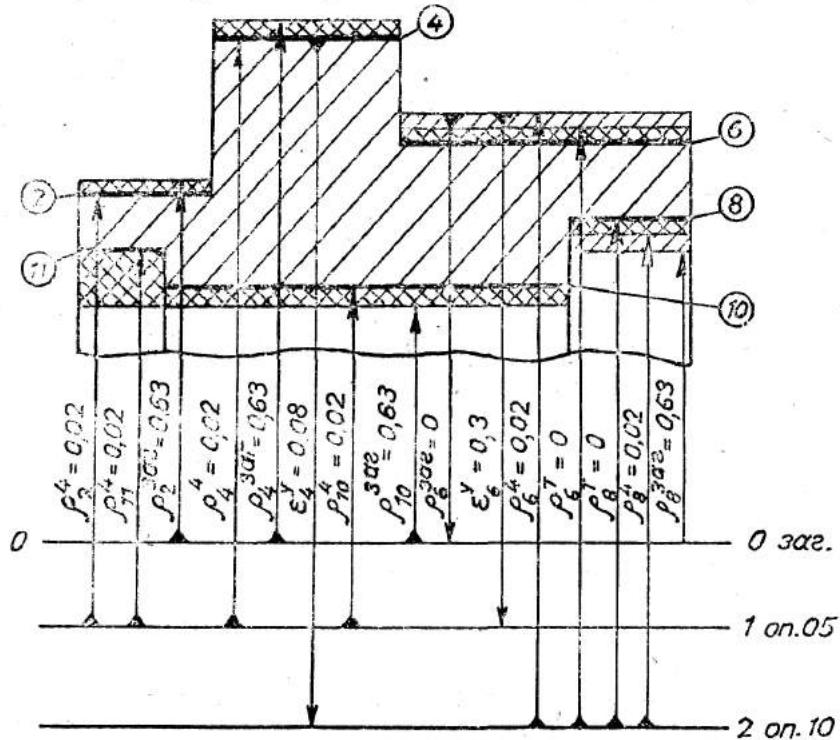


Рис. 4.14. Розмірна схема обробки фланця в радіальному напрямі (вісь X).

гічну базу і вісь обертання новоствореної поверхні, дорівнює похибці встановлення заготовки, а розмірна лінія, що з'єднує вісь обертання заготовки з поверхнею, обробленою від цієї бази, має просторове відхилення, яке дорівнює нулю.

Відхилення від концентричності поверхонь поковки, згідно з довідковими даними *, відповідає $r_{\text{заг}} = 0,63$ мм. Під час обробки поверхонь 2, 4, 10, 11 заготовка базується в трикулачковому па-

* Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. Косиловой А. Г., Мещерякова Р. К. В 2 т. М., 1985.

tronі по поверхні 6, похибка її встановлення — $\varepsilon = 0,3$ мм. При обробці фланця на другій токарній операції, коли деталь базується обробленою поверхнею 4 у кулачковому патроні, похибка встановлення дорівнює 0,080 мм. Відповідні поверхні фланця, а також параметри, що їх описують, відмічені індексами «ч» при чорновій і «т» при чистовій обробках, а також «заг» (поверхні заготовки).

Сумарне просторове відхилення ξ_i визначається за допомогою розмірного ланцюга, для якого ξ_i є замикаючою ланкою. Запишемо розмірні ланцюги для визначення просторових відхилень j -ї поверхні на i -му переході ξ_i :

$$\begin{aligned}\xi_2^u &\Rightarrow \rho_2^u - \varepsilon_6 - \rho_6^{заг} - \rho_2^{заг}; & \xi_2^u &= \sqrt{0,63^2 + 0,3^2 + 0,02^2} = 0,698; \\ \xi_4^u &\Rightarrow \rho_4^u - \varepsilon_6 - \rho_6^{заг} - \rho_4^{заг}; & \xi_4^u &= \sqrt{0,63^2 + 0,3^2 + 0,02^2} = 0,698; \\ \xi_{10}^u &\Rightarrow \rho_{10}^u - \varepsilon_6 - \rho_6^{заг} - \rho_{10}^{заг}; & \xi_{10}^u &= \sqrt{0,63^2 + 0,3^2 + 0,02^2} = 0,698; \\ \xi_6^u &\Rightarrow \rho_6^u - \varepsilon_4 - \rho_6^u - \varepsilon_6; & \xi_6^u &= \sqrt{0,3^2 + 0,08^2 + 0,02^2 + 0,02^2} = 0,312 \\ \xi_8^u &\Rightarrow \rho_8^u - \varepsilon_4 - \rho_4^u - \varepsilon_6 - \rho_6^{заг} - \rho_8^{заг}; & \xi_8^u &= \sqrt{0,3^2 + 0,08^2 + 0,63^2 + 0,02^2} = 0,703; \\ \xi_6^t &\Rightarrow \rho_6^t - \rho_6^u; & \xi_6^t &= \sqrt{0,02^2 + 0,02^2} = 0,028; \\ \xi_8^t &\Rightarrow \rho_8^t - \rho_8^u; & \xi_8^t &= \sqrt{0,02^2 + 0,02^2} = 0,028.\end{aligned}$$

Визначимо найменші припуски на кожну поверхню за формулою

$$2 \cdot Z_{i, \min} = 2 [R_{z, i-1} + h_{i-1} + \xi_i].$$

Відповідні значення припусків, мкм:

$$\begin{aligned}2 \cdot Z_{2, \min} &= 2 [120 + 120 + 700] = 1880; \\ 2 \cdot Z_{4, \min} &= 2 [120 + 120 + 700] = 1880; \\ 2 \cdot Z_{10, \min} &= 2 [120 + 120 + 700] = 1880; \\ 2 \cdot Z_{6, \min} &= 2 [120 + 120 + 312] = 1104; \\ 2 \cdot Z_{8, \min} &= 2 [120 + 120 + 700] = 1880; \\ 2 \cdot Z_{6, \max} &= 2 [10 + 25 + 28] = 126; \\ 2 \cdot Z_{8, \max} &= 2 [10 + 25 + 28] = 126.\end{aligned}$$

Визначимо найбільші припуски

$$2 \cdot Z_{i, \max} = 2 \cdot Z_{i, \min} + T_{i-1},$$

де T_{i-1} — допуск на виконання попереднього проходу (табл. 4.6).

Відповідно обчислимо припуски, мм:

$$\begin{aligned}2 \cdot Z_{2, \max} &= 1,880 + 2,2 = 4,0; & 2 \cdot Z_{8, \max} &= 1,880 + 2,0 = 3,9 \\ 2 \cdot Z_{4, \max} &= 1,880 + 2,2 = 4,0; & 2 \cdot Z_{6, \max} &= 0,126 + 0,46 = 0,6;\end{aligned}$$

$$2 \cdot Z_{10\max}^q = 1,880 + 2,0 = 3,9; \quad 2 \cdot Z_{8\max}^r = 0,126 + 0,33 = 0,55.$$

$$2 \cdot Z_{6\max}^q = 1,104 + 2,2 = 3,3;$$

Проміжні розміри поверхонь фланця, мм:

$$d_{6\max}^q = d_{6\max}^r + 2 \cdot Z_{6\max}^q + T_6^q = 65,0 + 0,126 + 0,46 = 65,6; \\ d_6^q = 65,6_{-0,46};$$

$$D_{8\min}^q = D_{8\min}^r - 2 \cdot Z_{8\min}^q - T_8^{q+0,33} = 39,961 - 0,126 - 0,33 = 39,5; \\ D_8^q = 39,5^{+0,33}.$$

Таблиця 4.6

Допуски на розміри поверхонь фланця, мм

Перехід	Номер поверхні				
	2	4	6	8	10
Заготовка	2,2 $^{+1,5}_{-0,7}$	2,2 $^{+1,5}_{-0,7}$	2,2 $^{+1,5}_{-0,7}$	2,0 $^{+1,3}_{-0,7}$	2,0 $^{+1,3}_{-0,7}$
Чорновий	0,46	0,54	0,4	0,33	0,33

Для складання КП визначимо середні значення проміжних розмірів, мм:

$$\bar{d}_6^q = 65,37; \quad \bar{D}_8^q = 39,65.$$

Діаметральні розміри заготовки визначаються як

$$d_{\text{заг}}^{\text{заг}} = d_{\max} + 2 \cdot Z_{i-1, \min} - eid_{\text{заг}}^{\text{заг}}; \\ D_{\text{заг}}^{\text{заг}} = D_{\min} - 2 \cdot Z_{i-1, \min} - ESD_{\text{заг}}.$$

Розміри заготовки (рис. 4.15):

$$d_2^{\text{заг}} = 56,0 + 1,88 + 0,7 = 58,6^{+1,5}_{-0,7}; \\ d_4^{\text{заг}} = 95,00 + 1,88 + 0,7 = 97,6^{+1,5}_{-0,7}; \\ d_6^{\text{заг}} = 65,6 + 1,104 + 0,7 = 67,4^{+1,5}_{-0,7}; \\ D_8^{\text{заг}} = 39,5 - 1,88 - 1,3 = 36,3^{+1,3}_{-0,7}; \\ D_{10}^{\text{заг}} = 28,0 - 1,88 - 1,3 = 24,8^{+1,3}_{-0,7};$$

Типовий РТК для обробки фланців включає токарний верстат моделі 16К20Т1.02 з оперативною системою керування «Електроніка НЦ-31», наземний ПР моделі М20П40.01 (табл. 4.7) і тактовий стіл СТ 220. Кулачки патрона розточують, витримуючи розміри S1 та S4 при повороті деталі на 180° ПР та її перевстановленні

у патроні (рис. 4.16). Завдяки цьому забезпечується обробка фланця при двох встановленнях на одній токарній операції.

Проектування технологічного налагодження верстата. Схема розташування інструментів у різцетримачі подана на рис. 4.17, а схема налагодження верстата — на рис. 4.18. Початок системи координат верстата O_v розташований у центрі зеркала шпинделя, а початок системи координат деталі A_d вибирають, як правило, в центрі лівого або правого торця заготовки. Вихідну точку вибира-

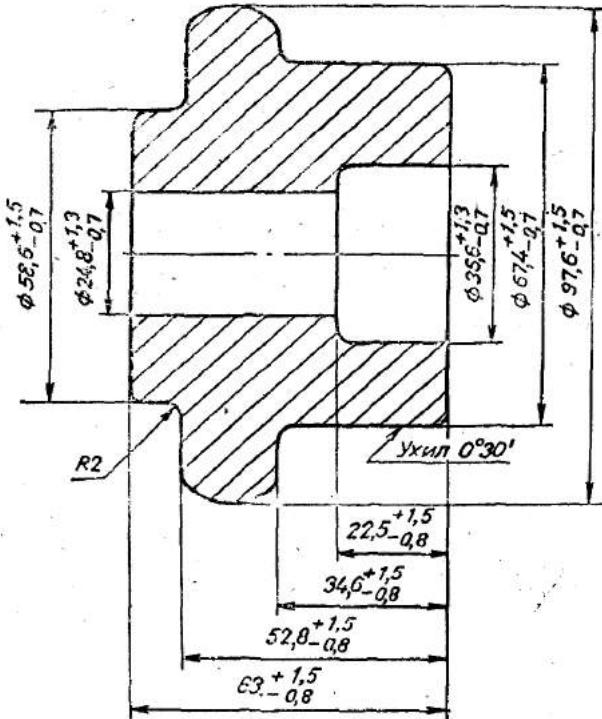


Рис. 4.15. Ескіз заготовки фланця.

ють так, щоб під час відведення до неї різцетримача інструмент у ньому не перешкоджував завантаженню або розвантаженню деталі у патрон. При роботизованому завантаженні верстата вихідну точку по осі Z віддаляють від нульової точки верстата на дві довжини деталі, а по осі X — на 10—30 мм від зовнішньої поверхні заготовки. Комплект різального інструменту, необхідний для повної токарної обробки фланця з обох боків (рис. 4.19), розташовують у різцетримачі певним чином (табл. 4.8).

Далі визначають режими різання за традиційною методикою.

Складання керуючої програми. Визначають розміри деталі, що відповідають серединам полів допусків (рис. 4.20), та перерахову-

ють координатні розміри, що задають розташування внутрішньої канавки вздовж осі Z фланця (рис. 4.21). Оскільки деталь у процесі токарної обробки повертають на 180° і перебазовують, то при цьому виникає зсув її нульової точки. Розрахункова схема, за якою можна визначити зсув, подана на рис. 4.22. Знайдену величину зсува використовують для компенсації зсуву нульової точки.

Таблиця 4.7
Режими різання під час виконання операцій 05, 10 і 15

Номер операції	Номер переходу	Зміст переходу	Номер інструмента	Режими різання			
				<i>t</i> , мм	<i>S_в</i> , мм/об	<i>V_в</i> , м/хв	<i>n_в</i> , хв ⁻¹
05	1	Підрізання торців 1 і 3	1	3,5	0,5	125	450
	2	Обробка поверхонь 2 і 4	2	2,0	0,3	118	700
	3	Обробка поверхні 10	4	2,0	0,2	110	1200
	4	Обробка поверхні 11	4	3,5	0,3	110	1100
				1,5	0,3	110	1100
10	1	Підрізання торців 5 і 7	1	4,0	0,5	125	450
	2	Обробка поверхні 6 начорно	2	1,6	0,5	118	700
	3	Обробка поверхні 6 начисто	3	0,3	0,1	125	700
	4	Обробка поверхні 8 начорно	4	1,9	0,5	80	650
	5	Обробка поверхні 8 начисто	5	0,3	0,1	90	720
	6	Обробка внутрішньої канавки	6	3	0,10	85	720
15	1	Центрування отворів 01—08	1	4,5	0,10	15	530
	2	Свердління отворів 01, 03, 05, 07	2	4,5	0,16	20	700
	3	Свердління отворів 02, 04, 06, 08	3	3,5	0,12	15,4	700
	4	Нарізання різи M8—8g в отворах 02, 04, 06, 08	4	0,55	1	10	400
	5	Цекування отворів 01, 03, 05, 07 на глибину 6 мм	5	2,5	0,2	20	450

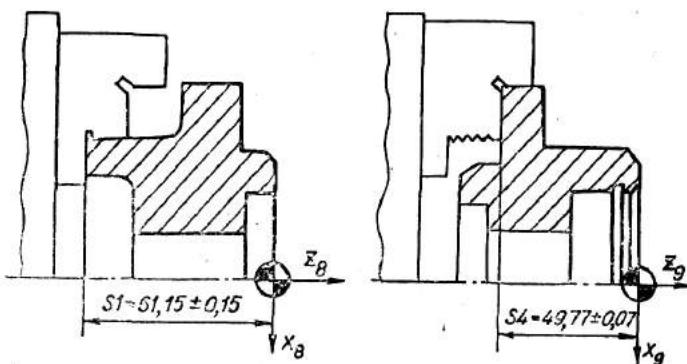


Рис. 4.16. Схема перевстановлення фланца.

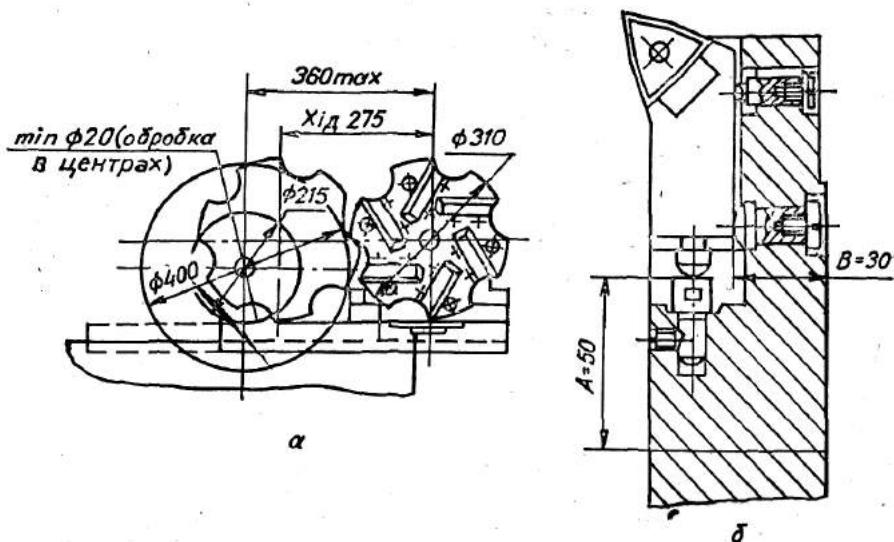


Рис. 4.17. Схема розташування інструментів у револьверній головці:
а — положення інструментальної головки відносно деталі; б — положення інструмента в інструментальній головці.

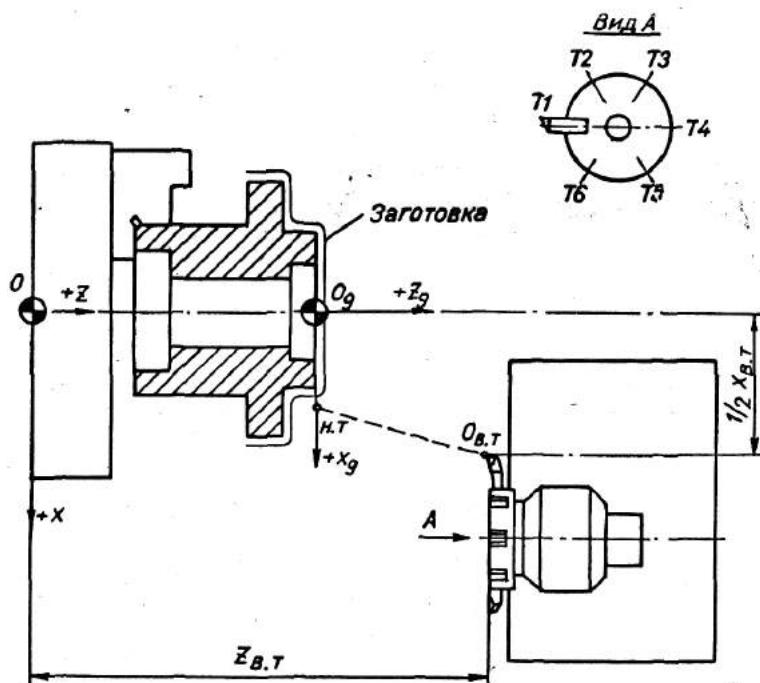


Рис. 4.18. Технологічне налагодження верстата 16К20Т1.02.

чину зсуву потрібно ввести в КП (табл. 4.9) за допомогою функції корекції нульової точки G92.

Під час першого переходу, неробочого, відбувається завантаження ПР заготовки у патрон верстата, де вона базується по неброблених поверхнях 6 та 7. На другому переході (кадри КП N01—N18) встановлюють у робоче положення підрізний різець, розміщений у першій позиції інструментальної головки різцетримача верстата, включають обертання шпинделя проти руху годинникової стрілки.

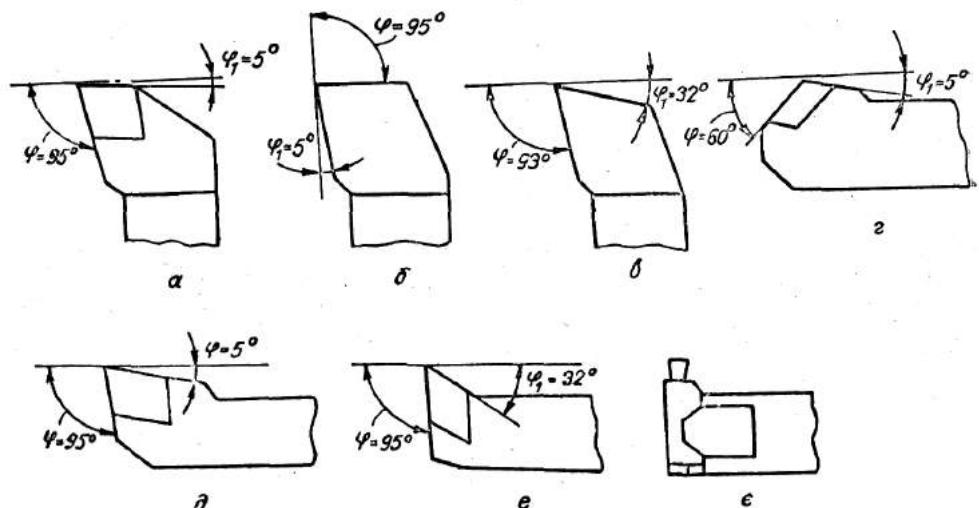


Рис. 4.19. Комплект різального інструменту для токарних операцій:
а — прохідний упорний чорновий; б — підрізний; в — контурний чистовий; г — розточувальний чорновий; д — розточувальний упорний чорновий, е — розточувальний контурний чистовий; є — канавковий внутрішній.

никової стрілки, другий діапазон частот обертання та режим задання обертання у хв^{-1} (G97), частоту обертання $n=450 \text{ хв}^{-1}$, подачу $S_0=0,5 \text{ мм/об}$. Далі включають подачу МОР (M8), перемі-

Таблиця 4.8

Комплект різального інструменту

Номер позиції	Код інструменту	Найменування різця	Ескіз різця
1	T1	Підрізний	Рис. 4.19, б
2	T2	Прохідний упорний чорновий	Рис. 4.19, а
3	T3	Контурний чистовий	Рис. 4.19, в
4	T4	Розточувальний упорний чорновий	Рис. 4.19, д
5	T5	Розточувальний контурний чистовий	Рис. 4.19, е
6	T6	Канавковий внутрішній	Рис. 4.19, є

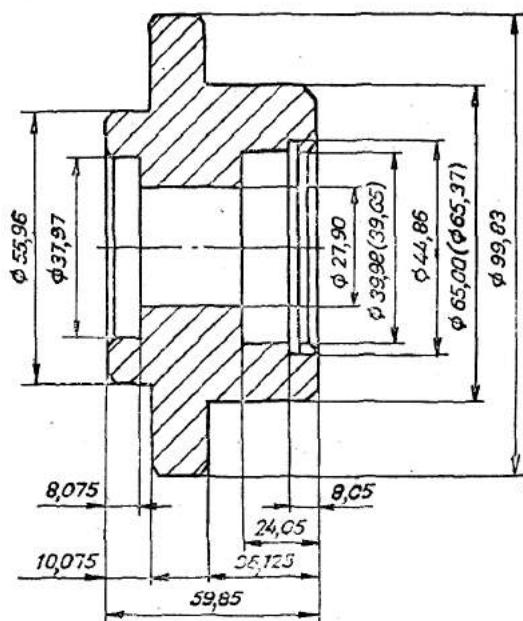


Рис. 4.20. Середні значення розмірів фланця.

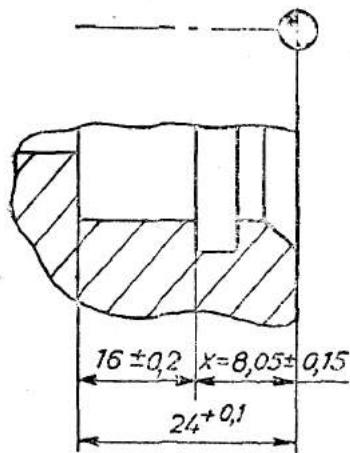


Рис. 4.21. Схема для розрахунку положення канавки.

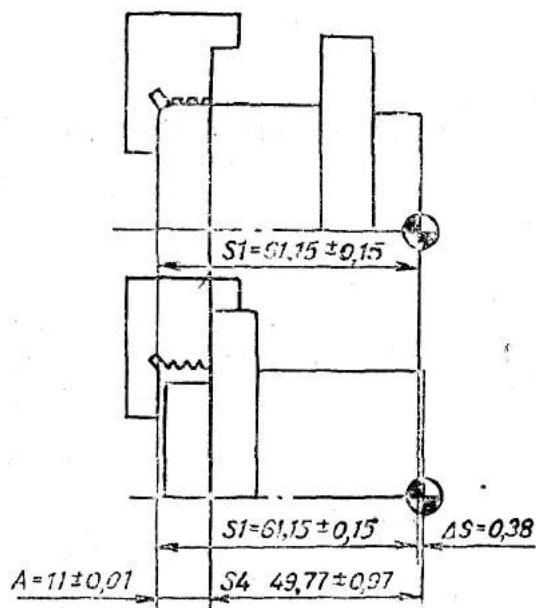
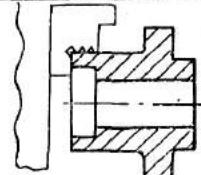
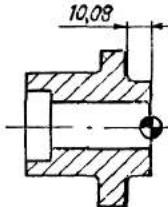
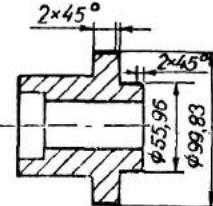
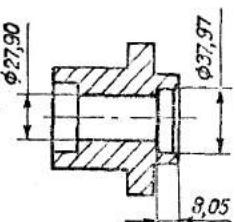


Рис. 4.22. Схема для розрахунку корекції нульової точки деталі.



Таблиця 4.9

Ас撸улочка програма

Номер переходу	Схема переходу	Номер кадру	Зміст кадру
01			
02		N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18	T1 M3 M39 G97 S450 F50 M8 Z0~* X6000 Z0 X2400 Z100 X9900~ Z-1000~ Z-1075 X5600 Z12000~* X6000~
03		N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 N32 N33 N34	T2 S700 F30 Z100~* X5200~ Z0 X5596-45° Z-1000~* Z-900~ X9100~ Z-1000 X9483-45° Z-2500 X10000~* Z12000~ X6000~
04		N35 N36 N37 N38 N39 N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 N49 N50	T4 M30 S1200 F20 Z100~* X2790~ X2790 Z-3600 X2600 Z100~ X3500~ X3500 Z-738 Z100~ X4000~ Z0

Продовження табл. 4.9

1	2	3	4
04		N51 N52 N53 N54 N55	X3797-45° Z-808 X2750 Z32000~* X6000~
05		N56 N57 — N58 N59	M9 M5 Перевстановлення деталі G 92* ~ Z38
06		N60 N61 N62 N63 N64 N65 N66 N67 N68 N69 N70 N71 N72 N73 N74 N75	T1 M3 M39 S450 F50 Z0~* X6900~ Z0 X3500 Z100~ X9700~ Z-3612~ Z-3612 X6500 Z12000~* X6000~
07		N76 N77 N78 N79 N80 N81 N82 N83	T2 S700 F50 Z100~* X6537 Z-3587 Z12000~* X6000~
08		N84 N85 N86 N87 N88 N89 N90 N91 N92	T3 F10 Z100~* X6100~ Z0 X6500-45° Z-3587 Z12000~ X6000~
09		N93 N94 N95 N96 N97 N98 N99 N100 N101	T4 S650 F50 Z100~* X3965~ Z-2390 Z100~ Z12000~* X6000~

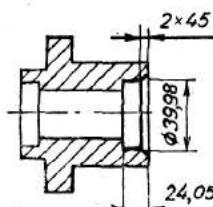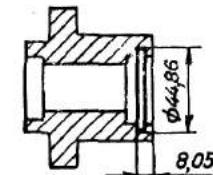1	2	3	4
10		N102 N103 N104 N105 N106 N107 N108 N109 N110 N111 N112	75 S720 F10 Z 100~* X4400~ Z0 X3998-45° Z-2405 X2700 Z 12000~ X6000~
11		N113 N114 N115 N116 N117 N118 N119 N120 N121 N122	76 Z 100~* X3900~ Z-805~ X4486 X3900 Z 32000~ M9 M5 M30

щують різець у початкову точку обробки ($X=60$ мм, $Z=0$), уточнюють положення інструмента перед обробкою торця 1 та послідовно обробляють торці 1 та 3. Після цього різець відводять у вихідну точку ($Z=120$ мм, $X=60$ мм) для повороту інструментальної головки-різцетримача і заміни інструмента. На третьому переході (кадри N19—N34) встановлюють у робоче положення інструмент $T2$ (прохідний упорний різець), задають частоту обертання шпинделя $n=700$ хв $^{-1}$, подачу $S_c=0,3$ мм/об, обробляють зовнішні поверхні 2 і 4 та фаски на них, після чого відводять інструмент у вихідну точку. Четвертий переход містить кадри N35—N55, відповідно до яких встановлюють у робоче положення інструмент $T4$ (розвивальний упорний різець), вибирають третій діапазон частот обертання 160...2240 хв $^{-1}$, встановлюють частоту $n=1200$ хв $^{-1}$ і подачу $S_0=0,2$ мм/об та обробляють начорно отвір 10 і виточку 11. Потім обробляють поверхню 11 начисто та зачищають торець 12.

На п'ятому переході виключають МОР (M9) та обертання шпинделя (M5), ПР виймає деталь із патрона, повертає її на 180° і повторно закладає у патрон, базуючи деталь по оброблених поверхнях 3 та 4. Після перевстановлення деталі, внаслідок якого виникає зсув нульової точки, вводять корекцію її положення, яка дорівнює $\Delta S=0,38$ мм (див. рис. 4.22). Для введення корекції використовують функцію G92. На наступному, шостому, переході обробляють поверхні 5 і 7 начорно, на сьомому переході — поверхню 6 начисто та на восьмому — поверхню 6 начисто. На дев'ятому

тому переході обробляють поверхню δ начорно, а на десятому — начисто. На одинадцятому переході прорізають канавку.

Проектування РТК передбачає вибір структурних елементів, їх раціональне компонування, розробку алгоритму їх взаємодії та функціонування у складі РТК і побудову циклограми роботи РТК.

Наземний робот моделі М20П40.01 забезпечує вертикальне переміщення вздовж осі Z , горизонтальне переміщення штока по

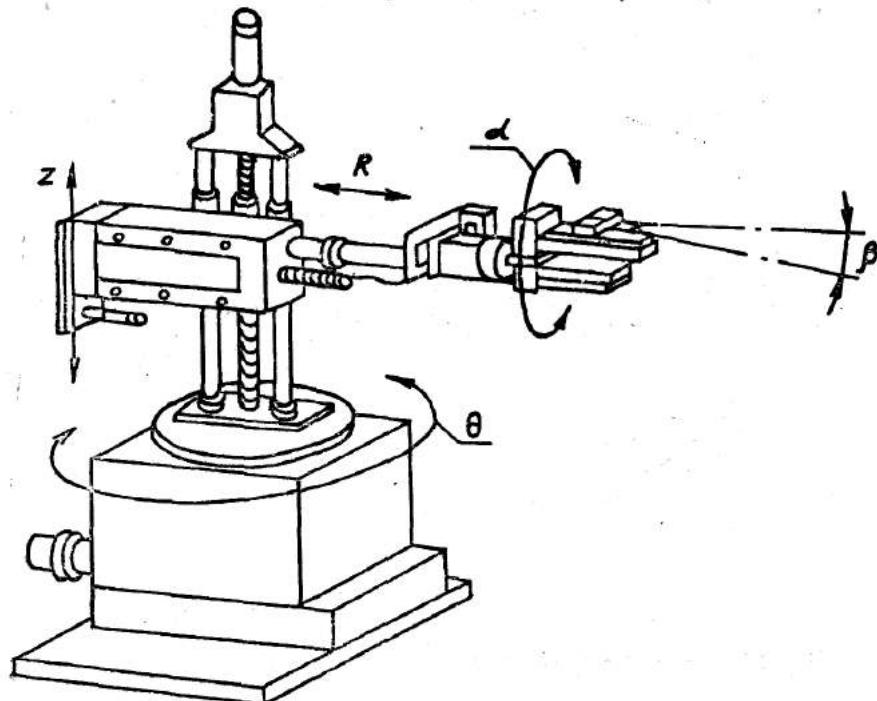


Рис. 4.23. Система координат промислового робота мод. М20П40.01

осі R , поворот у горизонтальній площині, θ , поворот захвату на кут β та поворот захвату навколо штока α (рис. 4.23). Технічна характеристика промислового робота моделі М20П40.01:

Вантажопідйомність, кг	20
Кількість ступенів рухомості	5
Кількість рук/захватних пристроїв на руку	1/2
Керування	Позиційне
Кількість програмованих координат	5
Похибка позиціонування, мм	$\pm 1,0$
Найбільший виліт руки, мм	1100
Лінійне переміщення по осі Z	
відстань, мм	500
швидкість, м/с	0,008—0,5
Лінійне переміщення по осі R	
відстань, мм	1100

швидкість, м/с	0,008—1,0
Кутове переміщення α кут повороту, швидкість, рад/с	від -90° до 180° 1,02
Кутове переміщення β кут повороту, швидкість, рад/с	$\pm 35^\circ$ 0,51
Кутове переміщення θ кут повороту, швидкість, рад/с	300° 0,00001—0,001

Умови переходу
за алгоритмом

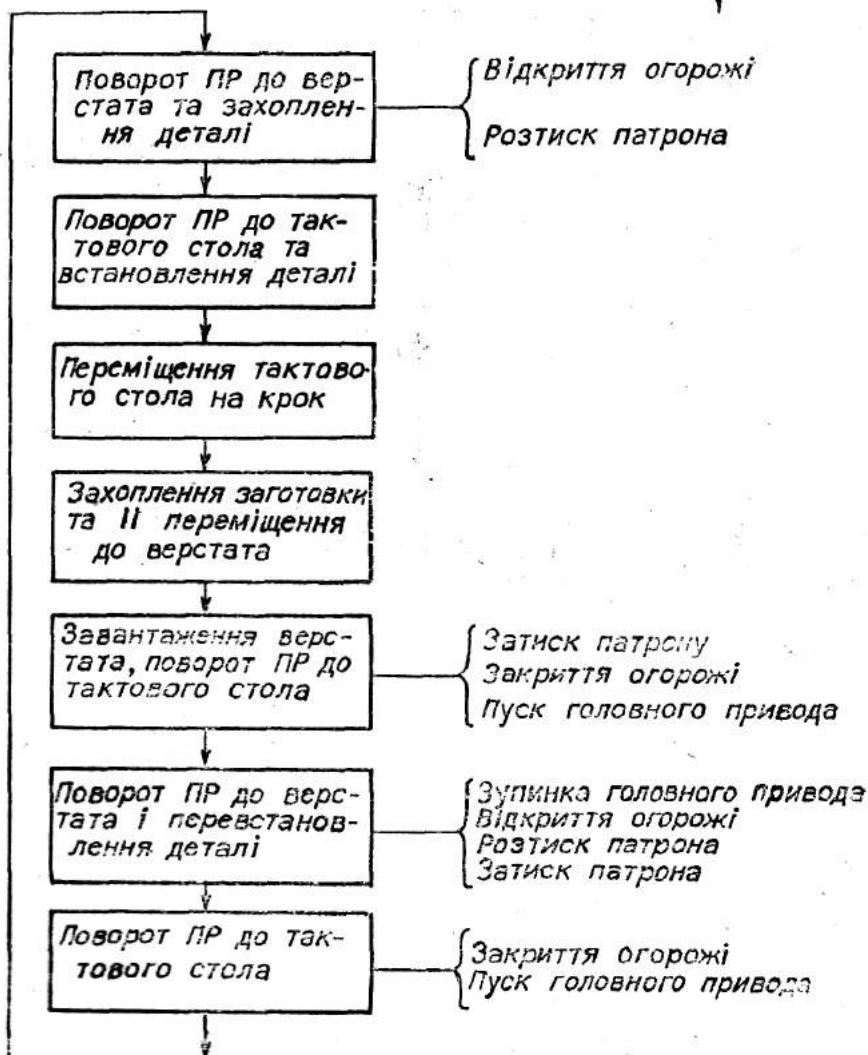


Рис. 4.24. Алгоритм функціонування РТК.

Послідовність роботи РТК, яка описана блок-схемою алгоритму (рис. 4.24), складається з таких елементів робочого циклу: захоплення заготовки ПК на тактовому столі, її перенесення до верстата, відкриття огорожі верстата, завантаження заготовки у патрон і затиск у ньому, закриття огорожі, обробка деталі з одного боку, зупинка головного привода, відкриття огорожі, захоплення заготовки, розтиск патрона, вийняття заготовки з патрона та її повернення на 180° і т. д. Команди на відкриття і закриття огорожі,

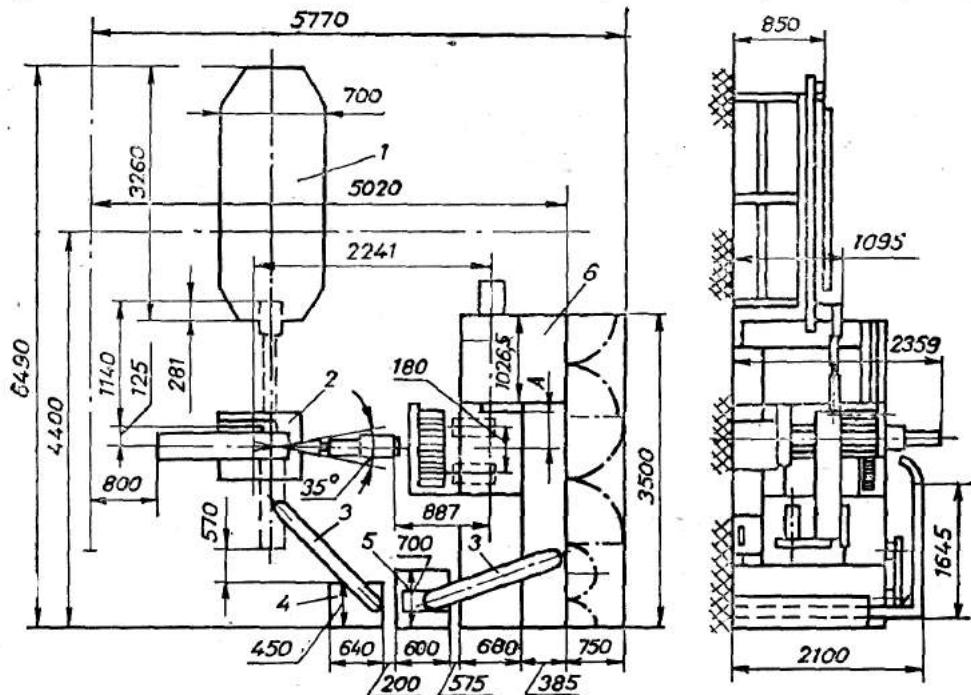


Рис. 4.25. Компонування РТК:

1 — тактовий стіл СТ220; 2 — промисловий робот мод. М20П40.01; 3 — комунікації;
4, 5 — пульти; 6 — верстат мод. 16К20Т1.02.

затиск-розтиск патрона, пуск та зупинка верстата і тактового стола видаються системою керування ПР після виконання відповідних елементів циклу. Оптимізація алгоритму функціонування РТК здійснюється шляхом побудови циклограмами його роботи, за допомогою якої досліджується можливість одночасного функціонування елементів РТК. При взаємному перекритті елементів робочого циклу відповідно зменшується загальний час його виконання. Вихідні дані для побудови циклограмами роботи РТК включають компонувальну схему РТК (рис. 4.25), тривалість виконання технологічних і допоміжних переходів.

Тривалість обробки при першому та другому встановленнях визначають за допомогою наближених формул для розрахунку основного часу (табл. 4.10) та коефіцієнта безперервності різання φ , який дорівнює для токарних верстатів з ЧПК 0,6—0,7:

$$t_{kp} = \frac{1}{\varphi} t_0.$$

Враховуючи дані табл. 4.10, тривалість обробки при першому та другому встановленнях:

$$t_{kp1} = \frac{1}{\varphi} t_{01} = \frac{1}{0,6} 0,85 = 1,42 \text{ хв},$$

$$t_{kp2} = \frac{1}{\varphi} t_{02} = \frac{1}{0,6} 1,47 = 2,45 \text{ хв}.$$

Таблиця 4.10

Тривалість виконання переходів

Номер переходу	Зміст переходу	Подача, S_u м/об	Число обертів, n об/хв	Швидкість, м/хв, S_m	Довжина обробленої поверхні, мм	Розрахункова довжина обробки, мм	Час обробки, хв
02	Обробка пов. 1	0,5	450	225	(60—25) (98—56)	38	0,17 0,2
	Обробка пов. 3	0,5	450	225		45	
03	Обробка пов. 2	0,3	700	210	10 16	13	0,06 0,09
	Обробка пов. 4	0,3	700	210		19	
04	Обробка пов. 10	0,2	1200	240	38	41	0,17
	Обробка пов. 11 начорно	0,2	1200	240	8	11	0,05
	Обробка пов. 11 начисто	0,2	1200	240	8 (38—25)	11	0,05
	Обробка пов. 12	0,2	1200	240		14	0,06

Загальна тривалість обробки при першому встановленні t_{01} 0,85

06	Обробка пов. 7	0,5	450	225	68—36	35	0,16
	Обробка пов. 5	0,5	450	225	98—65	36	0,16
07	Обробка пов. 6 на- чорно	0,5	700	350	36	39	0,11
08	Обробка пов. 6 на- чисто	0,1	700	70	36	39	0,51
09	Обробка пов. 8	0,5	650	325	24	27	0,04
10	Обробка пов. 8	0,1	720	72	24	27	0,38
11	Обробка канавки	0,1	720	72	45—40	8	0,11

Загальна тривалість обробки при другому встановленні t_{02} 1,47

Далі виконують розрахунок тривалості допоміжних переходів (табл. 4.11), використавши компонувальну схему РТК для визначення довжин переміщень і технічні дані (див. с. 148) для визначення швидкості переміщення по кожному з напрямів руху ПР.

Час спрацьовування решти автоматично діючих елементів РТК визначають з довідкової літератури, наприклад, час спрацьовування захвата $t_{зв} \approx 2$ с, патрона $t_{пр} \approx 2$ с, час переміщення тактового

Таблиця 4.11
Розрахунок елементів циклограми

Зміст елемента циклограми	Напрям переміщення або повороту	Довжина переміщення або кут повороту	Швидкість	Час виконання, с
Поворот у горизонтальній площині	θ	180 °	30 град/с	6
Переміщення в робочу зону верстата	R	887 мм	0,3 м/с	3
Переміщення вздовж осі шпинделя	β	3 °	30 град/с	0,1
Переміщення вертикальне при знятті заготовки з тактового стола	Z	60 90 °	0,1 м/с 30 град/с	0,6 3
Поворот деталі у захваті	α	180 °	30 град/с	6

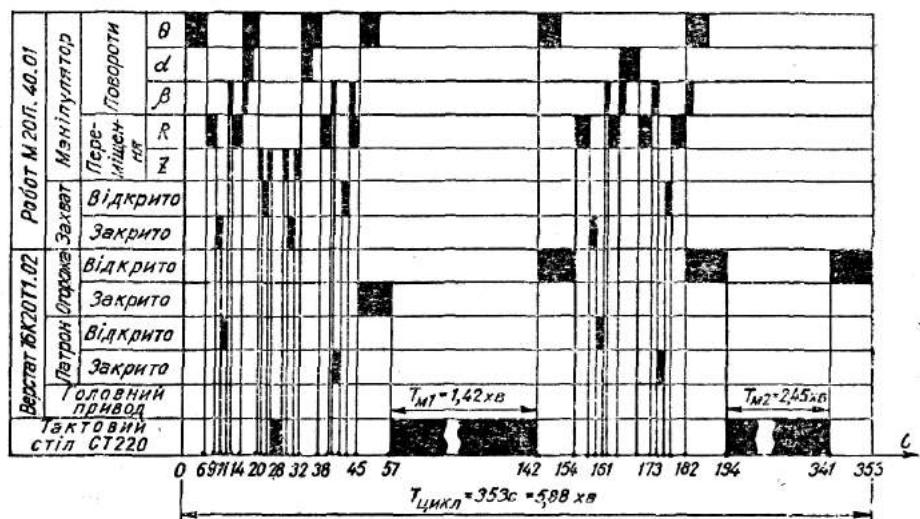


Рис. 4.26. Циклограмма роботи РТК.

стола на крок $t_{\text{ст}} \approx 4$ с, час відкриття або закриття огорожі $t_{\text{огр}} \approx \approx 12$ с. Циклограмма роботи РТК зображена на рис. 4.26, а його загальний вигляд — на рис. 4.27.

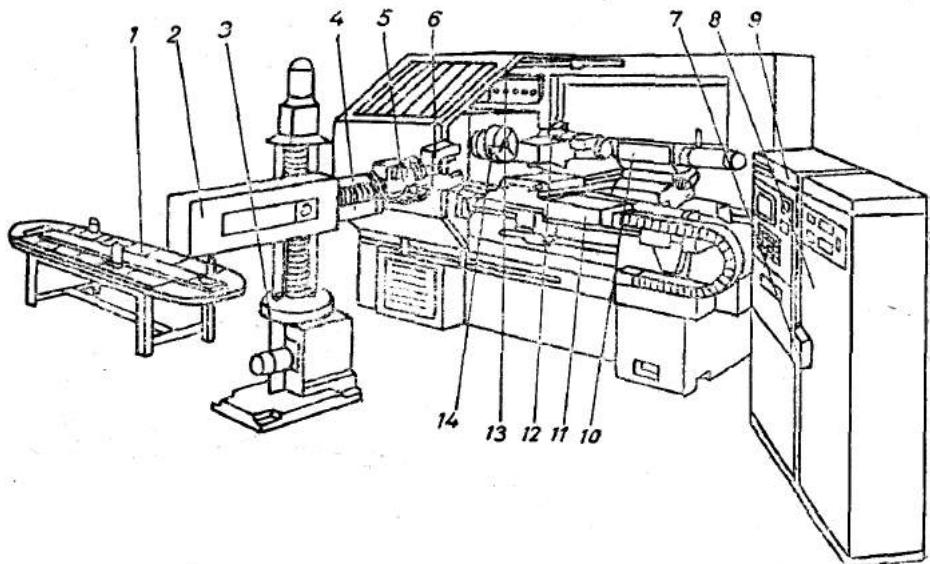


Рис. 4.27. РТК для обробки фланців:

1 — тактовий стіл СТ220; 2 — промисловий робот мод. М20П40.01; 3 — плита поворотна; 4 — рука робота; 5 — поворотний блок; 6 — захвати; 7, 8, 9 — пульти; 10 — задня бабка; 11 — пульт керування верстатом; 12 — інструментальна головка; 13 — огорожа верстата; 14 — патрон.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Перелічіть основні технічні вимоги до деталей, що є тілами обертання.
2. Вкажіть типову послідовність переходів під час обробки на токарному верстаті з ЧПК деталей типа втулок.
3. Опишіть типові траєкторії зняття припуску на токарних верстатах з ЧПК.
4. Які основні схеми базування деталей на токарних верстатах з ЧПК?
5. Опишіть РТК обробки валів АСВР-01, назвіть моделі основного технологічного обладнання.
6. Для чого використовують у структурі РТК магазини-нагромаджувачі?
7. З чого складається циклограмма роботи верстата, промислового робота і тактового стола?

ОБРОБКА КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ В УМОВАХ ГАВ

5.1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ І ЗАГОТОВОВОК

Корпусні деталі забезпечують взаємне розташування з потрібною точністю складальних одиниць та комплектуючих деталей у виробі. Вони повинні мати високу точність, шорсткість, вібростійкість. Корпусні деталі становлять близько 7% загального об'єму машинобудівної продукції, але трудомісткість їх механічної обробки сягає 60%. Вона розподіляється між основними видами механічної обробки таким чином: фрезерування — 30%, свердління — 25%, зенкерування та розточування — 25%.

Корпусні деталі мають коробчасту або призматичну форму, а також гладкі циліндричні отвори. Близькими до них за конструктивно-технологічними ознаками вважають кронштейни та косинці. До типових конструктивних елементів, з яких складаються корпуси та подібні до них деталі, належать площини, а також головні та допоміжні, у тому числі кріпильні, отвори.

Площини використовують для базування самого корпусу у виробі або для базування встановлених у корпусі складальних одиниць. Головні отвори базують встановлювані у корпусі деталі, а допоміжні використовуються для їх фіксації та закріплення. Основними конструкторськими базами корпусів є площини, допоміжними конструкторськими базами — головні отвори, а також їхні торці.

Корпусні деталі мають відповідати певним технічним вимогам, які можна поділити на три групи.

1. Вимоги до точності геометричної форми поверхонь. Для плоских поверхонь із розмірами менше 500 мм допуск на відхилення від площинності має становити 0,1...0,01 мм. Допуск на відхилення від циліндричності головних отворів, у яких встановлюють підшипники, не повинен перевищувати 20...40% допуску на діаметральний розмір через низьку жорсткість підшипників. Зовнішнє кільце підшипника при запресуванні у корпус повторює форму отвору, в якому воно розміщене, і при наявності відхилень його форми створює умови до защемлення кульок під час роботи підшипника.

2. Вимоги до точності взаємного розташування поверхонь. Допуск на відхилення від паралельності або від перпендикулярності дорівнює:

- для двох поверхонь — $0,01/200 \dots 0,1/200$ мм;
- для осей головних отворів відносно плоских поверхонь — $0,01/200 \dots 0,1/200$ мм;
- між осями головних отворів — $0,005/200 \dots 0,1/200$ мм.

3. Вимоги до розмірної точності. Допуск на розмір між паралельними площинами дорівнює $0,02 \dots 0,5$ мм, між осями головних отворів — $0,01 \dots 0,15$ мм, між базовою площею та віссю головного отвору — $0,02 \dots 0,5$ мм. Діаметральні розміри головних отворів виконують за 6—9 квалітетами точності. Згідно зі статистичними даними близько 10% головних отворів обробляють за 6 квалітетом, 50% — за 7, 30% — 8 і 9 квалітетами. Діаметральні розміри коливаються, як правило, у межах $20 \dots 150$ мм.

За ступенем складності корпусні деталі поділяють на три групи.

До першої групи входять складні деталі, які мають 6—12 оброблюваних площин, більш як 50 отворів, частину з яких обробляють згідно з 7—9 квалітетами точності. Допуск на взаємне розташування поверхонь не перевищує 0,05 мм. Деталі першої групи під час обробки потрібно повернати навколо двох осей. До першої групи належить 35% корпусних деталей.

До другої групи належать деталі, які мають 3—5 оброблюваних площин, близько 15—50 отворів, декотрі з яких оброблені за 7—9 квалітетами. До другої групи належить 32% корпусних деталей.

До третьої групи входять деталі, які під час обробки потребують обертання навколо однієї осі або не потребують його зовсім. Вони мають отвори, оброблені згідно з 11 та нижчими квалітетами, технічні вимоги до взаємного розташування поверхонь та отворів невисокі. До третьої групи належить 18% корпусних деталей.

Найповніше технологічні можливості обладнання з ЧПК та ГВС використовуються під час обробки деталей першої та другої груп складності. Деталі третьої групи доцільно застосовувати для довантаження обладнання з ЧПК та ГВС.

Корпусні деталі виготовляють головним чином зі срого чавуну, рідше з вуглецевих сталей, ковкого чавуну, сплавів кольоворових металів. За даними ЕНІМВу, близько 23% корпусних деталей виготовляють із сталей, 60% — із чавунів, решту — з кольоворових сплавів.

Заготовки корпусів стаціонарних редукторів, відцентрових та шестірневих помп виготовляють зі сірих чавунів марок СЧ15, СЧ18, СЧ20. Корпусні деталі призматичної форми, наприклад, плити супутників, столи для верстатів, виготовляють із сталей 30Л,

40Х. Для виготовлення корпусів малої маси для потреб приладобудування широко використовують алюмінієві сплави марок АЛ4, АЛ8, АЛ10В, АЛ13. Заготовки одержують літтям (майже 95%) або зварюванням. Ліття виконують у піщані форми, кокіль або оболонкові форми. Точне літво з алюмінієвих сплавів одержують літтям під тиском. Літво зі срого чавуну і сталі розділяють на три класи точності. Допуски на розміри виливок цих класів точності співвідносяться як 1 : 1,6 : 2,5. Ліття у кокіль забезпечує одержання розмірів згідно з 11—12 квалітетами точності, ліття в оболонкові форми — згідно з 12—14 квалітетами, а ліття під тиском — згідно з 10—14 квалітетами. Перед механічною обробкою заготовки піддають термічній обробці для зняття внутрішніх напружень, після чого їх очищають від окалини та фарбують неброблені поверхні.

Заготовки корпусних деталей, що підлягають обробці на багатоцільових верстатах, повинні мати І або ІІ клас точності, що забезпечить зменшення припусків та виключить необхідність обдирної обробки. Для досягнення безперервності автоматичного циклу обробки операції старіння заготовок виносять на початкові етапи технологічного процесу: доки заготовки не надійшли в автоматизовану дільницю.

5.2. ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ НА БАГАТОЦІЛЬОВИХ ВЕРСТАТАХ

За допомогою багатоцільових верстатів з ЧПК у межах однієї операції можна виконати такі види обробки:

- фрезерування плоских і контурних поверхонь;
- розточування головних отворів;
- обробку дрібних та різьбових отворів свердлінням, зенкеруванням, розвертанням, цекуванням, різенарізанням.

Завдяки розширеним технологічним можливостям багатоцільового верстата, на ньому виконують фрезерно-свердлильно-розточувальні операції з високою концентрацією технологічних переходів. Розробка структури такої технологічної операції має ряд відмінностей. Висока концентрація обробки на багатоцільовому верстаті впливає на всі елементи процесу обробки. Закріплення деталі повинно виконуватися так, щоб забезпечити доступність всіх оброблюваних поверхонь для сбробки. Наявність жорсткого шпинделля та потужного головного привода дає змогу об'єднати в одній операції чорнову та чистову обробку. Значну частину поверхонь обробляють від однієї технологічної бази, що забезпечує необхідну точність їх взаємного розташування без застосування спеціального технологічного оснащення.

Якщо верстат обладнаний хрестовим столом, то деталі з паралельними стінками обробляють без перевстановлення. Наявність поворотного стола на багатоцільовому верстаті з горизонтальним розташуванням шпинделя дає змогу обробляти деталь з чотирьох боків. Більшу кількість поверхонь обробляють на багатоцільовому верстаті з двома шпинделями або з поворотним шпинделем. Типові комбінації поверхонь обробляють спеціальним інструментом, що призводить до зниження гнучкості автоматичної верстат-

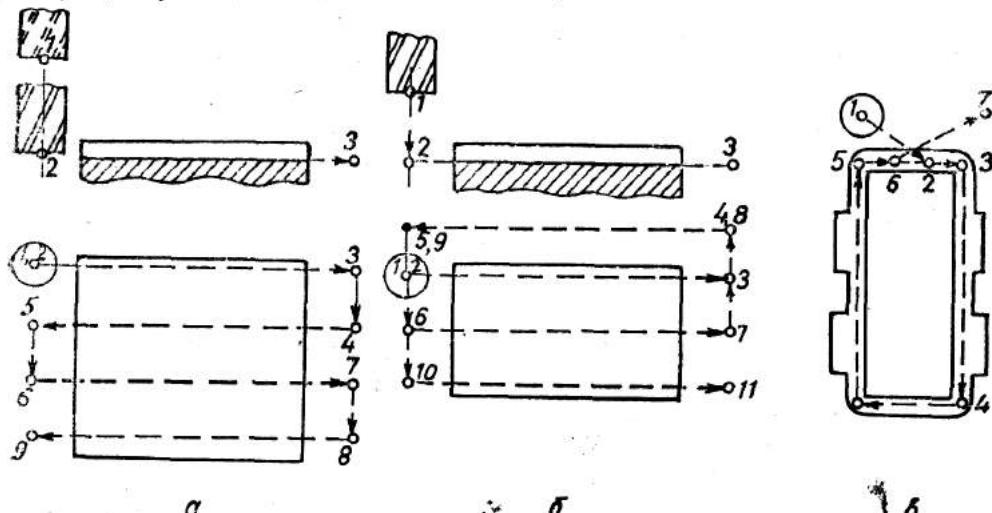


Рис. 5.1. Схеми чорнового (а), чистового (б) і контурного (в) фрезерування площини торцевою фрезою.

ної системи. Доцільніше змінити структуру переходу таким чином, щоб використати універсальний різальний інструмент, наприклад, різні типорозміри головних отворів деталі можуть бути оброблені однією програмно-керованою план-супортною головкою (див. рис. 1.34).

Обробка площини. Відкриті зовнішні площини фрезерують торцевими фрезами малого діаметра. Використання торцевих фрез великого діаметра зменшує місткість інструментального магазина через перекриття сусідніх гнізд фрезою, ускладнює автоматичну заміну інструмента автооператором, а також викликає підвищену вібрацію при обробці. Тому фрезерування здійснюють послідовними проходами торцевих фрез малого діаметра за схемою «петля» при чистовій, «зигзаг» при чорновій обробках, а також обходом фрезою контура при контурній обробці (рис. 5.1). Відстань між сусідніми проходами витримують у межах 0,6—0,8 діаметра фрези.

Напівзакриті площини обробляють за схемою, згідно з якою центр фрези рухається по траєкторії «стрічка» (рис. 5.2, а).

Фрезерування закритих площин (пази, вибірки, заглибини) вимагає попереднього свердління отвору на задану глибину свердлом, діаметр якого більший від діаметра фрези. Цим виключають осьове врізання фрези. Матеріал вибирають за типовою схемою «виток» (рис. 5.2, б), відстань між проходами витримують у межах 0,6—0,8 діаметра фрези. Під час обробки закритих площин, обмежених колом, інструмент рухають по архімедовій спіралі з кроком 0,6—0,8 діаметра фрези. Траєкторію відтворюють рівномірним

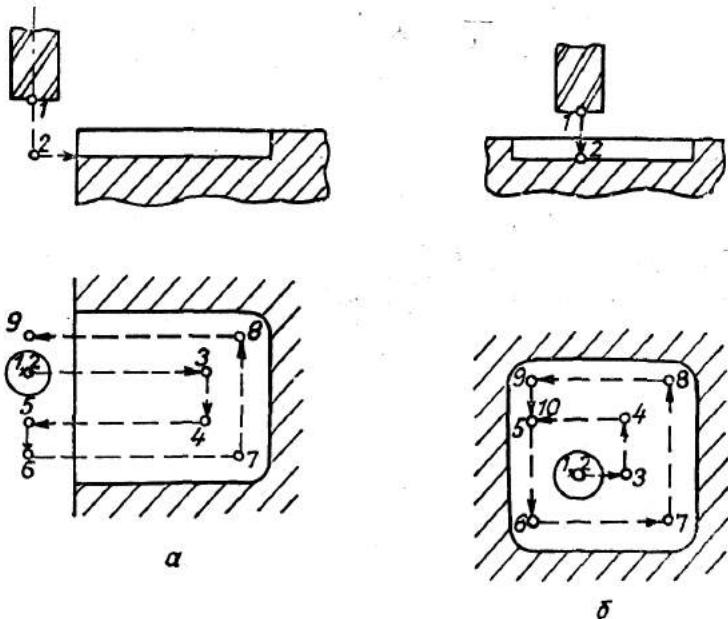


Рис. 5.2. Схема переміщення інструмента під час фрезерування напізвідкритої (а) та закритої (б) площини.

обертанням поворотного стола з деталлю і поступальним рухом інструмента вздовж радіуса оброблюваної площини (рис. 5.3, а). Послідовна обробка паза кінцевою і торцевою фрезами показана на рис. 5.3, б, обробка паза дисковою фрезою — на рис. 5.3, в.

Чистову обробку здійснюють, максимально наблизяючи чистові проходи один до одного. Маложорсткі деталі перед чистовою обробкою перезакріплюють, міняючи точки затиску. Перед чистовою обробкою поверхонь із великою площею деталі дають охолонути, переносячи обробку та інші ділянки.

Обробку контурів здійснюють кінцевими фрезами. Траєкторія руху фрези складається з ділянки підведення та врізання фрези, ділянки руху по контуру та ділянки відведення. Під час чорнової обробки врізання фрези виконують по нормальні до контуру

(рис. 5.4, а), під час чистової обробки — по дотичній до контурної поверхні, що забезпечує повільне зростання сили різання (рис. 5.4, б).

Обробка головних отворів. Чорнову обробку головних отворів на верстатах з позиційною системою ЧПК здійснюють розточуванням замість зенкерування. Цим зменшується зміщення осі отвору. Чорнову обробку отворів на верстатах із контурною та комбінованою системами ЧПК виконують за допомогою контурного фре-

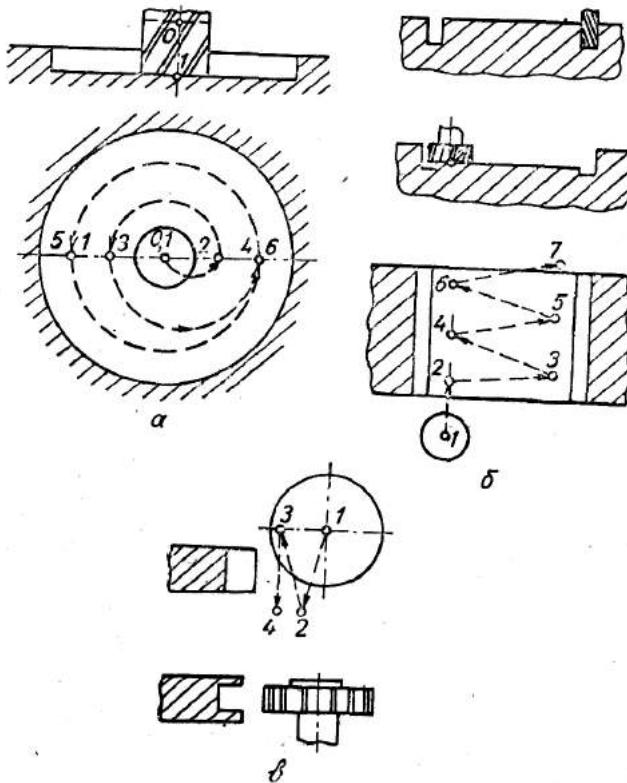


Рис. 5.3. Схема обробки закритої площини, обмеженої колом (а), напіввідкритого паза кінцевою і торцевою фрезами (б) та поздовжнього паза дисковою фрезою (в).

зеруванням кінцевою фрезою, центр якої переміщують по колу. Воно є найбільш ефективним при обробці литих та штампованих отворів, які мають нерівномірний припуск та підвищена твердість поверхневого шару. Контурне фрезерування отворів забезпечує їхню точність згідно з 9-м квалітетом.

Напівчистову та чистову обробки головних отворів здійснюють розточуванням. Напівчистова обробка забезпечує геометричну

точність, а чистова — розмірну точність отвору. Довгі борштанги на багатоцільових верстатах не використовують через незручність їхнього зберігання в магазині та автоматичної заміни, а також через значні пружні деформації та вібрації, що виникають при їхній роботі. Застосовують розточувальні оправки зі значною жорсткістю, довжина такої оправки не перевищує шести діаметрів. Отвори, які розташовані з протилежних боків деталі, розточують

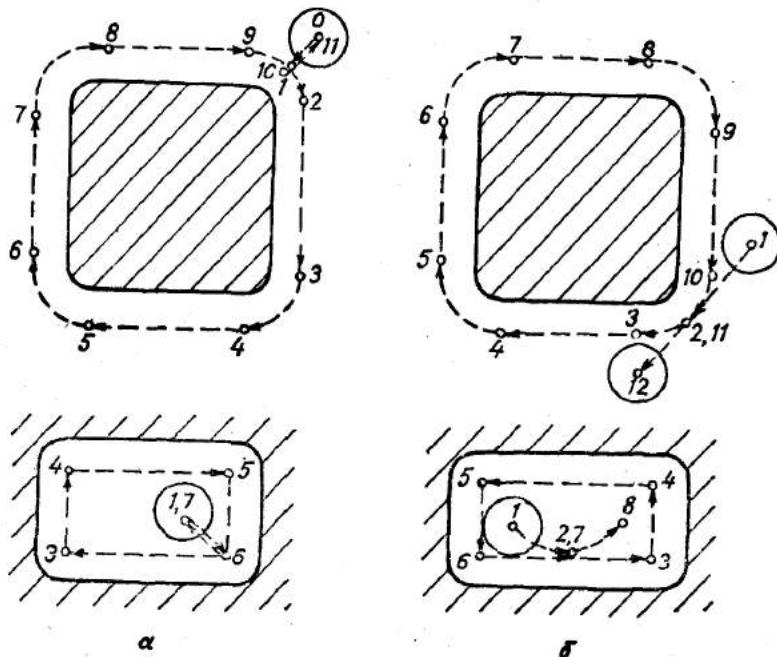


Рис. 5.4. Схеми чорнової (а) та чистової (б) обробки контуру.

окремо, повертаючи деталь на 180° . Співвісність отворів визначається точністю індексування поворотного стола.

У багаторізцевих розточувальних оправках, якими обробляють східчасті отвори, різці розташовані так, щоб різання відбувалось або почергово, або радіальні сили, що діють на різці, взаємно врівноважувались. У цих випадках деформування розточувальної оправки під час обробки є найменшим, а точність обробки — найвищою.

Додаткові поверхні на головних отворах (канавки, галтели, пониження тощо) обробляють за допомогою програмно-керованої план-супортної головки, яка здійснює програмоване переміщення різця в радіальному напрямі від індивідуального привода. Часто обробку внутрішніх канавок на головних отворах виконують дисковою фрезою, центр якої переміщують по колу.

Фінішну обробку головних отворів, що вимагають забезпечення точності, гідно з більшими квалітетами, здійснюють на спеціальному технологічному обладнанні, наприклад, на алмазно-різальному верстаті.

Обробку допоміжних отворів виконують без кондукторів, тому консольний інструмент повинен бути коротким, а свердління здійснюватися за декілька переходів: центрування, свердління, зенкерування, різенарізання тощо. Центрування отворів здійснюють центрувальним або звичайним жорстким свердлом великого діаметра, заточеним під центрівку з кутом у плані $2\varphi=90^\circ$. В останньому випадку перехід центрування поєднується з обробкою внутрішньої фаски.

Для нарізання різей використовують мітчики, що затискають у латроні з осьовою розв'язкою від шпинделя верстата.

Наявність груп однакових отворів у корпусних деталях суттєво спрощує складання КП, оскільки при цьому детально описують тільки цикл обробки першого отвору, а для решти отворів задають лише координати.

Обробку допоміжних отворів здійснюють за декількома основними схемами, які відрізняються між собою кількістю замін інструменту, сумарною довжиною координатних переміщень, забезпечуваною точністю отворів. Ці схеми базуються на принципі одного отвору, принципі одного інструмента та принципі одного інструмента в межах стінки деталі.

Принцип одного отвору полягає в тому, що кожний отвір оброблюють повністю по всіх переходах при незмінному його положенні відносно шпинделя верстата. Потім деталь переміщують і виконують повну обробку наступного отвору. Цей принцип застосовують для обробки точних отворів.

Принцип одного інструмента полягає у послідовній обробці одним інструментом однакових отворів на всіх сторонах деталі. Після цього у шпиндель встановлюють наступний інструмент, яким обробляють ті ж отвори. Таку схему обробки застосовують для малоточних деталей, оскільки під час чорнової обробки деталь пе регрівається.

Принцип одного інструмента в межах стінки деталі базується на послідовній обробці одним інструментом усіх однакових отворів, розташованих на одному боці деталі, після чого обробку виконують наступним інструментом і т. д. Розділення обробки по сторонах деталі створює ліпші умови для її охолодження.

5.3. ВИБІР БАЗ ТА СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАРШРУТУ

В умовах автоматизованого виробництва використовують дві основні схеми обробки корпусних деталей:

- 1) повну обробку деталі на багатоцільових верстатах;
- 2) чорнову обробку на традиційному обладнанні, а напівчистову та чистову — на багатоцільових верстатах.

Повну обробку корпусних деталей на багатоцільових верстатах можна здійснювати тоді, коли їхні заготовки мають малі припуски та не потребують операції старіння після чорнової обробки. Таким вимогам відповідають корпусні деталі, які використовуються у приладобудуванні. Їхні заготовки одержують літтям під тиском із кольорових сплавів, чим забезпечується висока точність заготовок та малі припуски на обробку. Якщо заготовка може бути повністю оброблена з одного встановлення, то як технологічні контактні бази використовують необроблені поверхні. В іншому разі на першій операції обробляють базові поверхні, а також ті, які з ними пов'язані розмірами та є доступними для інструменту. Під час підготовки баз доцільно забезпечити обробку комплекту базових поверхонь з однієї установки. Базування корпусів, як правило, здійснюють:

- по трьох площинах, що утворюють координатний кут;
- по площині та двох отворах.

Ці схеми базування забезпечують зручний підхід до поверхонь деталі та сприяють підвищенню концентрації переходів. Решту поверхонь деталі обробляють на другій операції. Якщо заготовка корпусної деталі точна, трудомісткість чорнової обробки незначна, то виділення чорнової обробки в окрему операцію є недоцільним і її об'єднують з операцією чистової обробки.

Другу схему обробки корпусних деталей застосовують під час обробки чавунних або стальних заготовок, які мають значний припуск. Процес механічної обробки переривають операцією старіння для зняття в деталі залишкових напружень, після чого продовжують обробку, виконуючи напівчистові та чистові переходи на багатоцільовому верстаті.

Загалом технологічний процес обробки таких заготовок включає одну-две чорнові, термічну та одну-две чистові операції, наприклад:

- 1) обробка начорно базових поверхонь та деяких площин і головних отворів, що з ними пов'язані та до яких є зручний доступ різального інструменту;
- 2) обробка решти поверхонь деталі начорно з базуванням по поверхнях, оброблених на попередній операції;

3) старіння;

4) чистова обробка базових поверхонь та деяких площин і головних отворів, з ними пов'язаних, які були оброблені одночасно з ними начорно;

5) чистова обробка решти поверхонь начисто з базуванням заготовки по базових поверхнях, оброблених на попередній операції, а також обробка пазів, уступів, допоміжних та кріпильних отворів.

Технологічні бази вибирають, опираючись на аналіз функціонального призначення поверхонь деталі, вимоги до їхньої точності і точності їх взаємного розташування. Спочатку вибирають технологічні бази для обробки більшості поверхонь деталі, потім — для виконання перших операцій.

Аналіз функціонального призначення поверхонь корпусної деталі і розмірних зв'язків між ними дає змогу вибрати бази для обробки більшості поверхонь.

Для базування доцільно вибирати поверхні, які є одночасно основними базами деталі, а також поверхні, відносно яких задане розташування більшості інших поверхонь. Ці технологічні бази обробляють на першій або перших технологічних операціях, базуючи деталь на чорнових базах.

Вибір чорнових баз повинен забезпечувати:

— розмірні та геометричні зв'язки, що визначають відстань та повороти оброблених поверхонь відносно необроблених;

— рівномірний припуск на поверхнях, що оброблятимуться.

Процес вибору баз є багатоваріантним, причому результат вибору певної схеми базування заготовки на першій операції виявляється лише на наступних операціях. Для визначення раціональності вибраної схеми, наприклад, з погляду забезпечення відповідної точності чи рівномірності припуску, необхідно простежити технологічний процес до моменту, коли отримується заданий розріз, і скласти відповідний технологічний розмірний ланцюг. Далі слід визначити міжперехідні розміри на даній і всіх попередніх операціях, а також впливаючі розміри заготовки. Здійснюючи послідовний перехід від даної операції до початку технологічного процесу, доходять до поверхні заготовки, по якій її базують на першій операції.

У практичній роботі, вибираючи чорнові бази, потрібно керуватися такими рекомендаціями.

1. Для базування деталей, які не обробляються кругом, доцільно вибирати поверхні, які залишаються в деталі необробленими, тому що лише тоді оброблений контур деталі буде точно (з найменшим зміщенням) розташований відносно контуру необроблених поверхонь.

2. Деталі, які обробляються кругом, базують по поверхнях, що

мають найменші припуски, завдяки чому зменшується небезпека появи чорноти під час їхньої обробки після перебазування.

3. Поверхні, по яких базують заготовку для обробки технологічних баз, повинні мати достатню довжину, щоб надати заготовці стійкого положення і не мати слідів розняття штампа та ливарних форм.

4. Після першої операції технологічні бази слід замінити для того, щоб двічі не використовувати чорнові бази і, тим самим, не переносити похибки заготовки на взаємне розташування поверхонь.

5. Поверхні, пов'язані жорсткими допусками, доцільно обробляти з однієї установки. Для зручності повної обробки бічних поверхонь заготовки їх встановлюють на підкладні плити-адаптери.

5.4. ТИПОВА СТРУКТУРА ФРЕЗЕРНО-СВЕРДЛИЛЬНО-РОЗТОЧУВАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Структура цієї операції визначається типовим змістом та послідовністю технологічних переходів.

Обробку корпусів починають із фрезерування основних площин, які мають найбільший припуск. Зовнішні відкриті площини фрезерують торцевими фрезами. Для зменшення числа проходів застосовують торцеві фрези, діаметр яких визначається як

$$d_{\phi p} = (1,25 \div 1,6) \cdot B_{\phi p},$$

де $B_{\phi p}$ — ширина фрезерування. Найбільший діаметр фрези не повинен перевищувати ширину оброблюваної поверхні більш як утрічі:

$$d_{\phi p}^{\max} = 3 \cdot B_{\phi p}.$$

При обробці поверхонь із великим і нерівномірним припуском виникають значні зусилля різання, вібрації. Тоді обробку здійснюють торцевими фрезами, діаметр яких менший, ніж ширина фрезерування. Центр фрези переміщують по траєкторії, що відповідає схемі «зигзаг» (див. рис. 5.1, а), або по складній траєкторії одночасно по двох координатах (рис. 5.3, б.). Остаточний вибір діаметра торцевої фрези здійснюють, виходячи з умов забезпечення продуктивної обробки однією фрезою найбільшої кількості поверхонь.

Напіввідкриті площини обробляють кінцевими або кінцевими і торцевими фрезами (див. рис. 5.3, б). Закриті вибірки та пази обробляють кінцевими фрезами, які мають найменший виліт та високу жорсткість. Для забезпечення врізання фрези на задану гли-

Таблиця 5.1

Типова структура фрезерно-свердлільно-роздочувальної операції

№ з/п	Зміст переходу	Інструмент	Вказівки на виконання переходу
1	2	3	4
1	Фрезерування зовнішніх поверхонь (чорнове, напівчистове, чистове)	Фрези торцеві	Чистове фрезерування нежорстких деталей, які деформуються при затиску, слід виконувати після їхнього перезакріплення (див. п. 10)
2	Свердління (розсвердлювання) в суцільних стінках (наскрізне — основних отворів під обробку; глухе — для введення кінцевих фрез). Діаметр отворів перевищує 30 мм	Свердла	Якщо в переходах, описаных в п. 2 та 8, використовується одинаковий інструмент, то переходи можна поєднати
3	Фрезерування пазів, отворів, вікон, виборок	Фрези кінцеві	Переходи слід виконувати відповідно до рекомендацій з фрезерування на верстатах з ЧПК (див. § 5.2)
4	Фрезерування внутрішніх площин, перпендикулярних до осі шпинделя	Фрези торцеві та кінцеві	Переходи слід виконувати відповідно до рекомендацій з фрезерування на верстатах з ЧПК (див. § 5.2)
5	Чорнове розточування, зенкерування основних отворів в суцільних стінках після переходів, описаних у п. 2	Різці розточувальні, зенkeri	Те саме
6	Обробка неточних додаткових поверхонь, розташованих в основних отворах концентрично їхній осі (канавок, віймок, уступів, фасок)	Фрези кінцеві, кутові, дискові. Різці канавкові, фаскові, розточувальні. Зенківки	Те саме
7	Обробка додаткових поверхонь на зовнішніх та внутрішніх площинках, на необроблених поверхнях	Фрези кінцеві, шпонкові	Те саме
8	Обробка допоміжних та кріпильних отворів з діаметром більше 15 мм (свердління, розсвердлювання, зенкерування, зенкування, різенарізання)	Свердла, зенkeri, зенківки, мітчики	—
9	Зенкування всіх фасок	Зенківки	—
10	Перезакріплення деталі, перевірка положення рухомих органів верстата,		Перехід не виконується, якщо деталь не деформується при затиску і

1	2	3	4
11	очистка посадкових гнізд в шпинделі верстата для забезпечення точності обробки Остаточне фрезерування площин	Фрези торцеві	верстат забезпечує точність Переходи виконуються при обробці нежорстких деталей, які сильно деформуються під час затиску Те саме
12	Обробка точних поверхонь основних отворів (роздачування, розвертування)	Різці розточувальні, розвертки	—
13	Обробка точних і точно розташованих отворів малого діаметра (під базуючі штифти, втулки тощо)	Свердла, різці розточувальні, розвертки	—
14	Обробка точних і точно розташованих в отворах додаткових поверхонь (канавок, виїмок, уступів, фасок)	Різці розточувальні, фрези дискові трибічні, зенківки	—
15	Обробка несиметричних відносно отвору виїмок, пазів, карманів, прорізів та інших подібних поверхонь	Фрези дискові, кінцеві тощо, різці фаскові, канавкові, фасонні тощо	—
16	Обробка зворотних виїмок, фасок та інших поверхонь, зв'язаних з основними отворами	Те саме	—
17	Обробка кріпильних та інших другорядних отворів малого діаметра (центрування, свердління, зенкування, зенкерування, нарізання різі)	Свердла, зенківки, зенкери, мітчики	Можуть виконуватися починаючи з переходів, описаних у п. 8

бину попередньо свердлять технологічний отвір або здійснюють переміщення фрези одночасно в осьовому та радіальному напрямках.

Чистову обробку реалізують при найменшому числі змін положення інструмента і деталі в площині, перпендикулярній осі обробки, наприклад, рухаючи інструмент за схемою «петля» (див. рис. 5.1, б). Перед чистовою обробкою площин рекомендується усунути із внутрішніх порожнин стружку і переконатися в тому, що температура заготовки відповідає допустимим межам.

Під час обробки головних отворів їх спочатку свердлять, потім свердлять інші отвори великих діаметрів (більше 30 мм) у суцільному металі. Після цього обробляють начорно отвори, які вже є у литві або штампуванні. Ці отвори обробляють кінцевою фрезою або розточуванням, але без застосування зенкерів. Далі здійснюють обробку торцевих поверхонь, канавок, фасок та інших додаткових поверхонь на отворах, які не вимагають високої точності. Після цього виконують чистову обробку отворів і точних до-

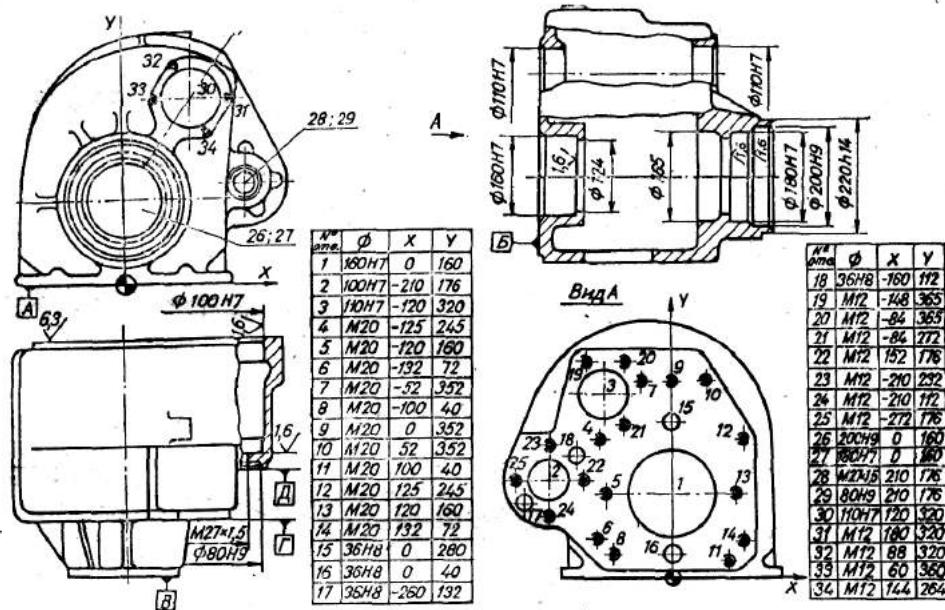


Рис. 5.5. Ескіз корпусу редуктора.

даткових поверхонь на них, які не потребують чорнової обробки.

Завершальним етапом обробки корпусів є обробка дрібних допоміжних та кріпильних отворів.

Типова структура фрезерно-свердлильно-розточувальної операції, складена з урахуванням розглянутих відмінностей обробки на багатоцільових верстатах, наведена у табл. 5.1.

Дотримання такої схеми під час проектування конкретних фрезерно-свердлильно-розточувальних операцій дає змогу одержати раціональну послідовність технологічних переходів. Спроектуємо, наприклад, технологічну операцію обробки корпусу редуктора (рис. 5.5). Заготовка — литво зі сірого чавуну СЧ20. На першій операції обробляємо технологічні бази — площину А та два отвори під пальці $\phi 10H7$. На другій операції, яка здійснюється на багатоцільовому верстаті з горизонтальним шпинделем та пово-

Таблиця 5.2

Структура фрезерно-свердлильно-різочувальної операції обробки корпусу редуктора

Номер переходу	Зміст переходу	Інструмент	Режими різання		
			V, м/хв	S _m , мм/хв	S _a , мм/об
1	2	3	4	5	6
1	Чистове фрезерування площини <i>B</i>	Торцева фреза	300,0	240,0	—
2	Центрування отворів № 4—25	Свердло центральное	9,0	—	0,13
3	Свердління отворів № 19—25 (рис. 5.6, а) Ø 10,2 мм на глибину 32 мм	Свердло Ø 10,2	11,8	—	0,13
4	Свердління отворів № 4—14 (рис. 5.6, б) Ø 10,2 мм на глибину 32 мм	Свердло Ø 17,8	17,5	—	0,13
5	Зенкерування отворів № 15—18 № 19—25 на глибину 22 мм	Зенкер Ø 35	15,0	—	0,14
6	Зенкування фасок в отворах № 4—25	Зенківка	15,0	—	0,14
7	Нарізання різі M12 в отворах № 19—25 на глибину 22 мм	Мітчик M12	8,0	—	1,75
8	Нарізання різі M20 в отворах № 4—14 на глибину 27 мм	Мітчик M20	10,0	—	2,5
9	Поворот заготовки на 180°	—	—	—	—
10	Чистове фрезерування торців <i>B</i> , <i>G</i> і <i>D</i> торцевою фрезою	Торцева фреза	300,0	240	—
11	Центрування отворів № 28, 31, 32, 33, 34	Свердло центральное	12,0	—	0,2
12	Свердління отворів № 31—34 (рис. 5.6, в) Ø 10,2 мм на глибину 30 мм, свердління отвору № 28 на прохід	Свердло Ø 10,2	17,0	—	0,14
13	Розсвердлювання отвору № 28 до Ø 25,5 на прохід	Свердло	17,0	—	0,09
14	Нарізання різі M12 в отворах 31, 32, 33, 34 на глибину 20 мм	Мітчик M12	8,0	—	1,75
15	Нарізання різі M27+1,5 в отворі № 28 на прохід	Мітчик M27×1,5	12,0	—	1,5
16	Чорнова обробка отворів № 26, 27 (рис. 5.6, е): а) обточування зовнішньої циліндричної поверхні Ø 220 h 14; б) розточування отвору № 26 до Ø 179,6 та підрізання торця <i>E</i> ; в) розточування отвору № 27 до Ø 179,6 та підрізання торця <i>E</i> ; г) розточування Ø 165 остаточно; д) розточування фаски Ø 203 з кутом 30°; е) розточування фаски Ø 183 з кутом 30°.	Багаторізцева розточувальна оправка; що містить: 1 прохідний різець, 2 розточувальних упорних, 1 розточувальний прохідний, 2 фаскових різці	120,0	—	0,2

1	2	3	4	5	6
17	Обробка отворів № 28, 29: а) розточування отвору $\varnothing 80 H9$ начисто; б) розточування фаски $\varnothing 82$ з кутом 30°	Дворізцева розточувальна оправка з розточувальним та фасковим різцями	65,0	—	0,15
18	Обробка отвору № 30: а) розточування до $\varnothing 109,6$ б) розточування фаски $\varnothing 113$ з кутом 30°	Дворізцева розточувальна оправка з розточувальним та фасковим різцями	80,0	—	0,14
19	Чистове розточування отворів № 26, 27 (рис. 5.6, е): а) розточування $\varnothing 200 H9$; б) розточування $\varnothing 180 H7$	Дворізцева розточувальна оправка	150,0	—	0,06
20	Чистове розточування отвору № 30 до $\varnothing 110 H7$	Оправка розточувальна з різцем прохідним розточувальним	110,0	—	0,046
21	Поворот заготовки на 180°	—	—	—	—
22	Чорнова обробка отвору № 1: а) розточування $\varnothing 159,4$; б) розточування $\varnothing 124$; в) розточування фаски $\varnothing 163$ з кутом 30° г) підрізання торця Ж	Багаторізцева оправка з 2 розточувальними, 1 підрізним та 1 фасковим різцями	80,0	—	0,14
23	Чорнова обробка отвору № 2: а) розточування $\varnothing 99,4$; б) підрізання торця З; в) розточування фаски $\varnothing 103$ з кутом 30°	Трирізцева розточувальна оправка з розточним, підрізним та фасковим різцями	80,0	—	0,14
24	Чорнова обробка отвору № 3: а) розточування $\varnothing 109,6$; б) розточування фаски $\varnothing 113$ з кутом 30°	Дворізцева оправка з розточувальним та фасковим різцями	60,0	—	0,14
25	Розточування отворів № 15—18: а) розточування $\varnothing 36 H8$ б) розточування фаски $\varnothing 38$ з кутом 30°	Те саме	100,0	—	0,05
26	Чистове розточування отвору № 1 до $\varnothing 160 H7$	Оправка з розточувальним різцем	120,0	—	0,06
27	Чистове розточування отвору № 2 до $\varnothing 100 H7$	Те саме	120,0	—	0,06
28	Чистове розточування отвору № 3 до $\varnothing 110 H7$	Те саме	120,0	—	0,06
29	Заміна супутника	—	—	—	—

ротним столом, виконуємо фрезерно-свердлильно-розточувальну обробку решти поверхонь (табл. 5.2).

Розглянута структура технологічної операції обробки корпусу редуктора, складена згідно з типовою схемою побудови фрезерно-свердильно-розточувальної операції, є достатньо раціональною. Однак у конкретних випадках послідовність виконання переходів можна змінювати. При зніманні значного шару металу при чорновій обробці деталі дають час охолонути перед чистовою обробкою

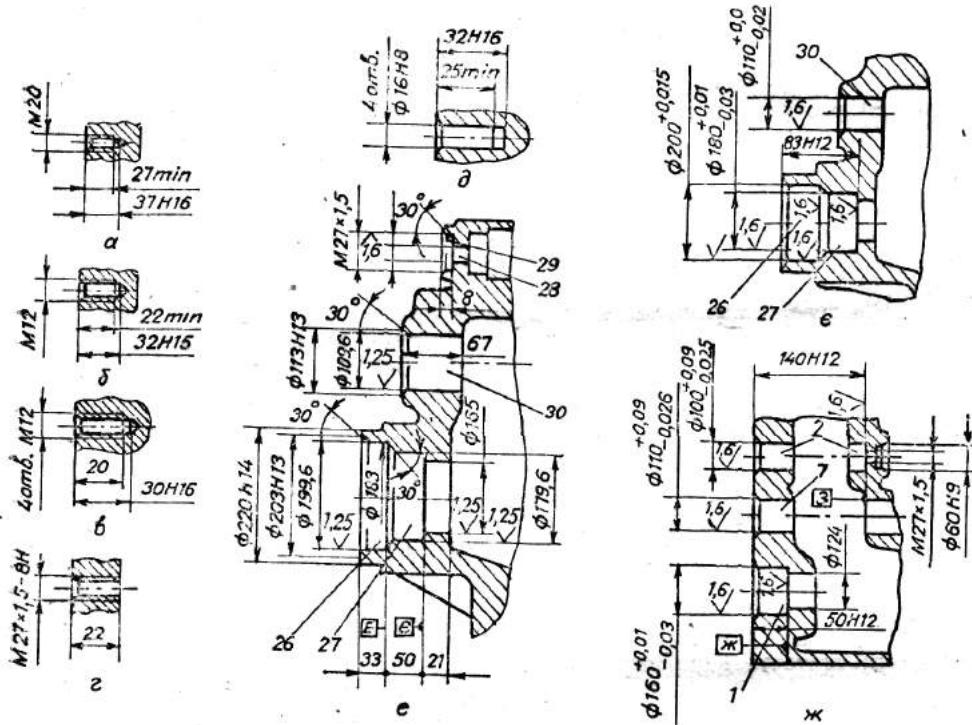


Рис. 5.6. Схеми обробки елементів корпусу редуктора:

— отвори №№ 4—14; б — отвори №№ 19—25; в — отвори №№ 31—34; г — отвір № 28;
 д — отвори №№ 15—18 начисто; е — отвори №№ 26—30 начорно; є — отвори №№ 26—30
 начисто; ж — отвори №№ 1—3.

за рахунок виконання трудомістких операцій, що не супроводжуються виділенням тепла, наприклад, різенарізання тощо.

Розглянута структура операції є вихідною інформацією, необхідною для складання КП.

5.5. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ КРОНШТЕЙНА

Операційна технологія обробки деталей на верстатах з ЧПК відрізняється високим рівнем деталізації технологічних рішень, необхідним для складання КП. Завершальним етапом проектуван-

ня технологічної операції з ЧПК є розробка КП, для виконання якої необхідно: розділити операцію на встановлення, вибрати метод закріплення заготовки; визначити послідовність обробки сторін деталі, а також послідовність виконання переходів; вибрати різальний інструмент, визначити режими виконання кожного переходу та вибрати раціональні траекторії руху інструментів; підготувати карти налагодження інструментів; визначити координати опорних точок контуру деталі; перерахувати (якщо необхідно)

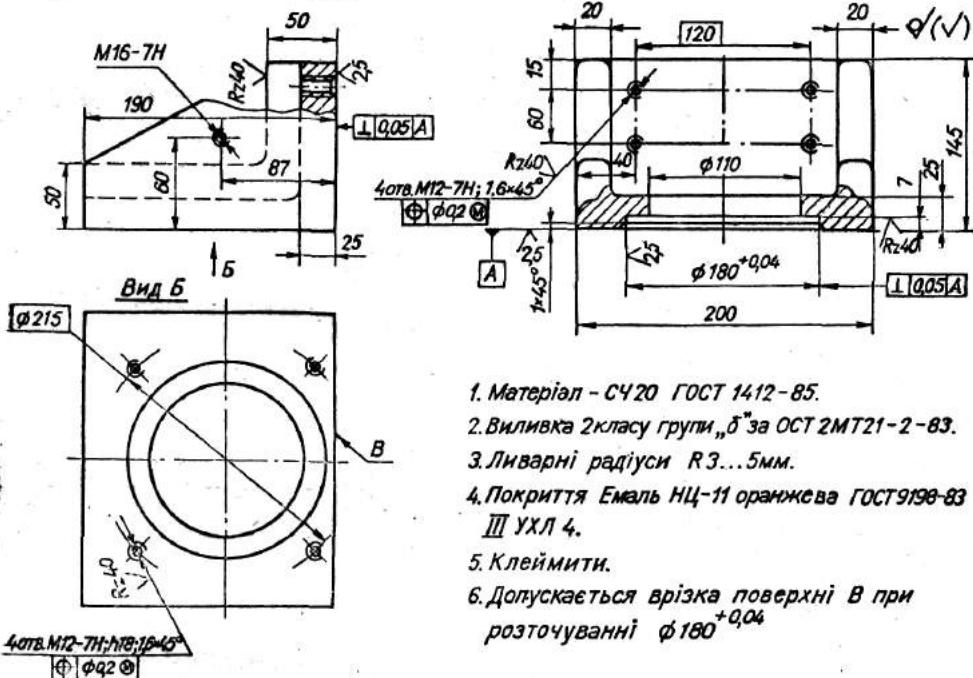


Рис. 5.7. Ескіз кронштейна.

розміри деталі; визначити необхідні під час обробки технологічні та допоміжні команди; виконати кодування технологічної, розмірної та допоміжної інформації та скласти КП.

Послідовність робіт, необхідних для складання КП, розглянемо на прикладі проектування операційної технології обробки кронштейна (рис. 5.7) на багатоцільовому верстаті *IP500МФ4* зі системою ЧПК «Фанук-6М». Верстат обладнаний поворотним столом, який дає змогу обробляти деталь з чотирьох сторін.

Заготовкою кронштейна є литво 2-го класу точності зі сірого чавуну СЧ20. Кронштейн обробляють при двох встановленнях. Поверхня *B* заготовки виходить рівнішою, тому при першому встановленні деталь базують у пристрої по поверхні *B* та двох бічних

Таблиця 5.3

Структура свердлильно-фрезерно-різочувальної операції обробки кронштейна

Встановлення	Номер переходу	Зміст переходу	Інструмент	Режими різання		
				n, хв ⁻¹	S _M , мм/хв	S _s , мм/об
1	2	3	4	5	6	7
A	1	Чорнове фрезерування площини A	Фреза торцева Ø 125	200	200	—
	2	Контурне фрезерування отвору до Ø 176 на глибину 7 мм	Фреза кінцева Ø 40	200	150	—
	3	Розточування фаски Ø 182 з кутом 45°	Оправка розточувальна Ø 185 з фасковим різцем	200	—	0,1
	4	Розточування отвору Ø 180 ^{+0,04} начисто	Оправка розточувальна	200	—	0,03
	5	Розточування отвору Ø 110 H14	Оправка розточувальна	200	—	0,1
	6	Чистове фрезерування площини A	Фреза торцева ельборова Ø 125	1500	300	—
	7	Поворот заготовки на 90°	—	—	—	—
	8	Поворот заготовки на 90° назад	Свердло Ø 18, заточене під центрівку (2φ=90°)	500	—	0,2
	9	Центрування отвору під M16	—	—	—	—
	10	Центрування 4-х отворів під M12 на площині A	Те саме	500	—	0,2
	11	Свердління 4-х отворів Ø 10,2 на глибину 27 мм	Свердло Ø 10,2	370	—	0,1
	12	Нарізання різі M12 у 4-х отворах	Мітчик M12	100	—	1,75
	13	Поворот заготовки на 90°	—	—	—	—
	14	Свердління отвору Ø 14	Свердло Ø 14,0	400	—	0,15
	15	Нарізання різі M16	Мітчик M16	120	—	2,0
B	16	Перезакріплення деталі	—	—	—	—
	17	Чорнове фрезерування площини B	Фреза торцева Ø 125	200	200	—
	18	Чистове фрезерування площини B	Фреза торцева ельборова Ø 125	1500	300	—
	19	Центрування 4-х отворів під різі M12	Центрівка	500	—	0,2
	20	Свердління 4-х отворів Ø 10,2 на глибину 27 мм	Свердло Ø 10,2	370	—	0,1
	21	Нарізання різі M12 у 4-х отворах	Мітчик M12	100	—	1,75

поверхнях. При другому встановленні деталь базують по обробленій площині А.

Структура технологічної операції наведена у табл. 5.3.

Під час кожного встановлення вибирають систему координат деталі та перераховують у разі потреби розміри. При першому встановленні, коли площа A є перпендикулярною до осі шпинделя, нульову точку деталі Р2 розташовують у центрі отвору Ø 180 (рис. 5.8, а). Координати чотирьох кріпильних отворів M12 перераховують згідно з схемою рис. 5.8, б.

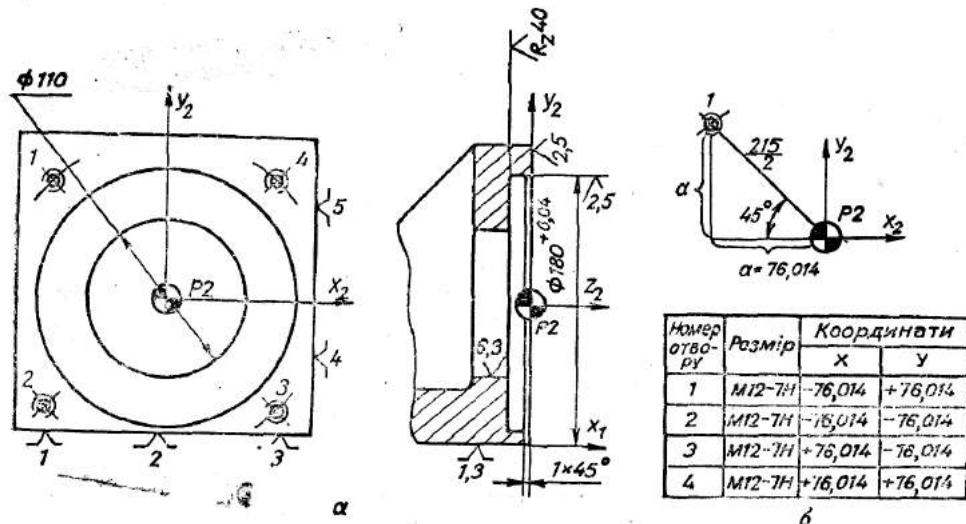


Рис. 5.8. Вибір нульової точки деталі при першому встановленні (а) та схема для розрахунку координат кріпильних отворів (б).

ховують відповідно до схеми, зображененої на рис. 5.8, б. Координати цієї нульової точки деталі Р2 вводять в КП за допомогою функції G55. Для обробки отвору M16 деталь необхідно повернути за рухом годинникової стрілки на 90° та задати в цьому положенні нову систему координат у точці Р1 (рис. 5.9, а). Координати цієї нульової точки задають за допомогою функції G54. При другому встановленні деталь базують по обробленій площині А, а площину В розташовують перпендикулярно до осі шпинделя. Нульову точку при другому встановленні Р1 задають функцією G54, а координати чотирьох кріпильних отворів на площині В перераховують згідно зі схемою їхнього розташування на ній (рис. 5.9, б).

Для забезпечення фрезерування площини задають координати осі фрези, що відповідають початковій та кінцевій точкам її робочого переміщення, вибирають траєкторію цього переміщення відповідно до схеми обробки та визначають координати її опорних точок, враховуючи врізання та перебіг фрези. Чорнове фре-

зерування площин A та B виконують торцевою фрезою $\varnothing 125$ мм, чистове фрезерування — торцевою ельборовою фрезою такого ж діаметра. Опорні точки траєкторії торцевої фрези при чорновій обробці поверхні A зображені на рис. 5.10, а, поверхні B — на рис. 5.10, б. Контурне фрезерування отвору здійснюють кінцевою фрезою $\varnothing 40$ мм, яка рухається по колу за годинниковою стрілкою.

Центрування отворів виконують коротким свердлом $\varnothing 18$ мм,

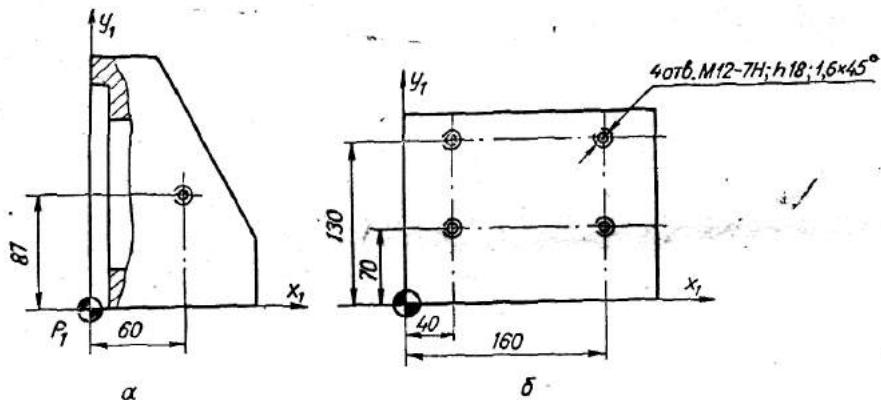


Рис. 5.9. Вибір нульової точки деталі при першому встановленні після її повороту на 90° (а) та вибір нульової точки при другому встановленні деталі (б).

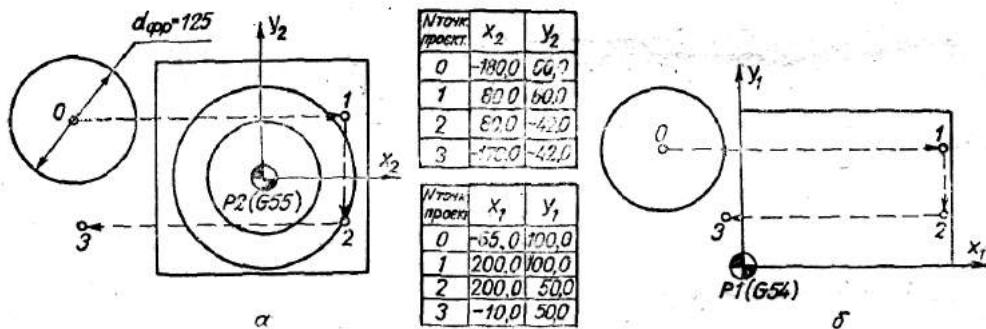





Рис. 5.10. Траєкторія переміщення фрези при чорновому (а) та чистовому (б) фрезеруванні площини A .

заточеним під центрівку з подвійним кутом у плані 90° , що дає змогу при центруванні обробити також поверхню майбутньої фаски створу.

Програма обробки кронштейна наведена у табл. 5.4. Знаком «%» позначають початок програми. За допомогою функції $G10$ задають координати двох ($L2$) систем координат деталі: у точці






P1, яку задають функцією *G54*, та в точці *P2*, яку задають функцією *G55* (рис. 5.11). У кадрі № 1 виконують встановлення інструмента з десятої позиції інструментального магазину (*T10*) у шпиндель верстата. Для цього шпиндель зупиняють у заданому кутовому положенні (*M19*), прискорено переміщують стояк у вихідну точку по осі *Z* (*G0G28G91Z0*), відміняючи корекцію по довжині інструмента (*H0*). Магазин встановлюється в задане положення (*M12*), а шпиндельна бабка переміщається вверх у вихід-

Таблиця 5.4

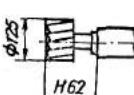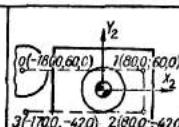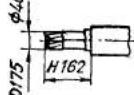Посленнє кадру	Задання систем координат у точках <i>P1</i> та <i>P2</i>	Схема	Координати	Схема
Зміст кадру	% :1105 <i>G90</i> <i>610L2P2 X-599.627</i> <i>Y-466.249 Z-327.932</i> <i>610L2P2X-252.145</i> <i>Y-556.249Z-321.0</i>			






ну точки (*G28Y0*), де і відбувається встановлення у шпиндель інструмента (*M6*). У шпиндель встановлюють торцеву фрезу Ø 125 мм із вильотом, що задається коректором довжини *H62*.

Продовження таблиці 5.4

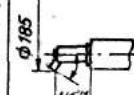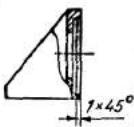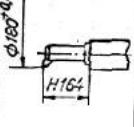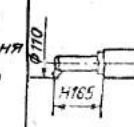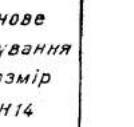Посленнє кадру	Схема	Схема	Чистове розточування у розмір 180 +0,04	Схема	Чорнове розточування у розмір 110H14
Зміст кадру					




У кадрі N2 здійснюють перевірку кутового положення поворотного стола (B72), анулюють корекцію довжини інструмента (G49) та постійний цикл (G80), тобто виконують чистку системи ЧПК. Далі здійснюють перенесення системи координат у точку P2 (G55), розташовану у центрі головного отвору Ø 180 мм, вводять корекцію довжини фрези зі знаком «+» функцією G43 та коректором H62, переміщують центр фрези з прискореною подачею 2000 мм/хв у точку 0 (див. рис. 5.10, табл. 5.4) з координатами

Продовження таблиці 5.4

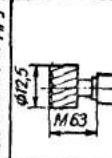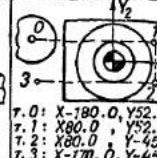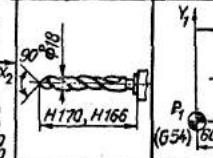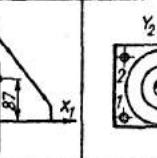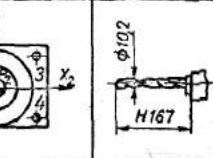Пояснення кадрів						
Зміст кадру	N11 T11M19; FR. T25) M12 G4 P10000 G062869120 Y0 M6 Y-200.0 T4 M18	N12 B72G49 G80 G3560690X-100.0 Y52.0 G43335 H63 X-180.0 G720F200S1500M3 X80.0F300 Y-45.0 X-170.0 G062869120 M5 G49 M01	N13 T5 M19 M12 G0691628Y0 M6 Y-200.0 T11 M18	N14 B18G49 G80 G3460690X600 Y82.0 G0643235.0H170 G125.0F2000 S500 M3 G99662 X60.0 Y87.0Z-7.0R5.0 P200F200 G80 G062869120 M5 G49 G0654690Y300.0	N15 B72 649 G80 G3560690X-76.014 Y-76.014 G0643235.0H165 G125.0F2000 S500 M3 G99662 Z-7.0R.014 Y-76.014 Z-7.0 R5.0F200F200 Y76.014 X76.014 Y-76.014 G80 G062869120 M5	N16 T6 M19 M12 G0691628Y0 M6 Y-200.0 T5 M18

$X = -180.0$, $Y = 60.0$, задають частоту обертання фрези $n = 200$ хв $^{-1}$, вмикають обертання шпінделя (M3) та переміщують центр фрези

Закінчення таблиці 5.4

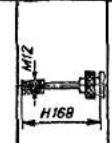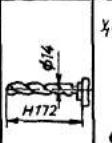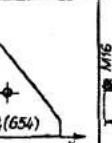Пояснення кадрів	Свердління 4-х отворів Ø 10.2 мм		Різенарізання 4-х отворів M12			Різенарізання отвору M16	
Зміст кадру	N17 B72 649 G80 G3560690X-76.014 Y-76.014 G0643235.0H167 G125.0F2000 S370 M3 G99662X-76.014 Y-76.014 Z-4.5.0 R5.0F200F100 Y76.014 X76.014 Y-76.014 G80 G062869120 M5 G49 M01	N18 T7 M19 M12 G0691 G28Y0 M6 Y-200.0 T6 M18	N19 B72 049 G80 G3560690X-76.014 Y-76.014 G0643235.0H168 G125.0F2000S 100 M3 G99662X-76.014 Y-76.014 Z-15.0 R5.0F160 Y76.014 X76.014 Y-76.014 G80 G062869120 M5 G49 M01	N20 T8 M19 M12 G0691 G28Y0 M6 Y-200.0 T7 M18	N21 B18G49 G80 G3460690X600 Y87.0 G1463235.0 H172 F2000 S400 M3 G99662X60.0 Y87.0Z-30.0 R5.0F150 G80 G062869120 M5 G49 M01	N22 T9 M19 M12 G0691628 G0643335.0 H173 G125.0F2000S172 M3 G99662 X60.0Y87.0 F125 G80 G236069120 M5 G49 G062869120 M19 G062869120 M6 Y-200.0 T9 M18 M2 %	N23 B18G49 G80 G3560690X60.0Y87.0 G0643335.0 H173 G125.0F2000S172 M3 G99662 X60.0Y87.0 F125 G80 G236069120 M5 G49 G062869120 M19 G062869120 M6 Y-200.0 T9 M18 M2 %

у точку 1 ($X=80.0$, $Y=60.0$) з робочою подачею 200 мм/хв. Далі фрезу послідовно переміщують у точку 2 ($X=80.0$, $Y=-42.0$) і точку 3 ($X=-170.0$, $Y=-42.0$), повертають шпиндель по осі Z у вихідну точку ($G0G28G91Z0$), вимикають його обертання ($M5$) та відміняють корекцію довжини інструмента.

У кадрі N3 виконують заміну торцевої фрези \varnothing 125 мм на кінцеву фрезу \varnothing 40 мм; виліт якої задається коректором $H162$.

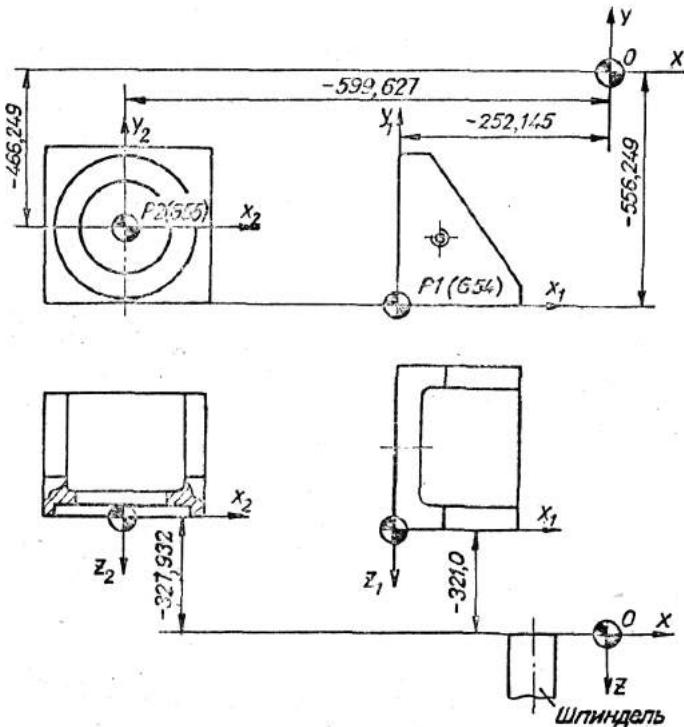


Рис. 5.11. Зв'язок систем координат деталі та верстата.

Послідовність рухів під час виконання заміни аналогічна тим, які описані в кадрі N1.

У кадрі N4 виконують чистку системи ЧПК верстата, встановлюють систему координат у точці $P2$ деталі функцією $G55$, вводять функцією $G43$ та коректором $H162$ корекцію довжини інструмента, підводять фрезу на відстань $Z=15$ мм до площини A , встановлюють частоту обертання шпинделя $n=200$ хв $^{-1}$ та колову подачу $S_m=150$ мм/хв. Далі вибирають функцією $G17$ площину інтерполяції XY , вводять напрям руху по колу за годинниковою стрілкою ($G02$), задають координати інтерполяції I, J , які визначаються як

$$I = x_c - x_k = 0 - (-68.0) = 68.0;$$

$$J = y_c - y_k = 0 - 0 = 0,$$

де x_k , y_k — координати кінцевої точки інтерполяції; x_c , y_c — координати центра кола інтерполяції С.

У кадрі N5 програмується встановлення у шпиндель оправки $\varnothing 185$ мм із фасковим різцем, а в кадрі N6 виконують обробку фаски $1 \times 45^\circ$.

У кадрі N7 встановлюють оправку для чистового розточування отвору $\varnothing 180^{+0,04}$, а в кадрі N8 виконують чистове розточування на глибину 6 мм.

У кадрі N9 встановлюють оправку розточувальну на $\varnothing 110$ мм, а в кадрі N10 виконують розточування отвору $\varnothing 110H14$ на глибину 28 мм. Розточування здійснюється за стандартним циклом, що задається функцією G86 та з поверненням інструмента в кінці циклу до рівня точки R (функція G99), який розташований на висоті 5 мм над площинами A деталі.

У кадрі N11 встановлюють у шпиндель верстата ельборову фрезу $\varnothing 125$ мм. У кадрі N12 виконують чистове фрезерування площини A при незначній глибині різання та при частоті обертання шпинделя $n=1500 \text{ хв}^{-1}$, яка забезпечує швидкість різання.

$$V = \frac{\pi d_{\text{фр}} \cdot n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 125 \cdot 1500}{1000} \cong 589 \text{ м/хв.}$$

Фреза рухається під час обробки по траекторії, що задана опорними точками 0, 1, 2, 3 (див. табл. 5.4).

У кадрі N13 встановлюють у шпиндель свердло $\varnothing 18$, заточене під центрівку з подвійним кутом у плані $2\varphi=90^\circ$. У кадрі N14 запрограмованій поворот кругового стола із заготовкою на 90° функцією B18 та перехід до системи координат у точці P1 заготовки за допомогою функції G54. Після цього центрують отвір під різьбу M16. У кадрі N15 заданий поворот деталі в початкове положення словом B72 та перехід до системи координат у точці P2 заготовки функцією G55. Центрування чотирьох отворів задають за допомогою постійного циклу G82, у кінці якого інструмент повертається до рівня R, встановленого у 5 мм над площинами A. Далі у кадрі N16 встановлюють у шпиндель свердло $\varnothing 10,2$ мм, а в кадрі N17 програмують свердління чотирьох отворів, застосовуючи постійний цикл свердління. У кадрі N18 встановлюють у шпиндель мітчик M12, а в кадрі N19 виконують різенарізання в отворах 1—4 за допомогою постійного циклу G84.

У кадрі N20 встановлюють свердло $\varnothing 14$ мм, у кадрі N21 повертають деталь на 90° і свердлять отвір $\varnothing 14$ мм, у кадрі N22 встановлюють у шпиндель мітчик M16, а в кадрі N23 виконують нарізання різи M16.

Особливістю описаної КП є укрупнена нумерація її кадрів, тобто пронумерованими є змістові блоки кадрів, що допускається тільки в розвинених системах ЧПК. Крім того, кадри, в яких про-

грамується заміна інструмента, можуть бути оформлені як підпрограми та записуватися в спрощеному вигляді, наприклад, при встановленні інструмента з 10-ї позиції магазина, записують *N1T10H06*.

Після виконання обробки при першому встановленні деталі її перевстановлюють, базуючи на оброблену площину А, після чого виконують переходи № 17—21 (див. табл. 5.3).

5.6. ОБРОБКА КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ НА ВЗАЄМОВЗ'ЯЗАНому ОБЛАДНАННІ

Обробка корпусних деталей складної конструкції вимагає виконання декількох послідовних технологічних операцій з ЧПК. Міжопераційний зв'язок у цих випадках здійснюється, як правило, за допомогою ТНС, яка переміщує супутники із закріпленими на них деталями. Якщо в процесі обробки не виникає потреби у пе-

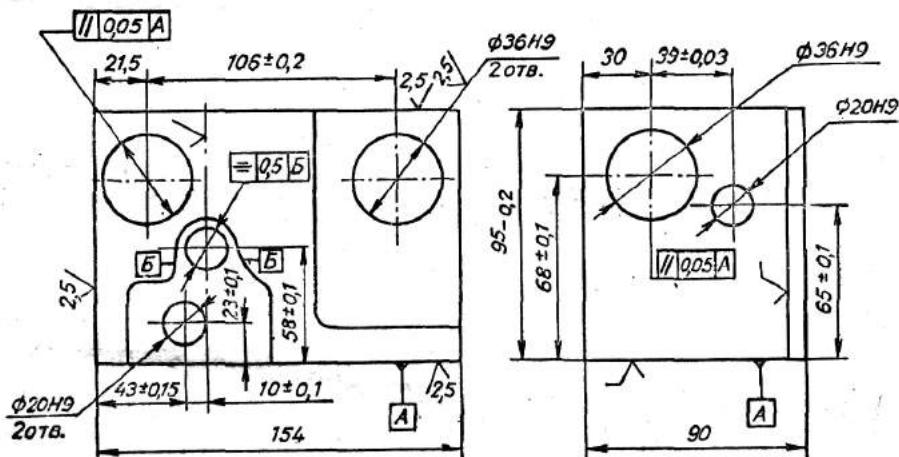


Рис. 5.12. Ескіз корпусу, що обробляється на ГАД.

резакріпленні заготовки, то як організаційну форму ГВС вибирають ГАЛ. Якщо ж при виконанні обробки заготовки виникає необхідність її перезакріplення, то після виконання частини технологічних операцій заготовку перезакріплюють на дільниці завантаження супутників і транспортують до обладнання, на якому виконуватиметься решта технологічних операцій. Організаційною формою ГВС буде ГАД.

Розглянемо технологію обробки корпусної деталі (рис. 5.12), що включає дві технологічні операції, які послідовно виконують

на багатоцільовому верстаті з вертикальним розташуванням шпинделя моделі 243ВМФ2 та багатоцільовому верстаті з горизонтальним шпинделем моделі 6904ВМФ2. Обидва верстати входять у ГВС, яка, крім них, включає також двопозиційну каретку-оператор для міжопераційного зв'язку, стелаж для заготовок, монтажно-розмічальний стіл для завантаження супутників (рис. 5.13). Робітник закріплює на супутнику заготовку, яка далі транспортується кареткою-оператором до відповідного верстата.

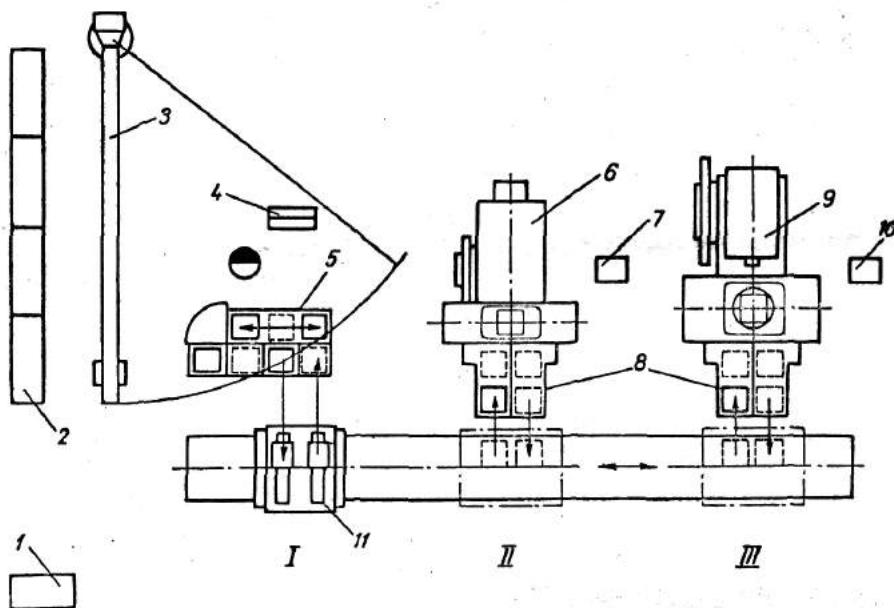


Рис. 5.13. Гнучка виробнича система для обробки корпусів:

1 — керуюча ЕОМ; 2 — стелаж заготовок та пристрой; 3 — кран-балка; 4 — пульт керування; 5 — монтажний стіл; 6 — багатоцільовий верстат із вертикальним шпинделем; 7, 10 — шафи системи ЧПК; 8 — системи автоматичного стикування верстатів і транспортної системи; 9 — багатоцільовий верстат із вертикальним шпинделем; 11 — каретка-оператор; I, II, III — позиції обробки.

Технологічний процес обробки деталі складається з двох фрезерно-свердлильно-роздочувальних операцій. На першій обробляють площину A та два отвори $\varnothing 10H7$, які використовують як технологічні бази на другій операції. Операцію здійснюють на багатоцільовому верстаті з вертикальним шпинделем моделі 243ВМФ2. Заготовку базують на супутнику в координатний кут (по трьох площинах). Базування та затиск заготовки виконує робітник по розмітці. Заготовку на супутнику розташовують на чотирьох регульованих гвинтових опорах, які забезпечують паралельність площини A відносно робочої площини супутника. За допомогою двох осьових рисок, зроблених під час розмітки по

сліду площин XOZ і YOZ (рис. 5.14), заготовку орієнтують у площині XOY . При вивірянні положення деталі відносно базуючих елементів супутника використовують універсальні вимірювальні засоби, наприклад, штангенрейсмас, глибиномір, косинець тощо. Похибку розташування деталі визначають як

$$\omega = (a, b, c, \lambda, \beta, \gamma),$$

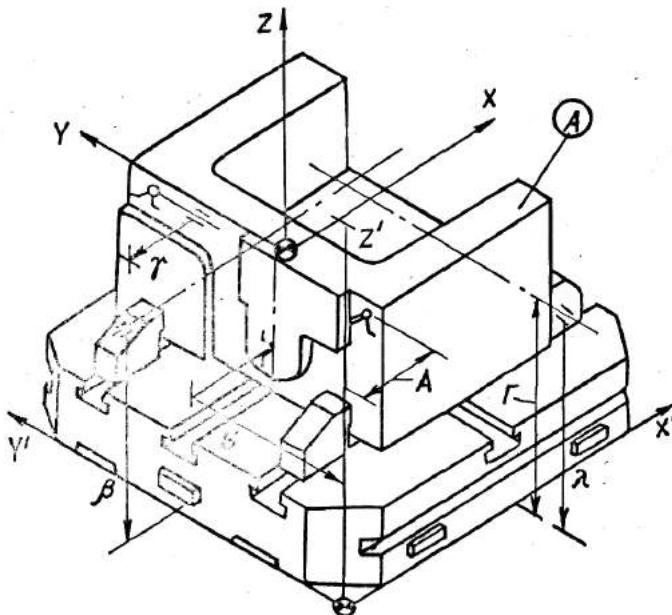


Рис. 5.14. Встановлення заготовки на супутнику на першій операції.

де a, b, c — параметри зміщення заготовки відповідно вздовж осей X, Y, Z ; λ, β, γ — параметри повороту заготовки навколо цих осей. Значення величин a, b, c при базуванні заготовки по розмітці знаходиться в межах $0,5 \dots 1,0$ мм, а значення величини λ, β, γ — у межах $0,3/300 \dots 0,8/300$.

Для виконання подальшої обробки заготовку після першої операції повертають на розмічальний стіл, де її представляють на інший супутник,

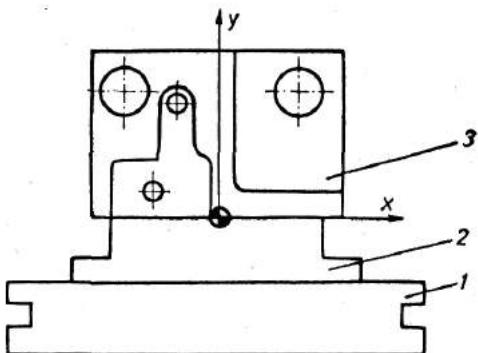


Рис. 5.15. Встановлення заготовки на супутнику на другій позиції:
1 — супутник; 2 — підкладна плита; 3 — заготовка.

базуючи по обробленій площині A та двох отворах $\varnothing 10H7$. Для забезпечення доступу інструмента до всієї поверхні бокових площин при їх фрезеруванні заготовку встановлюють на підкладну плиту, закріплена на супутнику (рис. 5.15). На другій операції деталь обробляють з обох боків. Для кожної сторони обробки (стінки) розробляють план обробки, вибирають координатну систему і перераховують у разі потреби розміри деталі, що визначають положення її поверхонь у вибраній системі координат.

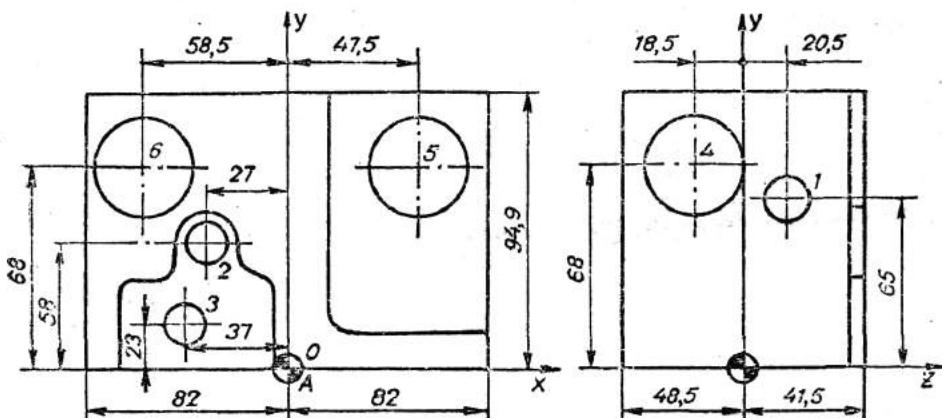


Рис. 5.16. План обробки заготовки:
1–6 — отвори деталі.

Отворам присвоюють номери і записують координати їхнього розташування (рис. 5.16). Після повної обробки однієї стінки деталь повертають і обробляють всі поверхні та конструктивні елементи на другій стінці. Обробку виконують на багатоцільовому верстаті моделі 6904ВМФ з хрестовим півворотним столом.

Після виконання другої операції деталь транспортується кареткою-оператором до розмічального стола, де робітник знімає її зі супутника та встановлює на стелаж готових деталей.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Перелічіть основні особливості обробки площин корпусів на багатоцільовому верстаті.
2. Які основні траекторії переміщень фрези застосовують при фрезеруванні напівзакритих і закритих площин?
3. Які особливості обробки головних отворів корпусів на багатоцільових верстатах?
4. Якими основними принципами користуються при визначенні послідовності обробки дрібних отворів?
5. Перелічіть основні правила вибору чорнових баз.

6. Опишіть типову послідовність переходів фрезерно-свердлильно-роздочувальної операції.

7. Складіть послідовність переходів для обробки на багатоцільовому верстаті деталі, зображеній на рис. 2.14.

8. Як програмується переміщення фрези по колу?

9. Опишіть ГАД обробки корпусних деталей на верстатах з ЧПК.

ГЛАВА 6

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ГВС

6.1. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ГВС

ГВС створюють поєднанням основного технологічного обладнання, автоматизованого складу, транспортних і допоміжних пристрій. Структура одержаної таким чином ГВС визначається:

- кількістю і типом основного технологічного обладнання;
- видом транспортних засобів;
- об'ємом автоматизованого складу та його типом;
- видом і кількістю допоміжного обладнання.

Кількість основного технологічного обладнання визначають на основі верстатомісткості $T_{\text{вм}}$ виробів, призначених для виготовлення у ГВС. Верстатомісткість визначають у верстато-годинах як

$$T_{\text{вм}} = \frac{1}{60} \sum_{i=1}^n N_i \sum_{j=1}^{m_i} t_{\text{ш-к}, ij},$$

де $t_{\text{ш-к}, ij}$ — штучно-калькуляційний час виконання j -ї операції над i -ю деталлю, хв; N_i — річний обсяг випуску i -ї деталі, шт.; n — число типорозмірів деталей, які обробляються даною ГВС; m_i — число операцій обробки i -ї деталі.

Кількість верстатів визначається як

$$W = \frac{T_{\text{вм}}}{\Phi_0 \cdot K_3},$$

де Φ_0 — ефективний річний фонд роботи верстата, год; K_3 — коефіцієнт завантаження верстата, значення якого для обладнання, що працює у складі ГВС, становить 0,85.

Якщо для виготовлення групи деталей необхідно використати різні типи верстатів, тоді кількість однотипних верстатів визначають на основі верстатомісткості кожного окремого методу обробки.

Нехай у ГВС обробляють, наприклад, n типорозмірів деталей на m_i операціях кожну, на яких здійснюють токарну, свердлильну, ..., шліцефрезерну обробку. Використовуючи відомі спрощені залежності, визначають основний технологічний час на кожний вид обробки (табл. 6.1).

Штучно-калькуляційний час

$$t_{\text{ш.-к.}} = t_0 \varphi,$$

де φ — коефіцієнт, що залежить від типу верстата і типу виробки.

Таблиця 6.1

Основний технологічний час обробки

Метод обробки	Модель верстата	Основний час обробки t_0 , хв			
		деталь 01	деталь 02	...	деталь i
Токарна Свердлильна	16К20Т1	2,5	2,7	...	3,5
	2Р135Ф2	—	1,2	...	0,6
Шліцефрезерна	5350А	4,8	—	...	6,0

ництва *. Далі визначають верстатомісткість кожного методу обробки та виражають її в годинах.

Кількість верстатів, які виконують однотипну обробку, визначають як

$$W_{\text{ток}} = \frac{T_{\text{вм}}^{\text{ток}}}{\Phi_0 K_3};$$

$$W_{\text{св}} = \frac{T_{\text{вм}}^{\text{св}}}{\Phi_0 K_3},$$

де $W_{\text{ток}}$, $W_{\text{св}}$ — кількість верстатів для виконання токарної, свердлильної та інших методів обробки; $T_{\text{вм}}^{\text{ток}}$, $T_{\text{вм}}^{\text{св}}$ — верстатомісткість токарної та свердлильної обробок, які обчислюють за формулами

$$T_{\text{вм}}^{\text{ток}} = \frac{1}{60} \varphi \sum_{i=1}^n N_i \cdot t_{0,i}^{\text{ток}},$$

$$T_{\text{вм}}^{\text{св}} = \frac{1}{60} \varphi \sum_{i=1}^n N_i \cdot t_{0,i}^{\text{св}}.$$

Приклад розрахунку верстатомісткості різних методів обробки наведений у табл. 6.2.

Місткість складу, що входить у ГВС, залежить від кількості типорозмірів деталей n , які обробляються в ГВС, обсягу випуску

* Курсовое проектирование по технологии машиностроения / Под ред. Горбацевича А. Ф. Минск, 1975.

N_i деталей одного типорозміру, обсягу виробничої партії P_i (або частоти запуску деталей одного типорозміру у виробництво).

Таблиця 6.2
Верстатомісткість обробки на верстатах ГВС

Деталь i	Річний об'єм випуску, N_i , шт.	Основне обладнання ГВС							
		16К20Т1		2Р135Ф2		...		5350А	
		t_0 , хв	T_0 , год	t_0 , хв	T_0 , год	t_0 , хв	T_0 , год	t_0 , хв	T_0 , год
01	10000	2,5	416	—	—	4,8	800
02	20000	2,7	900	1,2	400	—	—
...
$\sum_{i=1}^n N_i$	300000	3,5	583	0,6	1000	6,0	1000
ф		—	7500	—	2500	—	...	—	12000
Сумарна верстатомісткість, год		1,65		1,54		...		1,84	
		12375		3850		...		22080	

Оптимальний обсяг виробничої партії визначають з умов забезпечення найменших річних витрат на виробництво та зберігання деталей. Загальні річні витрати C складаються з витрат на підготовку виробництва, на виробництво та на зберігання деталей (рис. 6.1):

$$C = \frac{N}{P} A + \omega N + P \frac{q}{2},$$

де P — обсяг виробничої партії; N — річний обсяг випуску деталей одного типорозміру; A — витрати на підготовку виробництва однієї виробничої партії; q — питомі витрати на зберігання однієї деталі.

Аналіз наведеного виразу свідчить, що витрати на підготовку виробництва однієї виробничої партії не залежать від обсягу цієї партії.

Остання складова виразу для загальних річних витрат $P \frac{q}{2}$ — це витрати на зберігання деталей на складі. Кількість деталей одного типорозміру, що постійно перебуває на складі, визначають таким чином. При рівномірному використанні деталей, наприклад, передаванні їх на дільницю складання, швидкість використання

$$V_{\text{вик}} = \frac{P}{T_{\text{вик}}},$$

де $T_{\text{вик}}$ — період повного використання партії з P деталей. Математичне сподівання кількості деталей, що одночасно зберігаються на складі, визначають як

$$M(P) = \frac{1}{T_{\text{вик}}} \int_0^{T_{\text{вик}}} V_{\text{вик}} t dt - \frac{1}{T_{\text{вик}}} V_{\text{вик}} \frac{t^2}{2} \Big|_0^{T_{\text{вик}}} = \frac{P}{2}.$$

Оптимальний обсяг виробничої партії P_0 визначають з умови

$$\frac{dC}{dP_0} = -\frac{NA}{P_0^2} + \frac{q}{2} = 0,$$

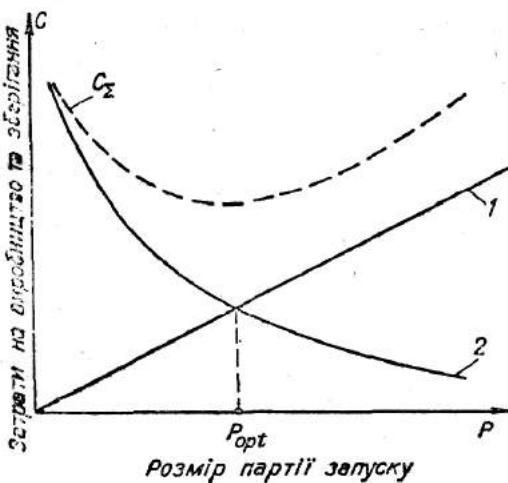


Рис. 6.1. Залежність сумарних витрат на виробництво та зберігання деталей від розміру виробничої партії:

1 — витрати на незавершене виробництво $\frac{q}{2}$;

2 — витрати на підготовку виробництва $\frac{P}{N} A$.

звідки одержують

$$P_0 = \sqrt{\frac{2NA}{q}}.$$

Наближено обсяг виробничої партії розраховують за виразом

$$P_0 = \frac{Na}{253},$$

де N — річний обсяг випуску деталей одного типорозміру; a — кількість днів, протягом яких забезпечується запас деталей ($a=1, 2, 5, 10, 20$); 253 — кількість робочих днів у році.

При обробці деталей партіями P , які переміщують до верстатів в уніфікованій тарі, кількість комірок у стелажі, які потрібно мати для зберігання деталей одного типорозміру, визначають як

$$Z_{k,l} = K_h \frac{W \Phi_0}{N_l T_{p,i} m},$$

де $T_{p,i}$ — середній час обробки партії P_i деталей i -го типорозміру на верстаті, год; m — кількість операцій під час обробки деталей; N_l — річний обсяг випуску деталей i -го типорозміру; K_h — коефіцієнт, що враховує нерівномірність надходження та збирання вантажів ($K_h=1,3—1,5$); Φ_0 — ефективний річний фонд часу роботи ГВС; W — кількість верстатів у ГВС.

При шотижневому запуску деталей у виробництво кількість комірок у стелажі, необхідних для зберігання деталей i -го типорозміру, визначається як

$$Z_{k,l} = K_h \frac{W \Phi_0}{52 \cdot T_{pl} m}.$$

Кількість комірок у стелажах складу, які необхідні для зберігання деталей n типорозмірів,

$$Z_k = \sum_{l=1}^n Z_{k,l}.$$

Кількість стелажних секцій обчислюють за виразом

$$S_{ct} = \frac{Z_k}{N_s},$$

де N_s — кількість комірок в одній стелажній секції.

Якщо ГВС застосовується для обробки корпусних деталей, заготовки яких закріплюють на супутниках, то на складі необхідно мати добовий запас супутників. Кількість комірок у стелажах складу, які потрібні для зберігання супутників із заготовками та супутників без заготовок, що створюють резервний запас, визначають як

$$Z_k = K_h (Z_1 + Z_2),$$

де Z_1 — кількість супутників із заготовками, що створюють добове завдання ГВС; Z_2 — кількість супутників без заготовок. Звичайно величини Z_1 та Z_2 рівні, тобто $Z_1 \cong Z_2$. Величину визначають з виразу

$$Z_1 = \frac{W \Phi_0}{253 t_m},$$

де t_m — середній час обробки однієї заготовки, год.

Якщо у складі ГВМ є нагромаджувач на A позицій, то кількість супутників із заготовками, що зберігаються на складі, відповідно зменшується, а загальна кількість комірок визначається таким чином

$$Z_k = \left(\frac{Z_1}{A} + Z_2 \right) K_n \approx K_n Z_1 \left(\frac{1}{A} + 1 \right).$$

Кількість роботів-штабелерів $S_{\text{рп}}$, потрібних для обслуговування автоматизованого складу, визначають як

$$S_{\text{рш}} = \frac{T_{\text{рш}} K_n}{\Phi_0 K_b},$$

де $T_{\text{рш}}$ — сумарний час роботи штабелера для переміщення річного обсягу вантажу, год; Φ_0 — ефективний річний фонд роботи штабелера, год; K^b — коефіцієнт використання штабелера, прийнятий 0,8; $K_n = 1,3 - 1,5$ — коефіцієнт нерівномірності прибуття та використання вантажу.

Сумарний час роботи штабелера

$$T_{\text{рш}} = \frac{T_n K_n Q_z}{60},$$

де T_n — середня тривалість одного циклу, хв; K_n — число транспортних операцій при одному переміщенні; Q_z — сумарна річна кількість переміщуваної тари, яка визначається за виразом

$$Q_z = Z_k \frac{253}{a},$$

де a — кількість днів, протягом яких поновлюється запас на складі.

Середня тривалість одного циклу завантаження—розвантаження тари

$$\bar{T}_n = 2 \left(\frac{\bar{H}_s}{V_b} + \frac{\bar{L}_s}{V_r} \right) + 2t_b,$$

де \bar{H}_s , \bar{L}_s — середня довжина вертикального та горизонтального переміщень, м; V_b , V_r — швидкість вертикального та горизонтального переміщень, м/хв; t_b — тривалість завантаження—розвантаження тари, хв ($t_b \approx 0,5 \dots 0,7$ хв).

Загальна кількість тари, потрібна для функціонування ГВС, визначається як

$$Q_z = 1,15 (Z_{\text{скл}} + Z_w + Z_{\text{зап}}),$$

де 1,15 — коефіцієнт, що враховує тару, яка ремонтується та пе-ребуває у транспортній системі; $Z_{\text{скл}}$ — тара, яка є на складі;

Z_w — тара, яка є біля верстатів, на робочих місцях; $Z_{зап}$ — тара для зберігання міжопераційних запасів.

Для ГВС з малою кількістю основного технологічного обладнання (до 6—8 одиниць) створюють одне робоче місце для налагодження інструменту. У разі більшої кількості основного обладнання створюють відділ інструментальної підготовки, який входить до складу АСІО.

У ГВС для обробки корпусних деталей використовують супутники. Встановлення заготовок на супутники та зняття з них оброблених деталей забезпечують робітники підготовчої дільниці. Кількість позицій завантаження—розвантаження виробів визначають за виразом

$$M_{поз} = \frac{W \Phi_0 K_3 t_v}{t_m \Phi_n},$$

де W — кількість верстатів з ЧПК у складі ГВС; Φ_0 — ефективний річний фонд часу роботи обладнання, год; $K_3=0,85$ — коефіцієнт завантаження верстатів; t_v — середній час зняття деталі та встановлення заготовки, хв; t_m — середній час обробки деталі на верстаті, хв; Φ_n — ефективний фонд часу роботи позиції завантаження—розвантаження, год.

6.2. ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ ГАВ

Організація ГАВ вимагає розв'язання задач планування та обліку переміщення виробів у ГВС. Для організації виробничого процесу у часі, тобто для впорядкування та оптимізації переміщень потоків виробів, застосовують оперативно-виробниче планування виробництва. Оптимальна послідовність виконання технологічних операцій над різними деталями групи забезпечує виготовлення групи деталей за найкоротший час або підвищення ступеня використання обладнання. Наявність у ГВС автоматизованої транспортно-нагромаджувальної системи для централізованого зберігання та оперативного постачання робочих місць деталями і технологічною оснасткою дає змогу розподіляти та перерозподіляти роботи між верстатами залежно від виробничої ситуації. Для розв'язання задач оперативно-виробничого планування користуються методами теорії розкладів.

Узагальнена задача оперативно-виробничого планування виглядає так. Нехай за найменший час необхідно завершити обробку n різних деталей. Кожну деталь i ($i=1, n$) спочатку обробляють на верстаті a протягом часу t_{ai} , потім на верстаті b протягом часу t_{bi} . Тривалість обробки різних деталей на різних верстатах також

буде різною. Припустимо, що обсяг підготовчо-заключних робіт не залежить від послідовності обробки. Крім цього, друга операція, яка виконується на верстаті b , не може початися, поки не завершиться перша операція на верстаті a .

Розглянемо цифровий приклад обробки деталей шести наймен-


Таблиця 6.3

Тривалість обробки деталей, хв


Верстат	Номер деталі					
	1	2	3	4	5	6
a	3	2	4	1	4	2
b	1	4	3	2	2	5

нувань ($n=6$) послідовно на двох верстатах (a, b). Тривалість обробки кожної деталі на кожному з верстатів наведена у табл. 6.3.

Можливі варіанти послідовності обробки деталей зручно зображені графічно за допомогою так званих діаграм Гантта (рис. 6.2, а). На такій діаграмі кожному з верстатів відводять свою паралельну пряму, вздовж якої відкладають тривалість обробки кожної деталі на цьому верстаті.

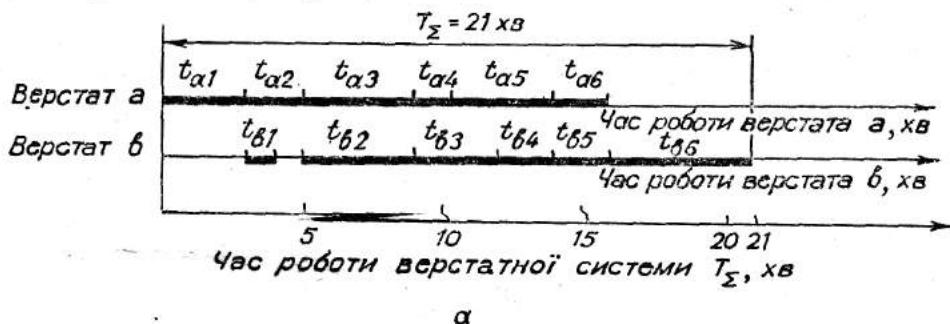

а

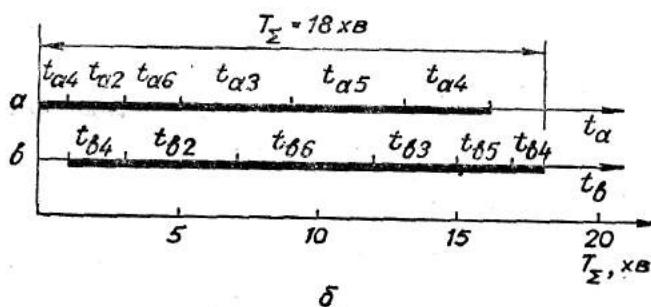

б

Рис. 6.2. Діаграми Гантта для обробки шести деталей на двох верстатах:
а — випадкова; б — оптимальна послідовність обробки.

Обробку n деталей оптимізують визначенням такої послідовності запуску їх у роботу, яка забезпечить найменший сумарний час їхньої обробки. Така задача може бути розв'язана повним або частковим перебиранням варіантів, а також наближеними евристичними методами.

Застосування методу повного перебирання варіантів забезпечує точне розв'язання задачі, але вимагає значних витрат машинного часу. Кількість можливих варіантів послідовності обробки n різних деталей на W верстатах визначається як

$$A = \prod_{i=1}^W n_i!$$

Для деталей, тривалість обробки яких наведена у табл. 6.3, кількість варіантів обробки

$$A = 6! \cdot 6! = 518400.$$

Оскільки кількість допустимих варіантів обробки завжди менша від кількості можливих варіантів внаслідок різноманітних обмежень на послідовність виконання операцій (технологічні, організаційні тощо), то неперспективні варіанти відсіюють на початкових і проміжних етапах розв'язання задачі. Застосування методів часткового перебирання варіантів значно прискорює розв'язання задачі на ЕОМ.

Найпоширенішими у розв'язанні задач оперативно-виробничого планування є наближені евристичні методи, що ґрунтуються на використанні переліку правил переважання. Ці правила є результатом попереднього виробничого досвіду.

Сформулюємо приблизний перелік правил переважання, наприклад, для розв'язання вищенаведеної задачі.

1. Спочатку обробляють деталі, в яких обробка на верстаті a коротша, ніж обробка на верстаті b , тобто

$$t_{ai} < t_{bi}.$$

2. Деталі, відібрані за правилом 1, обробляють у порядку зростання тривалості обробки на верстаті a .

3. Решту деталей обробляють у порядку зменшення t_{bi} .

Застосувавши ці правила, одержимо послідовність обробки деталей, яка описується відповідною діаграмою Гантта (див. рис. 6.2, б). Оптимізація послідовності їхньої обробки дає змогу зменшити сумарний час обробки з 21 до 18 хв, тобто на 15%.

Описану методику оптимізації поштучної обробки деталей використовують для оптимізації послідовності обробки партій деталей. При цьому у вихідних даних вказують час обробки відповідної партії деталей з урахуванням витрат часу на переналагоджен-

ня верстата для її обробки. Оскільки в умовах ГАВ маршрути обробки різних деталей відрізняються один від одного як кількістю, так і складом технологічних операцій, то вихідні дані задачі оперативно-виробничого планування відповідно доповнюють. Нехай задані n типів деталей ($j=1, n$), обробка кожної з яких складається з L операцій ($l=1, L$), що здійснюється на m верстатах ($q=1, m$). Необхідно визначити таку послідовність подавання партій деталей на обробку, яка забезпечить оптимальне значення выбраної цільової функції (найменший час обробки, найбільше завантаження обладнання тощо) при виконанні таких умов:

— усі технологічні операції дляожної деталі виконуються відповідно до технологічного маршруту, тобто в залежності послідовності;

— на кожному верстаті одночасно обробляється тільки одна партія деталей;

— кожна партія деталей обробляється одночасно тільки на одному верстаті;

— кожна партіеоперація здійснюється на верстаті без перерви.

Вихідні дані для оперативно-виробничого планування задають у вигляді двох матричних масивів: матриці технологічних маршрутів $Q[q_{jl}]$ і матриці трудомісткостей $T[t_{jl}]$.

Матриця технологічних маршрутів набирає вигляду

$$Q[q_{jl}] = \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1L} & \cdots & q_{1L} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2L} & \cdots & q_{2L} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_{j1} & q_{j2} & q_{jL} & \cdots & q_{jL} & , \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nL} & \cdots & q_{nL} \end{vmatrix},$$

де q_{jl} — номер верстата, на якому здійснюють l -ту операцію над j -ю деталлю, тобто jl -ту партіеоперацію; $j=1, n$ — номер деталі; $l=1, L$ — номер операції.

Матриця трудомісткостей має таку саму розмірність і структуру, однак в її комірках замість номера верстата записують тривалість здійснення відповідних партіеоперацій:

$$T[t_{jl}] = \begin{vmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1L} & \cdots & t_{1L} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2L} & \cdots & t_{2L} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ t_{j1} & t_{j2} & \cdots & t_{jL} & \cdots & t_{jL} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nL} & \cdots & t_{nL} \end{vmatrix},$$

де t_{jl} — тривалість здійснення jl -ї партіеоперації.

Вихідні дані задачі оптимізації послідовності обробки, наприклад, двох партій деталей ($n=2$) на двох верстатах ($m=2$), при технологічному маршруті, що містить три операції ($L=3$), наведені у табл. 6.4 і 6.5.

Таблиці 6.4 та 6.5 є матрицями вихідних даних — матрицею технологічних маршрутів та матрицею трудомісткостей:

$$Q = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad T = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 2 \end{vmatrix} \text{ (год)}.$$

Таблиця 6.4

Номер верстата,
що здійснює партієоперацію

Номер деталі	Номер операції		
	1	2	3
1	1	2	1
2	2	1	2

Таблиця 6.5

Трудомісткість здійснення
партієоперації, год

Номер деталі	Номер операції		
	1	2	3
1	4	4	4
2	5	5	2

Діаграма Гантта, яка описує роботу верстатів 1, 2, подана на рис. 6.3.

Оптимальну послідовність обробки партій деталей визначають за допомогою правил переважання. При цьому припускають, що

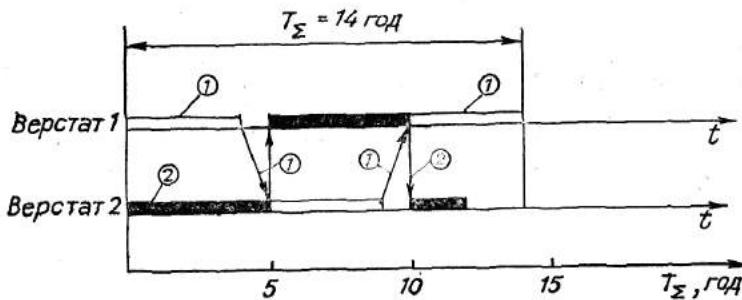


Рис. 6.3. Діаграма Гантта для обробки двох партій деталей на двох верстатах.

верстати під час обробки партій деталей з ладу не виходять, три-валість їх переналагодження входить у загальну трудомісткість виконання відповідної партієоперації. Для визначення оптимальної послідовності подавання на обробку партій деталей в умовах ГАВ доцільно використати такий перелік правил переважання.

1. Для обробки вибирають партію деталей, які пройшли всі попередні операції.

2. Якщо таких партій виявиться декілька, то для обробки вибирають партію деталей, над якими здійснено найбільше технологічних операцій.

3. Якщо, згідно з правилом 2, таких партій виявлено декілька, то для обробки вибирають партію деталей, яка має найменший час обробки.

4. Якщо, згідно з правилом 3, таких партій виявиться декілька, то для обробки вибирають таку, яка має найменшу тривалість наступної партієоперації.

5. Якщо, згідно з правилом 4, таких партій деталей виявиться декілька, то в обробку відправляють будь-яку з них з однаковою ймовірністю.

Цей перелік правил не є універсальним. У конкретних виробничих умовах правила вдосконалюються відповідно до виробничого досвіду експлуатації ГВС.

6.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГВС

Продуктивність ГВС та її технологічного обладнання визначається обсягом продукції, що випускається за одиницю часу. Оскільки ГВС за один робочий цикл видає одиницю продукції, то її продуктивність доцільно визначити як кількість деталей, випущених за одиницю часу.

Однак під час визначення продуктивності слід враховувати, що періоди безперебійної роботи ГВС чергаються з періодами, коли виробнича система простоює з тих чи інших причин. Розглянемо процес функціонування токарного РТК, наприклад, протягом робочої зміни. Відкладемо на діаграмі роботи РТК (рис. 6.4) кількість оброблених деталей (у вертикальному напрямі) та час його роботи (у горизонтальному напрямі). На діаграмі прийняті такі позначення: $\theta(z_1)$ — тривалість обробки першої партії деталей; $\theta(z_2)$ — тривалість обробки другої партії деталей; z_1 та z_2 — дійсна кількість оброблених деталей першого та другого типорозмірів; z_1^T та z_2^T — теоретично можлива кількість оброблених деталей першого та другого типорозмірів за умови відсутності простів РТК; θ_{n1} — тривалість налагодження РТК на обробку першої партії деталей; θ_{n2} — тривалість заміни інструменту, що вийшов із ладу; θ_{n3} — тривалість очікування на підвезення заготовок; θ_{n4} — тривалість очікування оператора; θ_{n5} — тривалість переналагодження РТК на обробку другої партії деталей; $\theta_{n6} - \theta_{n9}$ — тривалість вимірювання обробленої поверхні, коригування положення зношеного інструмента тощо. Внаслідок наявності перелічених простоїв, РТК замість $z_1^T + z_2^T$ деталей обробить $z_1 + z_2$ деталей. Очевидно, що для визначення дійсної продуктивності ви-

робничої системи необхідно врахувати втрати, пов'язані з різноманітними видами її простоїв.

Виходячи з наведеного прикладу, визначаємо, що за розглянутий період роботи РТК почергово перебував в одному із двох можливих станів:

- безперебійної роботи, сумарна тривалість якої становить θ_p ;
- простоїв, сумарна тривалість яких — θ_n .

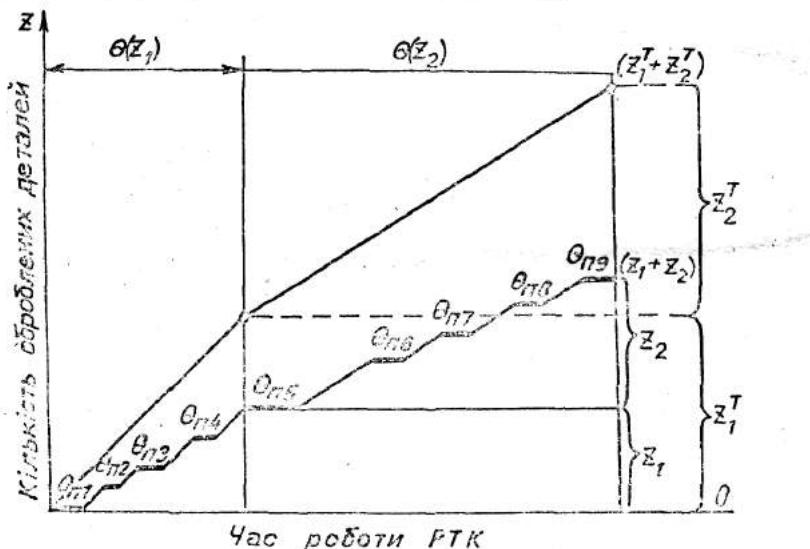


Рис. 6.4. Діаграма функціонування РТК.

Очевидно, що при цьому витримується співвідношення

$$\theta = \theta_p = +\theta_n,$$

де θ — дійсний фонд часу роботи виробничої системи, в який не входять ні перерви на обід, ні свяtkові та вихідні дні, ні нічні зміни, якщо вони не заплановані, ні час планово-попереджуvalного ремонту (табл. 6.6).

Таблиця 6.6

Дійсний річний фонд часу виробничої системи

Число змін	Номінальний річний фонд часу, год	Затрати часу на планово-попереджуvalний ремонт, %	Час простою при планово-попереджуvalному ремонті, год	Дійсний річний фонд часу, год
Дві зміни	4140	10%	415	3725
Три зміни	6210	12%	745	5465
Три зміни без вихідних та свят	8760	15%	1314	7446

Тривалість безперебійної роботи безпосередньо визначає кількість випущених виробів:

$$\Theta_p = zT,$$

де T — тривалість робочого циклу.

Тривалість простої визначити складніше, оскільки вони зумовлені різними причинами. Для зручності аналізу простої поділяють на три види: власні тривалістю $\Theta_{вл}$, організаційно-технічні тривалістю $\Theta_{орг-т}$ та переналагоджувальні тривалістю $\Theta_{пер}$.

До власних простоїв належать ті, що викликані внутрішніми стосовно до виробничої системи причинами, наприклад, заміною зламаного інструмента, ремонтом та регулюванням механізмів, видаленням стружки із зони різання тощо.

Організаційно-технічні простої зумовлені зовнішніми стосовно до виробничої системи причинами, наприклад, відсутністю заготовок, енергії, оператора, керуючої програми тощо.

Переналагоджувальні простої пов'язані з витратами часу під час переходу виробничої системи з випуску одного виду виробів на інший. Переналагоджування РТК, наприклад, включає заміну затискового пристрою, інструмента, КП, захватного пристрою, а також їх регулювання та налагодження.

Загалом можна вважати, що

$$\Theta_p = \Theta_{вл} + \Theta_{орг-т} + \Theta_{пер}.$$

Дійсну продуктивність виробничої системи визначаємо з урахуванням всіх видів витрат через простої:

$$Q_d = \frac{z}{\Theta} = \frac{z}{T_z + \Theta_{вл} + \Theta_{орг-т} + \Theta_{пер}} = \frac{1}{T + \frac{\Theta_{вл}}{z} + \frac{\Theta_{орг-т}}{z} + \frac{\Theta_{пер}}{z}} = \\ = \frac{1}{T + \frac{\Theta_{вл}}{\Theta_p} T + \frac{\Theta_{орг-т}}{\Theta_p} T + \frac{\Theta_{пер}}{\Theta_p} T} = \frac{1}{T} \eta_{вик}.$$

Коефіцієнт використання $\eta_{вик}$ визначає частку дійсного фонду часу, протягом якого виробнича система дійсно працює і випускає продукцію:

$$\eta_{вик} = \frac{1}{1 + \frac{\Theta_{вл}}{\Theta_p} + \frac{\Theta_{орг-т}}{\Theta_p} + \frac{\Theta_{пер}}{\Theta_p}}.$$

Значення цього коефіцієнта обчислюють за допомогою аналізу роботи виробничої системи протягом певного часу (рис. 6.5).

Визначення продуктивності ГВС ускладнюється непостійністю її робочого циклу, що пов'язане з різною тривалістю обробки різних деталей. У цьому випадку визначають середню тривалість робочого циклу T_m за допомогою знаходження середньозважених значень його складових. Нехай ГВС обробляє n типорозмірів деталей, обсяг випуску деталей i -го типорозміру дорівнює N_i . Для обробки деталі i -го типорозміру необхідно S_i переходів, які виконують із використанням A_i різальних інструментів. Тоді середнє

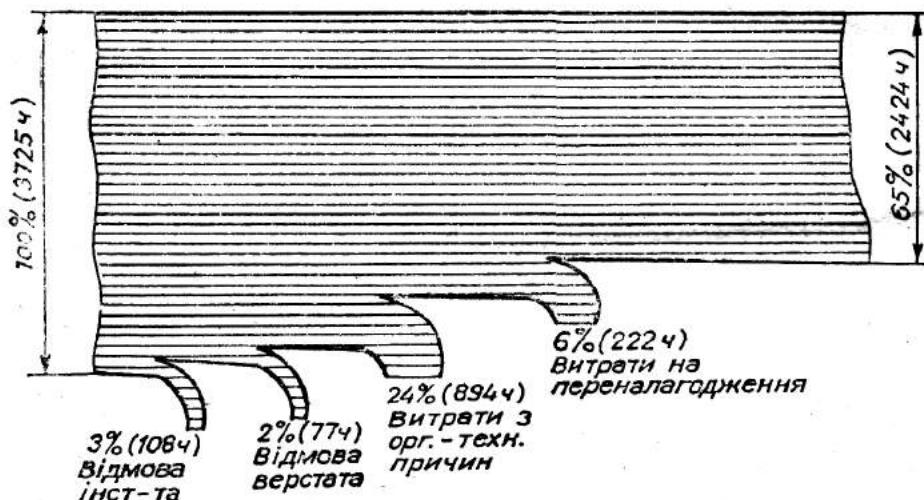


Рис. 6.5. Баланс витрат дійсного фонду часу РТК.

число переходів S_m , необхідне для обробки n типорозмірів деталей, визначається як

$$S_m = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \cdot N_i}{\sum_{i=1}^n N_i}$$

Аналогічно визначаємо середнє число різальних інструментів

$$A_m = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot N_i}{\sum_{i=1}^n N_i}$$

Середній час здійснення одного переходу

$$t_{p1}^m = \frac{N_1 \sum_{j=1}^{S_1} t_{1j} + N_2 \sum_{j=1}^{S_2} t_{2j} + \dots + N_n \sum_{j=1}^{S_n} t_{nj}}{\sum_{i=1}^n N_i \cdot S_i},$$

де t_{ij} — тривалість здійснення j -го переходу під час обробки деталі i -го типорозміру. Тоді середньозважений час виконання технологічних переходів

$$t_p^m = t_{p1}^m \cdot S_m.$$

Середньозважений допоміжний час під час обробки деталей n типорозмірів

$$t_b = \frac{\sum_{i=1}^n t_{bi} N_i}{\sum_{i=1}^n N_i},$$

де t_{bi} — тривалість здійснення допоміжних дій під час обробки деталей i -го типорозміру;

$$t_{bi} = t_{b1,i} S_i + t_{b2,i} A_i + t_{b3,i},$$

де t_{b1} , t_{b2} , t_{b3} — середньостатистичні значення тривалості заміни координати, заміни інструмента та завантаження—розвантаження виробів відповідно.

Остаточно середньозважена тривалість робочого циклу для обробки деталей n типорозмірів

$$T_m = t_p^m + t_b^m = t_{yu}^m + t_{bv}^m.$$

Значенням середньої тривалості робочого циклу T_m користуються для визначення продуктивності ГВС:

$$Q_{ГВС} = \frac{1}{T_m} \eta_{вик.}$$

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як визначити верстатомісткість обробки групи деталей?
2. Як визначити кількість основного технологічного обладнання у складі ГВС?
3. Від чого залежить місткість складу, що входить у ГВС?

4. Як визначити число комірок у стелажі складу?
 5. З якою метою виконують оперативно-виробниче планування роботи ГВС?
 6. Складіть діаграму Гантта та виконайте оптимізацію послідовності обробки п'яти деталей на двох верстатах, матриця трудомісткостей для яких має вигляд

$$T = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 5 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 6 \end{vmatrix} / \text{хв.}$$

7. Складіть діаграму Гантта для обробки двох партій деталей на двох верстатах при технологічних маршрутах, що мають три операції. Матриця технологічних маршрутів має вигляд

$$Q = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix},$$

а матриця трудомісткостей (для партії)

$$T = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 8 \\ 1 & 9 & 6 \end{vmatrix} / \text{год.}$$

8. Дайте визначення коефіцієнта використання ГВС.
 9. Як визначають середню тривалість робочого циклу під час обробки групи деталей?
 10. Дайте визначення середньозваженої тривалості робочого циклу.

* * *

Аналіз основних етапів проектування технології виробництва деталей машин для умов дрібносерійного та серійного автоматизованого виробництва показує необхідність нового підходу до проектування технологічних процесів для ГВС.

Технологія ГАВ має свою специфіку, яка визначається потребою якнайповнішого використання технологічних можливостей верстатів з ЧПК, інтегрованих у гнучкі виробничі системи. Гнучка автоматизація впливає на всі елементи машинобудівного виробництва, змінюючи:

- конструкцію деталей та вузлів машин;
- структуру технологічного процесу механічної обробки та його елементів;
- організацію виробництва;
- конструкцію технологічного та периферійного обладнання;
- складальні та контрольні процеси.

Слід відзначити три головних напрями сучасного розвитку та вдосконалення гнучких виробничих систем.

1. Одержання високоточних заготовок, тобто розробка технології одержання заготовок точної форми зі зниженими припусками на обробку. У цьому випадку можливе створення ГВС, які повністю забезпечать чорнову та чистову обробку деталей з найвищою концентрацією обробки. Перспективним є одержання металопорошкових заготовок, форма яких максимальна наблизена до готових деталей.

2. Підвищення ефективності механічної обробки деталей різанням, що можна досягнути розробкою нових інструментальних матеріалів, які дають змогу збільшити швидкість різання у 10—15 разів порівняно з традиційною обробкою. Чистове фрезерування зі швидкістю різання $600 \dots 800 \text{ м/хв}$ забезпечує одержання поверхонь, шорсткість яких нижча від шорсткості поверхонь, одержаних шліфуванням (фрези із пластинками ельбору чи твердого сплаву, покриті карбідом титану). У цьому випадку підвищується концентрація обробки шляхом вилучення шліфувальної операції. Аналогічні режими різання застосовують при токарній обробці, що дає змогу уникнути круглошліфувальних операцій.

Використання високих швидкостей різання (надвисокошвидкісна обробка) є новою тенденцією у ГАВ, завдяки якій зростають швидкості обертання шпинделів у нових модифікаціях верстатів з ЧПК. Сучасні токарні верстати з ЧПК забезпечують частоту обертання шпинделя $4000 \dots 6000 \text{ хв}^{-1}$, фрезерувальні — 8000 хв^{-1} , свердлицьльні — $12000 \dots 30000 \text{ хв}^{-1}$.

3. Підвищення комплексності ГВС, що здійснюється шляхом розширення областей машинобудівного виробництва, в яких застосовуються методи гнучкої автоматизації. Автоматизація заготівельних і допоміжних операцій найуспішніше реалізується за допомогою ПР, які виконують складні зварювальні та газорізальні операції під час виготовлення заготовок, а також складання, очистку та фарбування вузлів. Автоматизована обробка складних штампів, пресформ, фільтерів та інших деталей із твердих сплавів і гартованої сталі здійснюється на електроерозійних верстатах з ЧПК, які дають змогу одержувати за допомогою простого електроду складні поверхні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения. М., 1969. 560 с.
- Васильев В. Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. М., 1986. 312 с.
- Гельгафт Ю. И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения. М., 1986. 271 с.
- Гибкое автоматическое производство / Под общ. ред. Майорова С. А., Орловского Г. В., Халкиопова С. Н. Л., 1985. 454 с.
- Гусев И. Т., Елисеев В. Г., Маслов А. А. Устройство числового программного управления. М., 1986. 295 с.
- Дерябин А. Л. Программирование технологических процессов на станках с ЧПУ. М., 1984. 224 с.
- Дерябин А. Л., Эстерзон М. А. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГВС. М., 1989. 288 с.
- Киселев Г. А., Гуденков В. Ю. Гибкие производственные системы в машиностроении. М., 1987. 288 с.
- Ковшов А. Н. Технология машиностроения. М., 1987. 318 с.
- Козырев Ю. Г. Промышленные работы: Справочник. М., 1983. 374 с.
- Косилова А. Д., Мещеряков Р. К., Калинин М. А. Точность обработки заготовок и припуски в машиностроении: Справ. технолога. М., 1976. 288 с.
- Курсовое проектирование по технологии машиностроения / Под ред. Горбачевича А. Ф. Минск, 1975. 288 с.
- Маталич А. А. Технология машиностроения. Л., 1985. 512 с.
- Матвеев В. В. и др. Размерный анализ технологических процессов. М., 1982. 262 с.
- Медвідь М. В., Шабайкович В. А. Теоретичні основи технології машинобудування. Львів, 1976. 299 с.
- Металлорежущие станки и автоматы / Под ред. Пронникова А. С. М., 1981. 479 с.
- Митрофанов С. П. Групповая технология машиностроительного производства. В 2 т. Л., 1983. Т. 1. 407 с.
- Обработка металлов резанием: Справочник технолога / Под общ. ред. Панова А. А. М., 1988. 736 с.
- Проектирование технологий / Под общ. ред. Соломенцева Ю. М. М., 1990. 416 с.
- Пальчевский Б. А., Пеклич З. И., Гонтаревский С. И., Ступницкий В. В. Обеспечение рационального использования оборудования ГПС // Станки и инструмент. 1989. № 11. С. 4—6.
- Промышленные роботы: Внедрение и эффективность / Пер. с яп. Асан К. и др. М., 1987. 384 с.
- Пуховский Е. С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства. К., 1989. 240 с.

- Размерный анализ конструкций* / Под ред. Бондаренко С. Г. К., 1989. 150 с.
- Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении: Альбом схем и чертежей* / Под общ. ред. Соломенцева Ю. М. М., 1989. 189 с.
- Руденко П. А. Проектирование технологических процессов в машиностроении*. К., 1985. 255 с.
- Соломенцев Ю. М., Кутин А. А., Шептунов С. А. Оценка гибкости автоматизированной станочной системы* // Вест. машиностроения. 1984. № 1. С. 38—40.
- Справочник технолога-машиностроителя* / Под ред. Косиловой А. Г., Мещерякова Р. К.: В 2 т. М., 1985.
- Стискин Г. М., Гаевский В. Д. Токарные станки с оперативным программным управлением*. К., 1989. 176 с.
- Черпаков Б. И. Эксплуатация автоматических линий*. М., 1978. 248 с.
- Эксплуатация многоцелевых станков* / Под общ. ред. Федорца В. А. К., 1988. 176 с.
- Пономарев В. М., Лескин А. А., Смирнов А. В. Принципы автоматизированного проектирования технологических структур гибких автоматических производств* // Системы автоматизации в науке и пр-ве. М., 1984. С. 209—217.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АСВВ — автоматизована система видалення відходів
АСІО — автоматизована система інструментального обслуговування
АСКТП — автоматизована система керування технологічним процесом
АСНД — автоматизована система наукових досліджень
АТСС — автоматизована транспортно-складська система
АСТПВ — автоматизована система технологічної підготовки виробництва
ГАВ — гнучке автоматизоване виробництво
ГАД — гнучка автоматизована дільниця
ГАЛ — гнучка автоматизована лінія
ГАЦ — гнучкий автоматизований цех
ГВМ — гнучкий виробничий модуль
ГВС — гнучка виробнича система
ЕОМ — електронно-обчислювальна машина
КП — керуюча програма обробки
МОР — мастильно-охолоджувальна рідина
РТК — роботизований технологічний комплекс
РШ — робот-штабелер
ПР — промисловий робот
ПЧПК — пристрій числового програмного керування
САК — система автоматизованого контролю
СТ РЕВ — стандарт Ради Економічної Взаємодопомоги
СЧПК — система числового програмного керування
ТНС — транспортно-накопичувальна система
ЧПК — числове програмне керування
ЦПК — циклове програмне керування

ЗМІСТ

ВСТУП	3
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГНУЧКОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСОБІВ ЙОГО АВТОМАТИЗАЦІЇ	4
1.1. Особливості автоматизації багатономенклатурного виробництва	4
1.2. Гнучкі виробничі системи	10
1.3. Технологічне обладнання з ЧПК	14
1.4. Гнучкі виробничі модулі, їх класифікація	17
1.5. Роботизовані технологічні комплекси	26
1.6. Напрями вдосконалення технологічного обладнання ГВС	36
1.7. Автоматизована транспортно-складська система	39
1.8. Автоматизована система інструментального обслуговування	43
1.9. Система автоматизованого контролю	43
1.10. Автоматизована система видалення відходів	44
Глава 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ В УМОВАХ ГАВ	46
2.1. Особливості механічної обробки	46
2.2. Етапи розробки технологічного процесу	50
2.3. Підбір та групування деталей	51
2.4. Технологічність виробів	58
2.5. Технологічний аналіз креслення деталі	65
2.6. Вибір технологічних баз та визначення послідовності обробки поверхонь	72
2.7. Розмірний аналіз технологічного процесу	78
2.8. Вибір різального інструменту	87
2.9. Особливості нормування операцій	88
Глава 3. СКЛАДАННЯ КЕРЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАХАХ З ЧПК	91
3.1. Основи програмного забезпечення механічної обробки	91
3.2. Системи координат	92
3.3. Зв'язок між системами координат деталі та верстата	94
3.4. Кодування інформації	96
3.5. Програмування токарної обробки	103
3.6. Програмування фрезерно-свердлильно-різальної обробки	112
Глава 4. ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ, ЩО Є ТІЛАМИ ОБЕРТАННЯ В УМОВАХ ГАВ	119
4.1. Технічні вимоги до деталей, що є тілами обертання, та заготовок	119
	205

4.2. Особливості токарної обробки деталей, що є тілами обертання, на верстатах з ЧПК	120
4.3. Обробка валів в умовах ГАВ	125
4.4. Технологічний процес автоматизованої обробки фланця	129
Глава 5. ОБРОБКА КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ В УМОВАХ ГАВ	154
5.1. Технічні вимоги до корпусних деталей і заготовок	154
5.2. Особливості обробки корпусних деталей на багатоцільових верстатах	156
5.3. Вибір баз та складання технологічного маршруту	162
5.4. Типова структура фрезерно-свердлильно-різально-різальної операції	164
5.5. Проектування технології автоматизованої обробки кронштейна	170
5.6. Обробка корпусних деталей на взаємозв'язаному обладнанні	179
Глава 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ГВС	184
6.1. Визначення структури ГВС	184
6.2. Операційно-виробниче планування ГАВ	190
6.3. Продуктивність ГВС	195
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	202
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	204

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ Богдан Олексійович

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГНУЧКОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Редактор Е. А. Г л а в а ц ь к а

Художній редактор Е. А. К а м е н і ч и к

Технічний редактор І. Г. Ф е д а с

Коректор М. Т. Л о м е х а

Здано на складання 22.03.93. Підп. до друку
15.12.93. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Папір друк. Літ. гарн.
Вис. друк. Умовн. друк. арк. 12,09. Умовн. фарб.-
відб. 12,43. Обл.-вид. арк. 13,4. Вид. № 19.

Зам. № 2326.

Видавництво «Світ»
при Львівському держуніверситеті.
290000 Львів, вул. Університетська, 1.

Львівська обласна книжкова друкарня.
290000 Львів, вул. Стефаника, 11.

Пальчевський Б. О.

П14 Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва: Навч. посібник. — Львів: Світ, 1994. — 208 с.: іл.
ISBN 5-7773-0138-X

У навчальному посібнику описана методика проектування технологічного процесу механічної обробки деталей машин в умовах багатономенклатурного автоматизованого виробництва, що реалізується на базі верстатів із числовим програмним керуванням. Викладені питання вибору баз, визначення послідовності обробки поверхонь за допомогою матриць передування, технологічного розмірного аналізу, складання керуючих програм для основних типів верстатів з числовим програмним керуванням, оперативно-календарного планування, проектування роботизованих технологічних комплексів тощо. Уміщена значна кількість прикладів, що полегшує використання матеріалу в курсовому та дипломному проектуванні з технології автоматизованого виробництва.

Для студентів машинобудівного фаху вузів. Може бути корисна для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями технології автоматизованого виробництва.

П 2402000000—007 **Б3-9-7-93**
225—94

ББК 34.5—5я7