

В. П. СЕВЕРИН, д-р техн. наук, проф., проф. НТУ «ХПІ»;
О. М. НІКУЛІНА, канд. техн. наук, доц., доц. НТУ «ХПІ»;
В. С. БУРЯКОВСЬКИЙ, студент НТУ «ХПІ»

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ФІЛЬТРІВ БАТТЕРВОРТА ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ

Створено математичні моделі електронних фільтрів Баттерворта різних порядків. На основі матричних методів інтегрування систем диференціальних рівнянь розроблені алгоритми та програми для обчислення переходічних процесів в фільтрах та їх прямих показників якості. Розраховані амплітудно-частотні характеристики, переходічні процеси та прямі показники якості фільтрів Баттерворті різних порядків.

Ключові слова: електронні фільтри, фільтр Баттерворт, математична модель, передавальна функція, переходічні процеси, прямі показники якості.

Вступ. Фільтр Баттерворт – електронний фільтр низьких частот, який має максимально гладку амплітудно-частотну характеристику на частотах смуги пропускання і котра знижується практично до нуля на частотах смуги подавлення. Розрахунок електронного фільтра із заданими характеристиками є складною оптимізаційною задачею параметричного аналізу та синтезу радіоелектронних схем [1]. Переходічні характеристики електронних фільтрів обчислюються на основі математичних моделей фільтрів, визначених у вигляді передавальних функцій та систем диференціальних рівнянь, для розв’язання яких доцільно використовувати матричні методи інтегрування [1, 2]. За переходіними характеристиками обчислюються прямі показники якості фільтрів [1, 3].

Мета статті полягає в представленні математичних моделей, алгоритмів та результатів аналізу прямих показників якості переходічних процесів для електронних фільтрів Баттерворті.

Математичні моделі фільтрів Баттерворті. Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) фільтра низьких частот Баттерворті порядку n представляється виразом

$$A(\omega) = \sqrt{1 + \omega^{2n}}, \quad (1)$$

де ω – кругова частота.

Всі полюси квадрата модуля цієї АЧХ розташовані на колі одиничного радіусу на кутовій відстані $\theta = \pi/n$. Для розрахунку передавальної функції фільтра обирають полюси, що лежать в лівій півплощині:

$$s_k = \exp(j(\pi/2 + \varphi_k)), \quad j = \sqrt{-1}, \quad \varphi_k = (2k - 1)\theta/2, \quad k = \overline{1, n}. \quad (2)$$

Передавальна функція фільтру Баттервортса має загальний вигляд:

$$H(s) = 1/D(s), \quad D(s) = \prod_{k=1}^n (s - s_k) = d_0 s^n + d_1 s^{n-1} + \dots + d_{n-1} s + d_n, \quad (3)$$

де $d_0 = 1$ і $d_n = 1$.

Для непарного та парного n відповідно отримаємо:

$$D(s) = (s+1) \prod_{k=1}^{(n-1)/2} (s^2 + 2s \sin \varphi_k + 1), \quad D(s) = \prod_{k=1}^{n/2} (s^2 + 2s \sin \varphi_k + 1). \quad (4)$$

Обчислимо коефіцієнти $a_k = d_k / d_{k-1}$, $k = \overline{1, n}$, та перейдемо від передавальної функції (3) до системи диференціальних рівнянь (СДР):

$$d\mathbf{X}/dt = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}u, \quad \mathbf{X}_0 = \mathbf{0}, \quad y = \mathbf{C}\mathbf{X}, \quad (5)$$

де $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t)$ і \mathbf{X}_0 – вектори стану і початкових умов;

\mathbf{A} і \mathbf{B} – матриці стану і входу;

$u = u(t)$ – вхідний вплив;

\mathbf{C} і $y = y(t)$ – матриця і змінна виходу.

Матриці СДР (5) мають вигляд:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_2 & 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ -a_3 & 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} \\ -a_n & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = (1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0). \quad (6)$$

Методи аналізу фільтрів Баттервортса. Матричні методи інтегрування, що засновані на розрахунку матричної експоненти та її інтегралу, ефективно використовуються для розв'язання як жорстких, так і нежорстких СДР [1, 2].

Матрична експонента визначається рядом, що рівномірно сходиться:

$$\Phi(\mathbf{A}) = e^{\mathbf{A}} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2/2! + \mathbf{A}^3/3! + \dots, \quad (7)$$

де \mathbf{A} – квадратна матриця;

\mathbf{E} – одинична матриця.

Аналогічно представимо ряд для інтегралу матричної експоненти

$$\Phi(\mathbf{A}, h) = \int_0^h e^{\mathbf{A}t} dt = h \left[\mathbf{E} + \mathbf{A}h/2! + (\mathbf{A}h)^2/3! + (\mathbf{A}h)^3/4! + \dots \right], \quad (8)$$

де h – крок інтегрування.

Для обчислення перехідної функції одночасно використовуються матрична експонента (7) та її інтеграл (8), за котрим розраховується вектор $\mathbf{g} = \Phi(\mathbf{A}, h)\mathbf{B}$. Ці параметри знайдемо за наступним алгоритмом.

Алгоритм 1. Параметри для обчислення перехідної функції.

Вхідні параметри: \mathbf{A} та \mathbf{B} – матриці стану та входу, h – крок інтегрування.

Вихідні параметри: Φ – матрична експонента, \mathbf{g} – добуток інтеграла матричної експоненти на матрицю входу.

1. Покласти $\varepsilon = 0,1$, $\delta = 10^{-12}$, $N_A = \|\mathbf{A}\|$. 2. Якщо $N_A h < \varepsilon$, то покласти $l = 0$, $s = h$, інакше обчислити $l = [\log_2(N_A h / \varepsilon)]$, $s = h/2^l$. 3. Покласти $\mathbf{B} = \mathbf{A}s$, $\mathbf{C} = 0,5\mathbf{B}$, $\Phi = \mathbf{E} + \mathbf{C}$, $i = 2$. 4. Якщо $\|\mathbf{C}\| > \delta\|\Phi\|$, то покласти $i = i + 1$, $\mathbf{C} = \mathbf{C}\mathbf{B}/i$, $\Phi = \Phi + \mathbf{C}$, інакше перейти до п. 6. 5. Перейти до п. 4. 6. Покласти $\Phi = s\Phi$, $\Phi = \mathbf{E} + \mathbf{A}\Phi$, $\mathbf{g} = \Phi\mathbf{B}$, $i = 1$. 7. Якщо $l = 0$, то перейти до п. 10. 8. Покласти $\mathbf{g} = (\mathbf{E} + \Phi)\mathbf{g}$, $\Phi = \Phi\Phi$, $i = i + 1$. 9. Якщо $i < l$, то перейти до п. 8. 10. Зупинитись.

Перехідна функція системи (5) має вигляд:

$$\mathbf{X}(t) = e^{At} \mathbf{X}_0 + \int_0^t e^{A\tau} d\tau \mathbf{B}, \quad y(t) = \mathbf{C}\mathbf{X}(t). \quad (9)$$

Звідси отримаємо рекурентні вирази для дискретних моментів часу:

$$\mathbf{X}_0 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{X}_k = \Phi(Ah)\mathbf{X}_{k-1} + \mathbf{g}, \quad k = \overline{1, L}, \quad (10)$$

де L – кількість кроків інтегрування.

За формулою (10) побудуємо алгоритм.

Алгоритм 2. Розрахунок значень перехідної функції.

Вхідні параметри: \mathbf{A} , \mathbf{B} та \mathbf{C} – матриці стану, входу і виходу, T_f та L – кінець інтервалу та кількість кроків інтегрування.

Вихідні параметри: \mathbf{T} та \mathbf{Y} – масиви моментів часу і значень перехідної функції.

1. Покласти $h = T_f/L$, $\mathbf{X} = \mathbf{0}$, за алгоритмом 1 обчислити (Φ, \mathbf{g}) .
2. Покласти $T_0 = 0$, $Y_0 = 0$, $k = 1$. 3. Покласти $\mathbf{X} = \Phi\mathbf{X} + \mathbf{g}$. 4. Покласти $T_k = T_{k-1} + h$, $Y_k = \mathbf{C}\mathbf{X}$. 5. Якщо $k < L$, то покласти $k = k + 1$ і перейти до п 3. 6. Зупинитись.

Алгоритми 1 та 2 використовуються в матричних методах розв'язання СДР для розрахунку перехідних процесів в радіоелектронних схемах та їх показників якості. Для цього перейдемо до відхилення перехідної функції від її сталої значення $z(t) = y(t) - y(\infty)$. В інтервалі часу $[0, T_f]$ обчислимо масив екстремумів E функції $z(t)$ розмірності m . Визначимо максимальне

відхилення $\sigma = \max\{\{E_i\}, 0\}$. Для $m > 1$ обчислимо розмах коливань ζ та показник загасання коливань λ :

$$\zeta = \max_i |E_{2i-1} - E_{2i}|, \quad i = \overline{1, [m/2]}; \quad \lambda = \max_i \{|E_i| / |E_{i-1}|\}, \quad i = \overline{2, m}. \quad (11)$$

Для монотонної функції покладемо $\sigma = 0$. Для такої функції та функції з одним екстремумом $\zeta = 0$ і $\lambda = 0$. Час перехідного процесу t_c визначається максимальним моментом часу попадання $z(t)$ в заданий інтервал $[-\delta_z, \delta_z]$:

$$t_c = \max\{t \mid |z(t)| = \delta_z, t \in [0, \infty)\}. \quad (12)$$

Визначені показники σ , ζ , λ та t_c є найважливішими прямими показниками якості перехідних функцій фільтрів.

Аналіз фільтрів Баттервортса. За представленими моделями та алгоритмами розроблені програми аналізу фільтрів Баттервортса, що працюють у двох режимах: для аналізу одного фільтру та для сумісного аналізу кількох фільтрів різних порядків.

Для першого режиму за заданим порядком фільтру Баттервортса n обчислюються його полюси (2), АЧХ (1), коефіцієнти передавальної функції (3), (4), параметри матриць (6) системи диференціальних рівнянь (5), перехідна функція (9) та прямі показники якості (11), (12). Розміщення полюсів передавальної функції фільтра Баттервортса порядку $n=10$ показано на рис. 1. Всі полюси лежать на колі одиничного радіусу в лівій півплощині.

Для другого режиму сумісного аналізу кількох фільтрів Баттервортса за заданими порядками фільтрів обчислюються їх АЧХ (1), коефіцієнти передавальних функцій (3), (4), параметри матриць (6) систем диференціальних рівнянь (5), перехідні функції вигляду (9) та прямі показники якості (11), (12).

Графіки обчислених АЧХ фільтрів Баттервортса для порядків від 2 до 10 представлені на рис. 2. Ці графіки підтверджують, що фільтри Баттервортса дійсно є фільтрами низьких частот, які мають гладкі монотонно спадні амплітудно-частотні характеристики. З ростом порядку фільтру його АЧХ більш постійна на частотах смуги пропускання і швидше знижується на частотах подавлення практично до нуля.

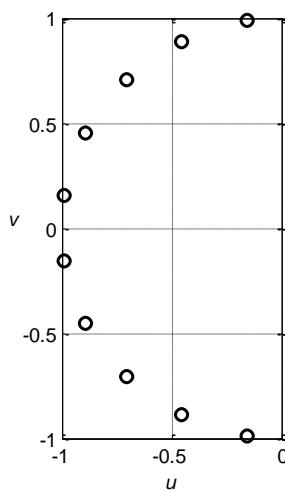


Рис. 1 – Полюси фільтра при $n = 10$

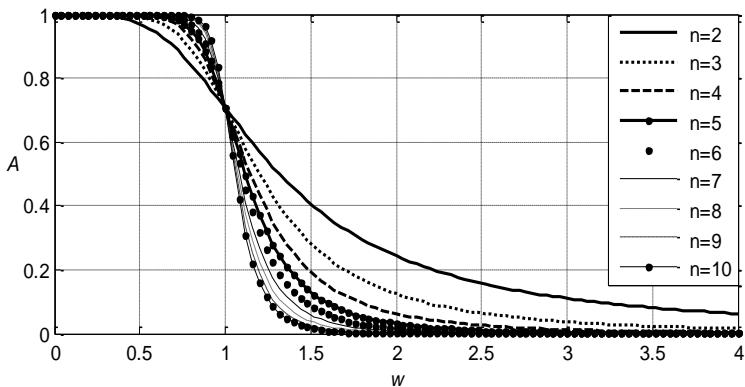


Рис. 2 – Амплітудно-частотні характеристики фільтрів Баттерворт

За алгоритмами 1 та 2 розраховані переходні функції фільтрів Баттерворт для порядків від 2 до 10, графіки яких представлені на рис. 3. Ці графіки показують, що фільтри Баттерворт мають коливальні переходні функції. З ростом порядку фільтру його переходна функція становиться більш коливальною та зміщується вправо, тобто інерційність фільтру підвищується.

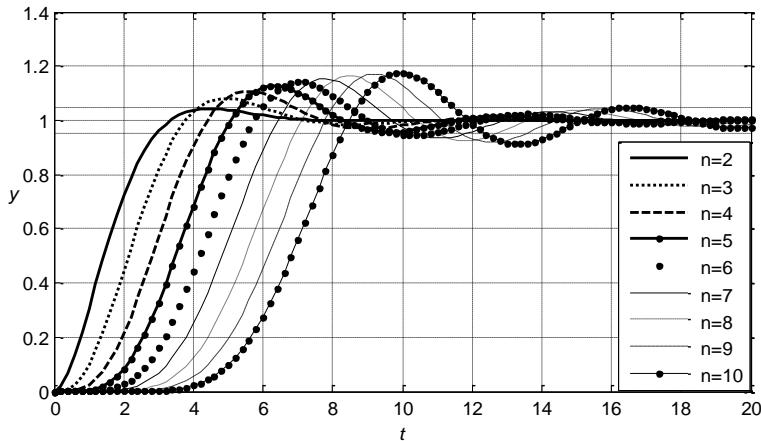


Рис. 3 – Переходні функції фільтрів Баттерворт

За формулами (11) та (12) обчислені прямі показники якості (ППЯ) для фільтрів різних порядків. Результати розрахунків ППЯ фільтрів Баттерворт для порядків від 2 до 10 представлені в табл. 1. Аналіз цієї таблиці показує, що з ростом порядку фільтру всі його прямі показники якості суттєво зростають. Вимоги покращення динамічних характеристик електронних

фільтрів зумовлюють необхідність постановки та розв'язання задач оптимізації прямих показників якості фільтрів.

Таблиця 1 – Прямі показники якості фільтрів Баттервортса

ППЯ	n								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
σ	0,04	0,08	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
ζ	0,04	0,10	0,14	0,17	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26
λ	0,04	0,18	0,28	0,36	0,43	0,49	0,53	0,56	0,59
$t_c, \text{с}$	2,93	5,97	6,85	7,66	10,77	11,79	12,68	13,52	14,34

Висновки. На основі розміщення полюсів передавальної функції фільтрів Баттервортса створені математичні моделі фільтрів різних порядків. Представлені передавальні функції фільтрів Баттервортса непарного та парного порядків. Розроблена математична модель фільтру Баттервортса довільного порядку у вигляді лінійної системи диференціальних рівнянь. Розглянуті формули визначення матричної експоненти та її інтегралу для матричних методів інтегрування лінійних систем диференціальних рівнянь. Розроблено алгоритми обчислення переходіних процесів в фільтрах та їх показників якості. Обчислені амплітудно-частотні характеристики, переходні функції та прямі показники якості фільтрів Баттервортса різних порядків. Побудовані графіки амплітудно-частотних характеристик і переходіних процесів фільтрів. Представлені значення прямих показників якості фільтрів Баттервортса різних порядків. Зростом порядку фільтра Баттервортса всі його прямі показники якості суттєво зростають, що зумовлює необхідність розв'язання задач оптимізації фільтрів.

Список літератури: 1. Домнін І. Ф. Численные методы анализа и синтеза в радиоэлектронике. / И. Ф. Домнін, В. П. Северин, Е. Н. Нікулина. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – 164 с. 2. Ракітський Ю. В. Численные методы решения жестких систем / Ю. В. Rakitskij, С. М. Устинов, И. Г. Черноруцкий. – М. : Наука, 1979. – 421 с. 3. Северин В. П. Оптимизация прямых показателей качества систем автоматического управления генетическими алгоритмами / В. П. Северин, Е. Н. Нікулина, К. А. Тарасенко // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 3(977). – С. 21-26.

Bibliography (transliterated): 1. Domnin, I. Ph., V. P. Severin and E. N. Nikulina. *Chislennye metody analiza i sinteza v radioelektronike*. Kharkiv: NTU "KhPI". Print. 2. Rakitskij, J. V., S. M. Ustinov and I. G. Chernoruzskij. *Chislennye metody reshenija zhestkih sistem*. Moscow: Nauka, 1979. Print. 3. Severin, V. P., E. N. Nikulina and K. A. Tarasenko. "Optymizacija prjamyh pokazatelej kachestva system avtomaticheskogo upravlenija geneticheskimi algoritmami." *Visnyk NTU "KhPI"*. No. 3(977). 2013. 21–26. Print.

Надійшла (received) 14.11.2014